


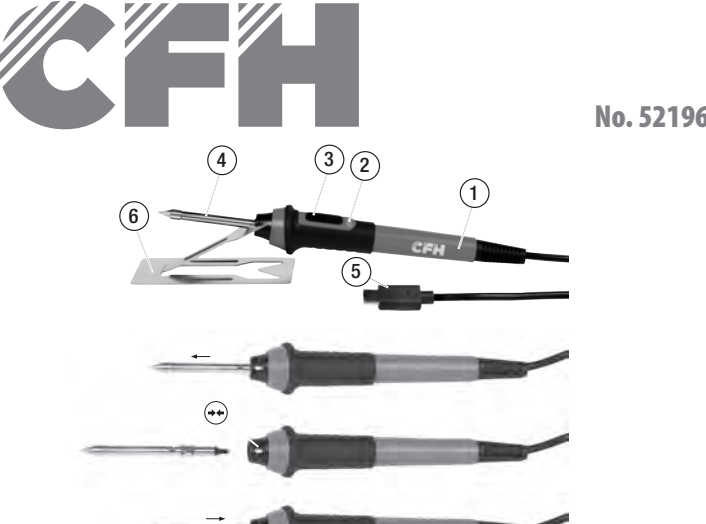

No. 52196

•Voorzichtig bij eenmalig(e) Lithium- en de Verwendung eines geeigneten Lithiums. Zudem können perforierte Lithiumen nur dann erreicht werden, wenn die richtige Lithiumtiefe erreicht wird. Bei zu niedriger Lithiumtiefe fließt das Lithium nicht genügend und verursacht unebene Lithietellen (vgl. kalte Lithietellen). Durch zu hohe Lithiumtiefe verbleibt das Lithieteil ortsf. das Lithium fließt nicht. Darüber hinaus können die zu bearbeitenden Materialien zerstört werden. •Vor der ersten Inbetriebnahme und auch bei Verwendung jeder neuen Lithium-Masse die Lithiefe tiefe zusätzlich verriert werden.

Inbetriebnahme

- Verbinden Sie das USB-Kabel (5) mit einem USB-C-Port oder einem USB-Netzstecker.
- Schalten Sie den I/O-Schalter (3) in die Position „I“, um das Gerät einzuschalten.
- Die Kontrollleuchte (2) leuchtet während des Betriebs dauerhaft.
- Die maximale Arbeitstemperatur von 480 °C wird bereits nach 150 Sekunden erreicht.

Außerbetriebnahme

- Nach dem Gebrauch sollten Sie den I/O-Schalter (3) in die „0“-Position.
- Lithietage (4) abkühlen lassen, indem Sie das Elektroblech mit dem Abkühlgeständer (6) ablegen.
- Schließen Sie das USB-Kabel (5) an einen USB-C-Port oder USB-Netzstecker.
- Die Lithietiefe hängt in ca. 10 Minuten von der maximalen Arbeitstemperatur von 480 °C auf ca. 22 °C ab. Die Umgebungstemperatur spielt bei dem Abkühlvorgang ebenfalls eine wichtige Rolle.
- Zum Abkühlen des Elektroblechs immer auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Fläche ablegen.

Reinigung und Wartung:

WARNUNG VERLETZUNGSGEFAHR!

- Ziehen Sie immer das USB-Kabel (5) vom USB-C-Port oder USB-Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Arbeiten am Gerät durchführen.
- Achtungen: Sie das Gerät nachfolgendes abkühlen lassen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses ein Tuch.
- Verwenden Sie keinesfalls scharfe Gegenstände, Benzin, Lösungsmittel oder Reiniger, die Kunststoff angreifen.
- Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten in das Innere des Gehäuses gelangen.

Gewährleistung

Bitte bewahren Sie den originalen Kassenzugruf auf. Auf dieser Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Im Gewährleistungsfall kontaktieren Sie uns per E-Mail unter info@icg-gmbh.de. Wir setzen uns dann unverzüglich mit Ihnen in Verbindung.

Entsorgung:

Die durchgeschlitzene Mülltonne auf diesem Produkt weist Sie darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.

Endnutzer sind verpflichtet, Elektro-Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Dies bedeutet, dass Elektro-Altgeräte nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern im Rahmen der bestehenden Sammelstellen, insbesondere bei öffentlichen Entsorgungstätigkeiten, Vertriebs- und Hersteller-, zurückgegeben werden müssen. Dies wird durch das Symbol des durchgeschlitzten Mülltonnen zum Auffachsbild gegeben. Zahlreiche Vertreter von Elektro- und Elektrogeräten sind nach dem Kriterien aus § 17 Abs. 1 und Abs. 2 Elektro- zur unsortierten Rücknahme von Elektro-Altgeräten verpflichtet. Endnutzer sind weiterhin dazu verpflichtet, Altbatterien und Altkapakkondensatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstückelungs- aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsbucht vom Altgerät erstrengrichtig zu trennen. Lampen der Altgeräte werden separat, um sie für die Medienverwendung zu verwenden, das Endnutzer selbst dafür verantwortlich sind, personenbezogene Daten auf den zur entsorgenden Elektro- Altgeräten vor der Abgabe an einer Erfassungsbucht zu löschen.

Technische und optische Änderungen vorbehalten.

GB Operating manual

Electric soldering iron EC 10

The user manual is an integral part of this product. It contains important information on usage and disposal. Be sure to familiarize yourself with all of the operating and safety instructions before you use the product. Use the product only as described and for the specified areas of application. Read over all of the documents to third parties when transferring the product.

Intended use: The electric soldering iron EC 10 is a portable and versatile device. It is used for fine soldering in the electronic, model-making and hobby sectors. The device is only to be used as described and only for the specified areas of application. The device has not been designed for commercial use. Any other use or any modification made to the device will be considered to be improper use, and it will involve a considerable risk of accidents. The manufacturer will not accept liability for any damage resulting from improper use.

Equipment
(1) Fer à souder électrique
(2) Ferminidicator
(3) Commutateur I/O
(4) Pointe de soudature 1,2 mm (en forme de crayon)
(5) Cavo USB-C
(6) Support
(7) I/O-Schalter
(8) Support
(9) Fer à souder électrique EC 10 avec câble USB-C (sans fiche USB)
(10) Pointe de soudature (préassemblée)
(11) Support
(12) Manuel de l'utilisateur

Explication des symboles
Le présent manuel d'attention de très hautes températures pendant le fonctionnement. Danger de brûlures!
Non utiliser les outils électriques dans vos ordures ménagères!

Caractéristiques techniques
Consommation nominale: 10 W
Tension nominale: 5 V
Classe de protection: III
Plage de température: environ 480 °C
Câble: environ 140 cm

Remarque importante:
Lire attentivement ce manuel d'instructions afin de vous familiariser avec l'appareil. Conservez les instructions dans un endroit sûr afin de pouvoir les lire à nouveau. L'assemblage et les réglages effectués par le fabricant ne doivent pas être modifiés. Il peut être dangereux d'apporter des modifications non autorisées à la structure de l'appareil, de retirer des pièces ou d'utiliser d'autres pièces non approuvées par le fabricant. En outre, il existe un risque de brûlures si des modifications structurelles non autorisées sont apportées à l'appareil. Ce risque est accru uniquement pour une utilisation par des non-spécialistes. Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement commercial.

Symbol explanations
The tool tip reaches very high temperature during operation!
Danger of burns!
Never put electrical tools in your household waste!

Technical specifications
Consumption rating: 10 W
Voltage rating: 5 V
Protection class: III
Temperature range: Cable: approx. 480 °C approx. 140 cm

Important note:
Read through this instruction manual carefully to become familiar with the device. Keep the instructions in a safe place so that you can read them again. Assembly and settings made by the manufacturer are not to be changed. It can be dangerous to make unauthorized structural changes to the device, remove parts or use other parts not approved for use by the manufacturer. There is a risk of burns, for example, if structural modifications are made to the device. This risk is even greater if modifications are made to the device by non-specialists. Do not use the device in a commercial environment.

Safety instructions

• This device can be used by children aged 8 years and above and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge if they are supervised or have been instructed on the safe use of the device and have acknowledged the resulting hazards. Children must never be allowed to play with the device. Children must never clean or handle the device without supervision.
• If the connection cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid hazards.

ATTENTION! RISK OF ELECTRIC SHOCK! Do not use the device if the handle, the power cord or the plug is damaged. Never open the device!

- DANGER OF BURNS! Always check that the tool tip is fitted correctly in the device before you use it. Never touch the hot soldering tip or the molten solder. There is a risk of burns. Always leave the device to cool down before changing, cleaning or checking the device's components. The hot tool tip and its mounting must never come into contact with skin, hair etc. Burn injuries may occur.
- Only allow the electric soldering iron to cool down in the air with use. Never quench it in water!
- CAUTION! FIRE HAZARD! After using the device you should put it down as shown in the illustration and leave it to cool down before packing it away.
- This tool must be placed in the holder when it is not in use.
- Keep the device well away from combustible materials.
- Do not apply high pressure to the tips during use. When pressed, the thin tips can bend.
- A fire might occur if the device is not handled with care.
- Make sure that the mains voltage corresponds to the information on the type plate on the USB.
- Never leave the switched-on device unattended.
- CAUTION! RISK OF INJURY! Keep your hands away from the heated workpiece. Heat can be released through the workpiece.
- Remove the USB-C cable from the USB-C port or USB power plug when the de-vice is not in use.
- CAUTION! DANGER FROM TOXIC FUMES! Do not inhale the fumes.
- Always ensure that the workplace is adequately ventilated when working for long periods of time as harmful vapours might be generated. We recommend that you always wear personal protective clothing such as protective gloves, a breathing mask and an apron.
- Avoid eating, drinking or smoking in rooms where soldering is taking place. Ot-herwise traces of lead on your hands might get into your organs through the food or cigarettes.
- Remove all flammable objects, liquids and gases from the working area around the device before use. Keep the working area clean to prevent accidents.
- Always wash your hands thoroughly after soldering.
- Never put soldering waste in your household waste. Soldering waste is hazardous waste. Always abide by the national and international health and safety regulations.
- After using the device you should put it down as shown in the illustration and leave it to cool down before packing it away.
- When the device is not being used it should be kept in a safe place away from dust and moisture.
- Inspect the device for any signs of damage. Do not use it if it is damaged!

Before starting
Insert/plug the soldering tip
CAUTION! DANGER OF BURNS!
Never heat up the electric soldering iron without a soldering tip.
• The soldering tip (4) will only be removed when the device is switched off and the soldering tip has cooled down.
• When inserting or changing the soldering tip (4), note the arrow marking on the soldering tip and the device (1) to ensure that the soldering tip is inserted correctly.

NOTE

- The prerequisite for perfect soldering is the use of a suitable soldering tin. In addition, perfect solder joints can only be achieved if the correct soldering temperature is achieved. If the soldering temperature is too low, the solder will not flow adequately and this will cause poor soldered joints (so-called cold or dry joints). Soldering temperatures that are too high might cause the soldering agent to burn and the solder not to flow. The materials being processed might also be damaged.
- Before starting up for the first time and also when using a new soldering tip, the soldering tip must first be tinned.

Starting work

- Connect the cable USB-C (5) to a USB-C port or a USB power plug.
- Switch the I/O switch (3) to the "I" position to switch the device on.
- The indicator light (2) lights up and confirms proper functioning.
- The maximum working temperature of 480 °C is reached after just 150 seconds.

Switching off

- Move the I/O switch (3) to the "0" position after use.
- Leave the soldering tip (4) to cool down in the air after the electric soldering iron on the stand (6).
- Remove the cable USB-C (5) from the USB-C port or the USB power plug.
- The soldering tip cools down from the maximum working temperature of 480 °C to approx. 22 °C in approx. 10 minutes. The ambient temperature will play an important role in the cooling-down process.
- For cooling down, always place the electric soldering iron on a stable, flat and heat-resistant surface.

Cleaning and maintenance:

WARNING! RISK OF INJURY!

- Always remove the USB-C cable from the USB-C port or USB power plug and allow the device to cool down before carrying out any work on the device.
- Use the device after you finish your work.
- Do not try to clean the casing.
- Never use sharp objects, petrol, acetone or cleaning agents that can damage plastic.
- Do not allow liquids to get into the device.

Guarantee
Always keep the original receipt in a safe place. This document is needed as proof of purchase. Contact us via e-mail at: info@icg-gmbh.de if you have a guarantee claim. We will contact you immediately.

Disposal:
The crossed-out waste bin symbol affixed to the product indicates that when the product is at the end of its service life it must be disposed of separately from your other household waste.

We reserve the right to make technical and visual changes.

FR Mode d'emploi

Fer à souder électrique EC 10

Le manuel d'utilisation fait partie intégrante de ce produit. Il contient des informations importantes concernant la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veillez à vous familiariser avec l'ensemble des instructions d'utilisation et de sécurité avant d'utiliser ce produit. Utilisez le produit uniquement tel qu'il est décrit et pour les domaines d'application spécifiés. Remettez tous les documents à des tiers lors du transfert du produit.

Utilisation prévue : Le fer à souder électrique EC 10 est un appareil portable et polyvalent. Il est utilisé pour les soudures fines dans les secteurs de l'électronique, du modélisme et des loisirs. L'appareil doit être utilisé uniquement tel qu'il est décrit et seulement pour les domaines d'application spécifiés. L'appareil n'a pas été conçu pour un usage commercial. Toute autre utilisation ou modification apportée à l'appareil sera considérée comme impropre et entraînera un risque considérable d'accident. Le fabricant ne pourra être tenu responsable en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Équipement
(1) Fer à souder électrique
(2) Ferminidicator
(3) Commutateur I/O
(4) Pointe de soudature 1,2 mm (en forme de crayon)
(5) Cavo USB-C
(6) Support
(7) I/O-Schalter
(8) Support
(9) Fer à souder électrique EC 10 avec câble USB-C (sans fiche USB)
(10) Pointe de soudature (préassemblée)
(11) Support
(12) Manuel de l'utilisateur

Explication des symboles
Le présent manuel d'attention de très hautes températures pendant le fonctionnement. Danger de brûlures!
Non utiliser les outils électriques dans vos ordures ménagères!

Caractéristiques techniques
Consommation nominale: 10 W
Tension nominale: 5 V
Classe de protection: III
Plage de température: environ 480 °C
Câble: environ 140 cm

Remarque importante:
Lire attentivement ce manuel d'instructions afin de vous familiariser avec l'appareil. Conservez les instructions dans un endroit sûr afin de pouvoir les lire à nouveau. L'assemblage et les réglages effectués par le fabricant ne doivent pas être modifiés. Il peut être dangereux d'apporter des modifications non autorisées à la structure de l'appareil, de retirer des pièces ou d'utiliser d'autres pièces non approuvées par le fabricant. En outre, il existe un risque de brûlures si des modifications structurelles non autorisées sont apportées à l'appareil. Ce risque est accru uniquement pour une utilisation par des non-spécialistes. Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement commercial.

Symbol explanations
The tool tip reaches very high temperature during operation!
Danger of burns!
Never put electrical tools in your household waste!

Technical specifications
Consumption rating: 10 W
Voltage rating: 5 V
Protection class: III
Temperature range: Cable: approx. 480 °C approx. 140 cm

Important note:
Read through this instruction manual carefully to become familiar with the device. Keep the instructions in a safe place so that you can read them again. Assembly and settings made by the manufacturer are not to be changed. It can be dangerous to make unauthorized structural changes to the device, remove parts or use other parts not approved for use by the manufacturer. There is a risk of burns, for example, if structural modifications are made to the device. This risk is even greater if modifications are made to the device by non-specialists. Do not use the device in a commercial environment.

Consignes de sécurité
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des per-sonnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience ou de connaissances, s'ils sont supervisés ou ont été instruits sur l'utilisation sûre de l'appareil et sont conscients des dangers pouvant résulter de son utilisation. Les enfants ne doivent jamais être autorisés à jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent jamais nettoyer ou manipuler l'appareil sans surveillance.
• Si le câble de raccordement est endommagé, il doit être remplacé par le fabri-cant, son agent d'entretien ou une personne de qualification similaire afin d'évi-ter tout danger.

ATTENTION ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! N'utilisez pas l'appareil si la poignée, le cordon d'alimentation ou la fiche est endom-magée. Ne jamais ouvrir l'appareil !

- DANGER DE BRÛLURES ! Vérifiez toujours que la panne est correctement installée dans l'appareil avant de l'utiliser. Ne touchez jamais la panne chaude ou la sou-dure fondue. Il existe un risque de blessure. Laissez toujours l'appareil refroidir avant de changer, de nettoyer ou de vérifier ses composants. La panne chaude et son support ne doivent jamais entrer en contact avec la peau, les cheveux, etc. Des brûlures peuvent se produire.
- Laissez uniquement le fer à souder électrique refroidir dans l'air après l'utilisa-tion. Ne jamais l'immerger dans l'eau !
- MISE EN GARDE ! RISQUE D'INCENDIE ! Après avoir utilisé l'appareil, vous devez le poser comme indiqué sur l'illustration et le laisser refroidir avant de le ranger.
- Cet outil doit être placé sur le support lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Tenez l'appareil à l'écart des matériaux combustibles.
- N'appliquez pas de pression élevée sur les pannes pendant l'utilisation. Si elles subissent une pression, les pannes fines peuvent se courber.
- Un incendie peut se déclencher si l'appareil n'est pas manipulé avec soin.
- Assurez-vous que la tension secteur correspond aux informations de la plaque signalétique sur l'USB.
- Né laissez jamais l'appareil sous tension sans surveillance.
- MISE EN GARDE ! RISQUE DE BLESSURE ! Tenez vos mains éloignées de la pièce chauffée. La chaleur peut être libérée à travers la pièce.
- Retirez le câble USB-C du port USB-C ou de la prise d'alimentation USB lorsque l'a-ppareil n'est pas utilisé.
- MISE EN GARDE ! DANGER D'OU VAPEURS TOXIQUES ! N'inhalez pas les vapeurs.
- Assurez-vous toujours que le lieu de travail est suffisamment ventilé lorsque vous travaillez pendant de longues périodes, car des vapeurs nocives peuvent se dégager. Nous vous recommandons de toujours porter un équipement de protection individuelle tels que gants de protection, masque respiratoire et tablier.
- Évitez de manger, boire ou fumer dans des pièces où la soudure a lieu. Sinon, des traces de plomb sur vos mains pourraient pénétrer dans vos organes à travers les aliments ou les cigarettes.
- Retirer tous les objets, liquides et gaz inflammables de la zone de travail autour de l'appareil avant utilisation. Maintenir la zone de travail propre pour éviter tout accident.
- Lavez-vous toujours soigneusement les mains après avoir soudé.
- Ne jetez jamais les déchets de soudage dans vos ordures ménagères. Les déchets de soudage sont des déchets dangereux. Respectez toujours les réglementations nationales et internationales en matière de santé et de sécurité.
- Après avoir utilisé l'appareil, vous devez le poser comme indiqué sur l'illustration et le laisser refroidir avant de le ranger.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, il doit être conservé dans un endroit sûr, à l'abri de la poussière et de l'humidité.
- Inspecter l'appareil pour détecter tout signe d'endommagement. Ne pas l'utili-ser s'il est endommagé !

Avant de commencer
Insérer/remplacer la panne
MISE EN GARDE ! DANGER DE BRÛLURES !
Né chauffez jamais le fer à souder électrique sans une panne à souder.
• Le fer à souder (4) ne sera retiré que lorsque l'appareil a été éteint et que la panne à souder a refroidi.

• Lors de l'insertion ou du changement de la panne à souder (4), notez la position de la flèche sur la panne à souder (4) et sur l'appareil (1) afin de vous assurer que la panne à souder est correctement insérée.

REMARQUE

- La condition préalable à une soudure parfaite est l'utilisation d'un étain de bon usage approprié. De plus, des joints de soudure parfaits ne peuvent être obtenus que si la température de soudage correcte est atteinte. Si la température de soudage est trop basse, la soudure ne coule pas et les joints sont secs (ce qu'on appelle des joints froids ou secs). Des températures de soudage trop élevées peuvent provoquer la combustion de l'agent de soudure et empêcher la soudure adéquate et compromettre la solidité des joints de soudure à l'état de service. Les matériaux à souder pourraient également être endommagés.
- Avant la première mise en service et également lors de l'utilisation d'une nouvelle pointe à souder, celle-ci doit d'abord être étamée.

Commençer le travail

- Connecter le câble USB-C (5) à un port USB-C ou à une prise d'alimentation USB.
- Déplacer l'interrupteur E5 (3) en position « I » pour mettre l'appareil en marche.
- L'indicateur lumineux (2) s'allume et confirme le fonctionnement.
- La température de travail maximale de 480 °C est atteinte en juste 150 secondes.

Extinction

- Déplacer l'interrupteur E5 (3) en position « 0 » après utilisation.
- Laisser la panne à souder (4) refroidir en plaçant le fer à souder électrique sur le support (6).
- Retirer le câble USB-C (5) du port USB-C ou de la prise d'alimentation USB.
- La panne à souder refroidit de la température de fonctionnement maximale de 480 °C à environ 22 °C en environ 10 minutes. La température ambiante joue un rôle important dans le processus de refroidissement.
- Pour refroidir, toujours poser le fer à souder électrique sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur.

Nettoyage et entretien :

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE !

- Toujours retirer le câble USB-C de la prise d'alimentation USB et laisser l'appareil refroidir avant d'effectuer toute intervention sur l'appareil.
- Né nettoyez l'appareil après avoir terminé votre travail.
- Né utilisez un chiffon pour nettoyer le boîtier.
- Né utilisez jamais d'objets pointus, d'éponge, de solvants ou d'agents de nettoyage qui pourraient détériorer le plastique.
- Né laissez pas de liquide pénétrer à l'intérieur de l'appareil.

Garantie

Conservez toujours l'original du ticket de caisse dans un endroit sûr. Ce document est nécessaire comme preuve d'achat. Contactez-nous par e-mail à l'adresse info@icg-gmbh.de si vous avez une réclamation ou garantie. Nous contacterons immédiatement.

Mise au rebut :

Le symbole de la poubelle barrée apparaît sur le produit indique que lorsque l'appareil est en fin de vie, il doit être éliminé séparément de vos autres déchets ménagers.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques et visuelles.

IT Istruzioni d'uso

Saldatore elettrico EC 10

Il presente manuale d'uso è parte integrante del prodotto. Esso contiene importanti informazioni relative a sicurezza, utilizzo e smaltimento. Assicurarsi di acquisire familiarità con tutte le istruzioni di funzionamento e di sicurezza prima di utilizzare il prodotto. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per gli ambiti di applicazione specificati. Consegnare tutti i documenti ai documenti ai terzi lors du transfert du produit.

Utilizzo previsto: Il saldatore elettrico EC 10 è un dispositivo portatile e versatile. Viene utilizzato per la saldatura di precisione in applicazioni di elettronica, modellistica e hobbistica. Il dispositivo deve essere utilizzato solo come descritto e solo per le aree di applicazione specificate. Il dispositivo non è stato progettato per uso commerciale. Qualsiasi altro utilizzo o modifica apportata al dispositivo è considerato improprio e comporta un considerevole rischio di infortunio. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio.

Attrezzatura
(1) Saldatore elettronico
(2) Spina di indicazione
(3) Interruttore I/O
(4) Punta di saldatura 1,2 mm (forma a matita)
(5) Cavo USB-C
(6) Supporto
(7) I/O-Schalter
(8) Supporto
(9) Fer à souder électrique EC 10 avec câble USB-C (sans prise USB)
(10) Punta de soudature (préassemblée)
(11) Support
(12) Manuel de l'utilisateur

Ambito della fornitura
1 Saldatore elettrico EC 10 con cavo USB-C (senza presa USB)
1 punta per saldatura (premontata)
1 Supporto
1 manuale utente

Controllare la completezza della merce.

Spiegazione dei simboli
Durante il funzionamento, la punta dell'utensile si riscalda e può essere molto elevata. Pericolo di ustioni!
Non smaltire mai gli utensili elettrici con i rifiuti domestici!

Specifiche tecniche
Consumo nominale: 10 W
Valore nominale tensione: 5 V
Classe di protezione: III
Intervallo di temperatura: circa 480 °C
Cavo: circa 140 cm

Nota importante:
Leggere attentamente questo manuale di istruzioni per acquisire dimestichezza con il dispositivo. Conservare le istruzioni in un luogo sicuro in modo che sia possibile leggerle. L'assemblaggio e i regolaggi effettuati dal produttore non devono essere modificati. Può essere pericoloso apportare modifiche strutturali non autorizzate al dispositivo, rimuovere componenti o utilizzare altri che non siano approvati dal produttore. Inoltre, esiste il rischio di ustioni se vengono apportate modifiche strutturali non autorizzate al dispositivo. Questo rischio è ancora maggiore se le modifiche strutturali vengono apportate da non specialisti. Non utilizzare il dispositivo in un ambiente commerciale.

Istruzioni di sicurezza

- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza, se vengono sorvegliati o sono stati istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne abbiano riconosciuto i pericoli conseguenti. Ai bambini non deve mai essere consentito giocare con il dispositivo. I bambini non devono mai pulire o maneggiare il dispositivo senza supervisione.
- Se il cavo di collegamento è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona di pari qualifica, per evitare pericoli.

ATTENZIONE! PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE! Non usare il dispositivo se il manico, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati. Non aprire mai il dispositivo!

- PERICOLO DI USTIONI! Controllare sempre che la punta dell'utensile sia inserita correttamente nel dispositivo prima di utilizzarlo. Non toccare mai la punta di saldatura calda o la saldatura fusa. Vi è il rischio di lesioni. Lasciare sempre raffreddare il dispositivo prima di cambiare, pulire o controllare i componenti del dispositivo. La punta dell'utensile molto calda e il suo montaggio non devono mai entrare in contatto con pelle, capelli, ecc. Possono verificarsi ustioni.
- Lasciare che il saldatore elettrico si raffreddi soltanto all'aria dopo l'uso. Non immergere mai nell'acqua!
- ATTENZIONE! PERICOLO D'INCENDIO! Dopo aver utilizzato il dispositivo, posizio-narlo come mostrato in figura e lasciarlo raffreddare prima di riparlo.
- Questo utensile deve essere posizionato nel supporto quando non è in uso.
- Tenere il dispositivo lontano da materiali infiammabili.
- Non applicare alta pressione agli ugelli durante l'uso. Quando viene premuto, le punte sottili possono piegarsi.
- Potrebbe verificarsi un incendio se il dispositivo non viene maneggiato con at-tenzione.
- Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta identificativa sull'USB.
- Non lasciare mai incustodito l'apparecchio acceso.
- ATTENZIONE! PERICOLO DI LESIONI! Tenere le mani lontane dal pezzo riscaldato. Il calore può essere rilasciato attraverso il pezzo in lavorazione.
- Rimuovere il cavo USB-C dalla porta USB-C o dalla presa di alimentazione USB quando il dispositivo non è in uso.
- ATTENZIONE! PERICOLO DA FUMI TOSSICI! Non inalare i fumi.
- Assicurarsi sempre che il luogo di lavoro sia adeguatamente ventilato quando si lavora per lunghi periodi di tempo, in quanto potrebbero essere generati vapori pericolosi. Si consiglia di indossare sempre indumenti personali protettivi come guanti protettivi, una maschera respiratoria e un grembiule.
- Evitare di mangiare, bere o fumare in stanze in cui è in corso la saldatura. In caso contrario, tracce di piombo sulle mani potrebbero penetrare negli organi attraverso gli alimenti o le sigarette.
- Rimuovere tutti gli oggetti, i liquidi e i gas infiammabili dall'area di lavoro in-terno al dispositivo prima dell'uso. Mantenere pulita la postazione di lavoro per prevenire gli infortuni.
- Lavarsi sempre accuratamente le mani dopo la saldatura.
- Non smaltire mai i rifiuti di saldatura con i rifiuti domestici. I rifiuti di saldatura sono rifiuti pericolosi. Osservare sempre le normative nazionali e internazionali in materia di salute e sicurezza.
- Dopo aver utilizzato il dispositivo, posizionalo come mostrato in figura e lasciar-lo raffreddare prima di riparlo.
- Quando il dispositivo non viene utilizzato, dovrebbe essere conservato in un luo-go sicuro lontano da polvere e umidità.
- Controllare il dispositivo per eventuali segni di danni. Non utilizzarlo se è dan-neggiato!

Prima dell'uso
Inserez/sostituire la punta di saldatura
AVVERTENZA! PERICOLO DI USTIONI!
Né riscaldate mai il saldatore elettrico senza la punta di saldatura.
• La punta di saldatura (4) deve essere rimossa solo dopo aver spento il dispositivo e aver fatto raffreddare la punta di saldatura.

• Quando si inserisce o si cambia la punta di saldatura (4), osservare il simbolo di direzione e la freccia sulla punta di saldatura (4) e sul dispositivo (1) per assicurarsi che la punta di saldatura venga inserita correttamente.

NOTA

- Il presupposto per una perfetta saldatura è l'utilizzo di un adeguato stagno per saldatura. Inoltre, i giunti di saldatura perfetti possono essere ottenuti solo se si attiene la corretta temperatura di saldatura. Se la temperatura di saldatura è troppo bassa, la saldatura non scorrerà adeguatamente e ci saranno giunti di saldatura inadeguati che comprometteranno la tenuta e la durata. Temperature di saldatura troppo alte potrebbero causare ustioni all'utente e danneggiare il manico fuso della saldatura. Anche i materiali in fase di lavorazione potrebbero essere danneggiati.

- Prima di avviare per la prima volta a anche quando si utilizza una nuova punta di saldatura, la stressa deve prima essere stagната.

Avvio del lavoro

- Collegare il cavo USB-C (5) a una porta USB-C o a una presa di alimentazione USB.
- Portare l'interruttore I/O (3) in posizione "I" per accendere il dispositivo.
- La spia di indicazione (2) si accende in modo continuo per il funzionamento.
- La temperatura di esercizio massima di 480 °C viene raggiunta dopo soli 150 secondi.

Spegnimento

- Portare l'interruttore I/O (3) in posizione "0" dopo l'uso.
- Lasciare raffreddare la punta di saldatura (4) sul supporto (6).
- Scollare il cavo USB-C (5) dalla porta USB-C o dalla presa USB.
- La punta di saldatura si raffredda passando dalla temperatura massima di esercizio di 480 °C a circa 22 °C in circa 10 minuti. Anche la temperatura ambiente influenza notevolmente il processo di raffreddamento.
- Per il raffreddamento, posizionare sempre il saldatore elettrico su una superficie stabile, piana e resistente al calore.

Politica e manutenzione:

AVVERTENZA! PERICOLO DI LESIONI!

- Prima di avviare il cavo USB-C dalla porta USB-C o dalla presa di alimentazione USB è essenziale che il dispositivo si raffreddi prima di eseguire qualsiasi lavoro su di esso.
- Utilizzare il pannello per pulire l'ovatta.
- Non utilizzare mai oggetti appuntiti, benzina, solventi o detergenti che potrebbero danneggiare la plastica.
- Evitare che liquidi entrino nell'appareil.
- Non tentare di aprire il coperchio.

Garanzia

Conservare sempre la ricevuta originale in un luogo sicuro. Questo documento è necessario come prova d'acquisto. Contattarci tramite e-mail all'indirizzo: info@icg-gmbh.de se avete una richiesta di garanzia. Vi contatteremo immediatamente.

Smaltimento:

Il simbolo del bidone barrato riportato sul prodotto indica che, quando il dispositivo è al termine del suo ciclo di vita, deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici.

