



Guttanit+ Verlegeanleitung

Befestigung mit Shelltec-Nagel

- Minstdachneigung $7^\circ = 12,3\%$ (Regeldachneigung 10°)
- Unterkonstruktion Traglattung 60 x 60 mm, Konterlattung min. 45 x 45 mm
- **Lattenabstände max. 40 cm** bei durchschnittlichen Schnee- und Windlasten. In Gebieten mit hohen Lasten entsprechend verringern!
- zur Verlegung werden nur Richtschnur, Säge, Hammer, Bohrer und Shelltec-Nägeln benötigt
- verwenden Sie eine gewichtsverteilende Laufbohle
- Verlegung entgegen der Hauptwindrichtung von der Traufe zum First
- Um Eckschnitte bzw. Vierfachüberdeckungen zu vermeiden, können die Platten versetzt verlegt werden. Die erste Reihe mit einer ganzen Platte beginnen und die Zweite mit einer halbierten Platte. Dieses Verfahren im Wechsel fortsetzen.
- Platten mit HSS Bohrer vorbohren, **Bohrdurchmesser 6 mm**
- Seitenüberdeckung eine Welle, bei geringen Dachneigungen und/oder hohen Lasten 2 Wellen
- Längsüberdeckung min. 15 cm, bei geringen Dachneigungen und/oder hohen Lasten min. 20 cm
- Plattenüberstand im Traufbereich max. 5 cm
- Nageln Sie auf jedem 3. Wellenberg, im Überlappungs- und Randbereich jede Welle!
- zunächst ersten und vorletzten Wellenberg nageln, dann die Zwischenbefestigungen
- Empfehlung: Abstandshalter verwenden
- ca. 22-25 Befestigungen/m²
- Formteile montieren

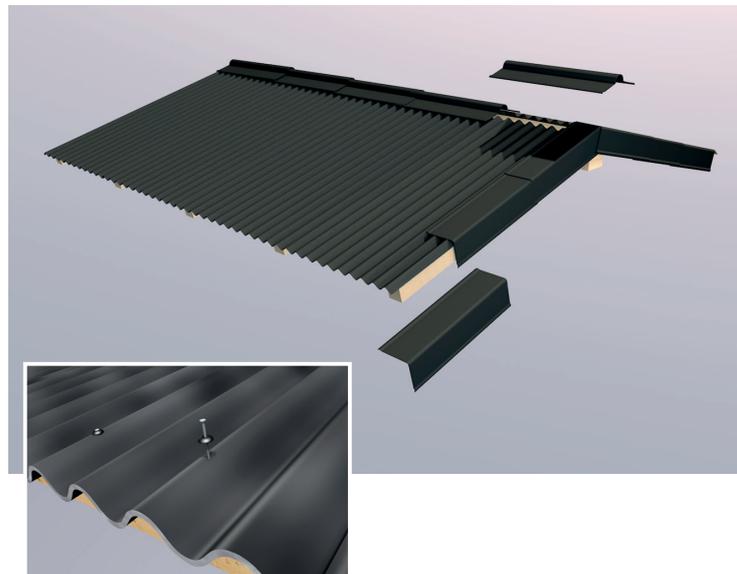


Objekt-Standort / Dachneigung

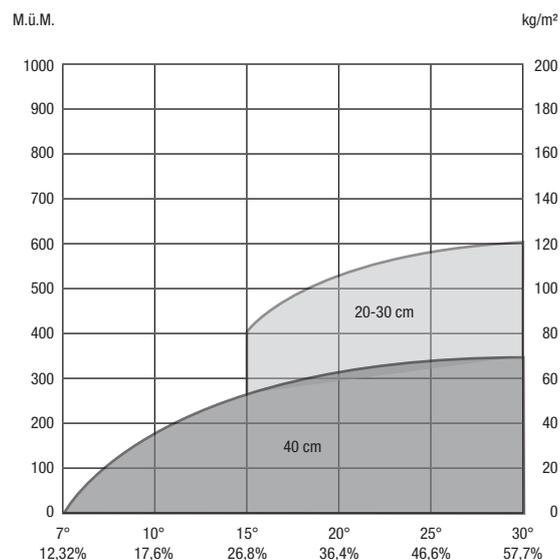

Zubehör




Firsthauben
Länge: 0,85 m
Nettolänge: 0,75 m



Giebelwinkel
Länge: 0,85 m
Nettolänge: 0,75 m




Abstandshalter sinus für Sinusplatten
20 St. Art.-Nr.: 3410006
100 St. Art.-Nr.: 3410011




Shelltec / Guttanit Nägel
verzinkt, mit Dichtscheibe
Maße: 2,8 x 70 mm
Auszugswiderstand: 105 N

Bearbeitung




Trennen mit feinverzahnten Hand-, oder Tischkreissägen. Anfallende Späne entfernen.



Reinigen nur mit milder Seifenlauge, viel Wasser und Schwamm.



Begehen nur mit gewichtsverteilendem, abgepolstertem Laufbrett



Für ausreichende **Hinterlüftung** gemäß DIN 4108 muss gesorgt werden.

gutta®