



Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

INSTRUCTION MANUAL

LED WALL LAMP WITH PIR SENSOR



02 YEAR
WARRANTY*


IP65
RATING

TECHNICAL DATA

Model	Watts	Lumens	CCT	Body Type	CRI	PF	Dimension	Sensing Distance	Sensing Time	Input Power
VT-11020S	17W	2520	3000K	Aluminium	>80	>0.7	212*165*100MM	10M	30 sec~3 min adjustable	AC:220-240V,50/60Hz
VT-11020S	17W	2580	4000K	Aluminium	>80	>0.7	212*165*100MM	10M	30 sec~3 min adjustable	AC:220-240V,50/60Hz

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 2 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

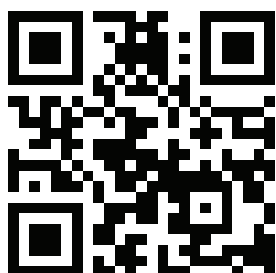

MULTI-LANGUAGE MANUAL QR CODE

Please scan the QR code
to access the manual in
multiple languages.



This marking indicates that this
product should not be disposed
of with other household wastes.



Caution, risk of electric shock.

WARNING

- Please make sure to turn off the power before starting the installation.
- Installation must be performed by a qualified electrician.
- The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire should be replaced.
- Proper grounding should be ensured throughout the installation.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !








This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.



Caution, risk of electric shock.

INSTALLATION DIAGRAM

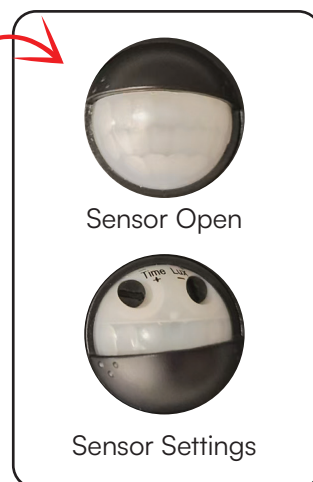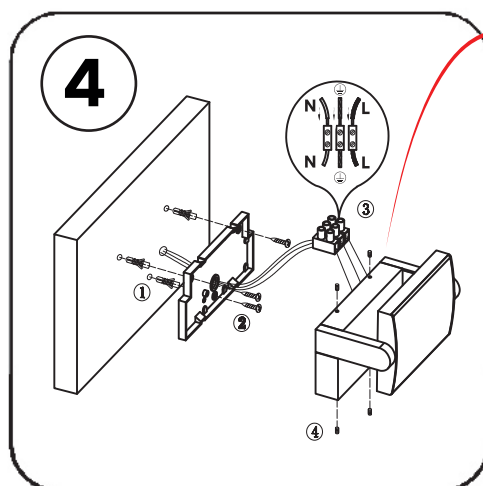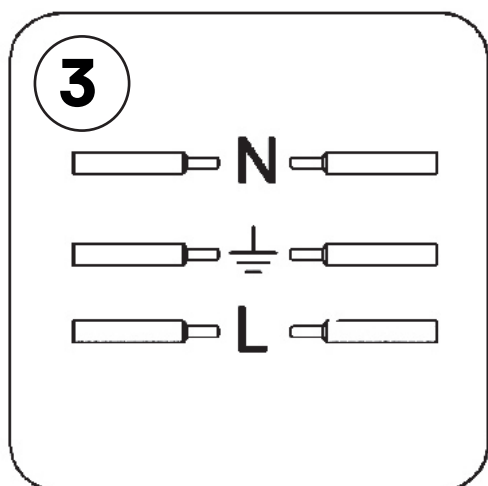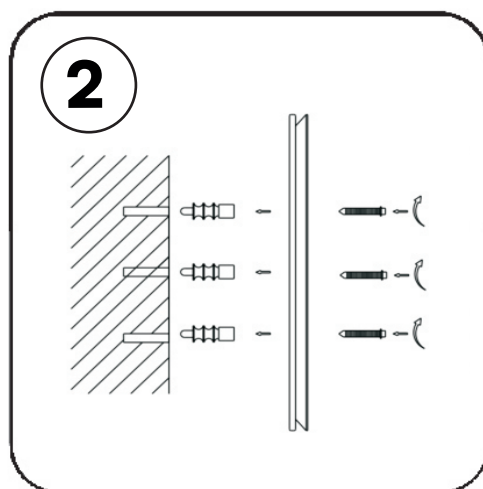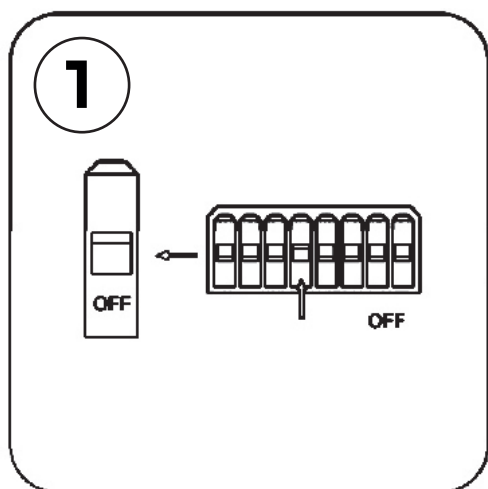

INSTALLATION INSTRUCTION

Step 1: Switch off the power before starting the installation.

Step 2: Release the base plate by unscrewing the set screws from the sides of the luminaire by using an allen wrench (included).



Fix the power cable through the base plate, then drill the holes on the wall by using the base plate as a guide. Fix the base plate to the wall using the plugs and screws (included).

Step 3: Wire and connect the power cable to the terminal block.

Step 4: Mount the luminaire on the base plate using the set screws. Make sure the set screws are properly fixed using the allen screws.

Step 5: Switch on the power to test the light.

SENSOR INFORMATION

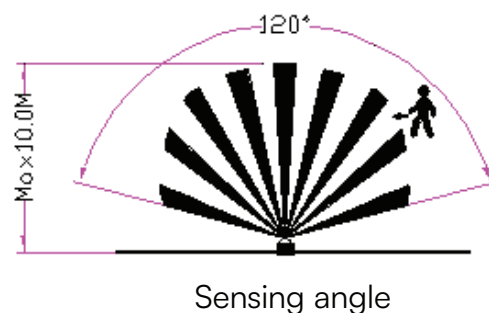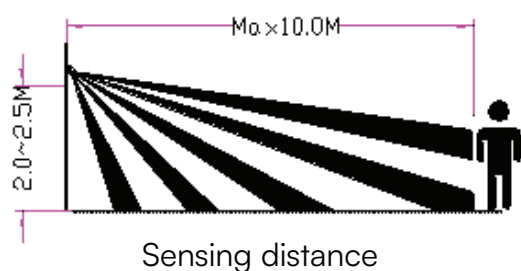

SENSOR SETTINGS

Please ensure that the sensor head is positioned exactly as illustrated in Figure 1. Avoid tilting or altering the installation orientation. Direct the probe toward the pathway where human traffic is expected, as demonstrated in Figure 2.

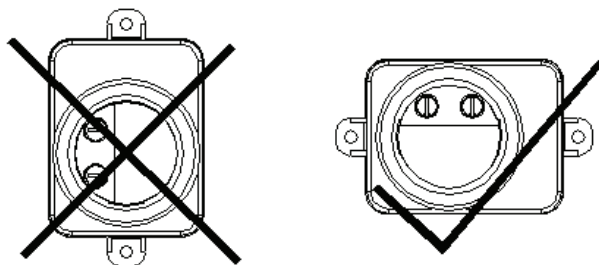


Figure 1


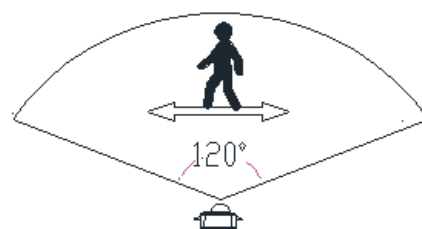


Figure 2

Note: Do not install the probe near air vents or other sources where temperature changes are drastic, such as air conditioners.

FUNCTION

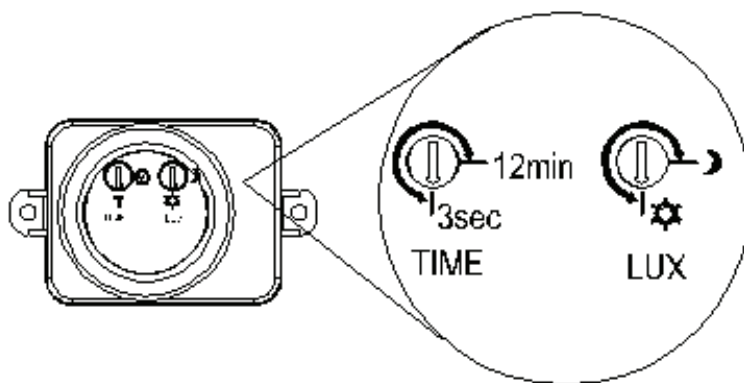

TIME DELAY ADJUSTMENT

This setting determines how long the connected load remains ON after motion is no longer detected.
Procedure: Rotate the "Time" adjustment knob.

Settings

- Fully Counter-Clockwise (MIN): Approximately 5 seconds.
- Fully Clockwise (MAX): Approximately 3 minutes.
- Positions between MIN and MAX allow for intermediate delay times.

Important: Do not force the knob beyond its rotational stops (do not rotate 360°). This will cause mechanical damage and render the adjustment function inoperative.

LIGHT CONTROL (LUX) ADJUSTMENT

This setting determines the ambient light level at which the sensor will operate.

Procedure: Rotate the "LUX" adjustment knob.

Settings

- **Fully Counter-Clockwise: Dusk-to-Dawn Mode.**

The sensor operates only in darkness or low light (e.g., evening/night). It will not activate during daylight hours.

- **Fully Clockwise: Test / Always-On Mode.**

The sensor operates regardless of ambient light (day and night). Use this setting for testing or for areas requiring 24-hour coverage.

MANUAL OVERRIDE FUNCTION

This function allows you to force the load to stay ON continuously, bypassing the motion sensor.

Entering Manual Mode

1. Ensure the sensor is powered and in normal automatic operation.
2. Turn the power OFF.
3. Wait 0.5 to 1.5 seconds, then turn the power back ON.
4. The connected load will turn ON and remain ON continuously, indicating successful activation of Manual Mode.

If the load does not stay ON, the timing was incorrect. Please repeat the procedure.

Exiting Manual Mode

1. Turn the power OFF and leave it OFF for approximately 10 seconds.
2. Upon restoring power, the sensor will go through its initial 15-second warm-up period and then return to normal automatic operation.

INSTALLATION VERIFICATION & TEST PROCEDURE

Follow this procedure to verify correct installation and functionality.

1. **Initial Setup**

Set the Time Delay knob to the minimum (5 seconds).

Set the Light Control (LUX) knob to the Test position (fully clockwise).

2. **Power On & Warm-Up**

Apply power. The load may turn ON initially.

Wait approximately 15 seconds for the sensor to complete its warm-up cycle. The load should turn OFF.

3. **Motion Detection Test**

Walk across the sensor's detection area (moving across its field of view, not directly towards it).

The sensor should activate the load, and it should remain ON for the set delay (5 seconds) after you stop moving.

4. **Lock-Out Period Note**

After the load turns OFF, the sensor enters a 3-second lock-out (immunity) period and will not detect motion.

Wait at least 3 seconds before testing again.

5. **Final Configuration**

After successful testing, adjust the Time Delay and Light Control knobs to your desired operational settings.



V-TAC WEST EUROPE LTD. IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT:
SUPPORT@V-TAC.EU FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS.
V-TAC WEST EUROPE LTD. GROUND FLOOR, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN O2, IRELAND DO2 P593

V-TAC UK LTD. IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT PLEASE REACH OUT TO US AT
SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

LED СТЕННА ЛАМПА С PIR СЕНЗОР


02 YEAR
WARRANTY*IP65
RATING

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Model	Watts	Лумени	ССТ	Body Type	CRI	PF	Dimension	Разстояние на засичане	Време за засичане	Input Power
VT-11020S	17	2520	3000K	Алуминий	>80	>0,7	212*165*100 мм	10M	30 сек~3 мин регулируема	AC: 220-240 V, 50/60 Hz
VT-11020S	17 W	2580	4000K	Алуминий	>80	>0,7	212*165*100 мм	10M	30 сек.~3 мин. регулируема	AC: 220-240 V, 50/60 Hz

ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ

Благодарим Ви, че избрахте и закупихте продукт на V-TAC. V-TAC ще Ви обслужва по най-добрия начин. Моля, прочетете внимателно тези инструкции, преди да започнете инсталирането, и запазете това ръководство на удобно място за бъдеща справка. Ако имате други въпроси, моля, свържете се с нашия дистрибутор или местния продавач, от когото сте закупили продукта. Те са обучени и готови да Ви обслужват по най-добрия начин. Гаранцията е валидна за 2 години от датата на покупката. Гаранцията не се отнася за щети, причинени от неправилна инсталация или необичайно износване. Компанията не дава гаранция за щети по повърхности, причинени от неправилно демонтиране и инсталиране на продукта. Продуктите са подходящи за 10-12 часа ежедневна работа. Използването на продукта 24 часа в денонощието ще доведе до анулиране на гаранцията. Гаранцията за този продукт се отнася само за производствени дефекти.

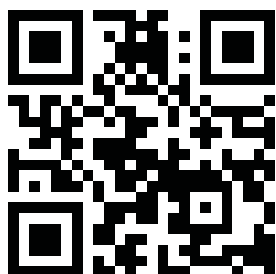

МНОГОЕЗИЧНО
РЪКОВОДСТВО QR КОД
Моля, сканирайте QR кода
, за да получите достъп до
ръководството на различни
езици.



Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци.



Внимание, опасност от токов удар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Моля, уверете се, че сте изключили захранването, преди да започнете инсталацията.
- Инсталацията трябва да бъде извършена от квалифициран електротехник.
- Светлинният източник на този осветителен уред не може да се сменя. Когато светлинният източник достигне края на експлоатационния си срок, целият осветителен уред трябва да се смени.
- По време на инсталирането трябва да се осигури подходящо заземяване.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !








Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци.



Внимание, опасност от токов удар.

ДИАГРАМА НА ИНСТАЛИРАНЕ

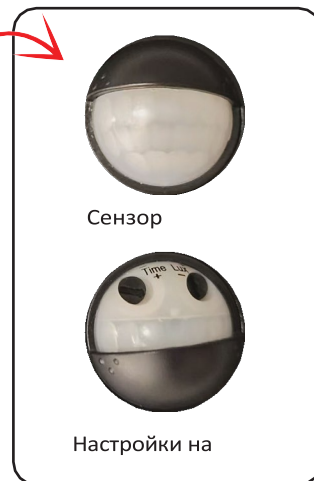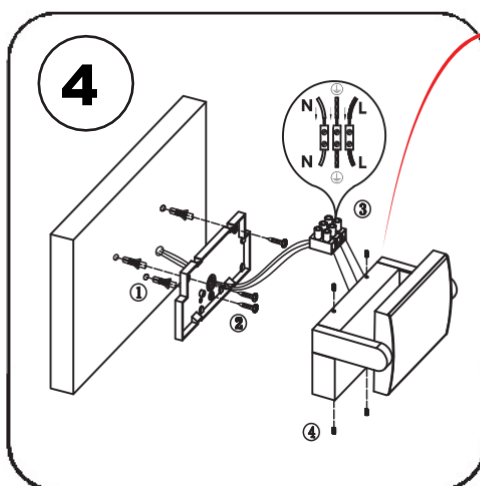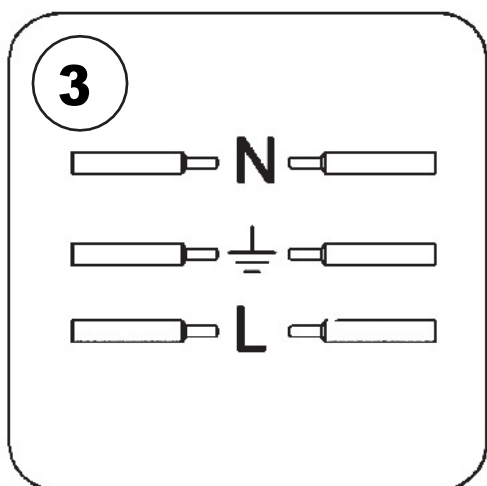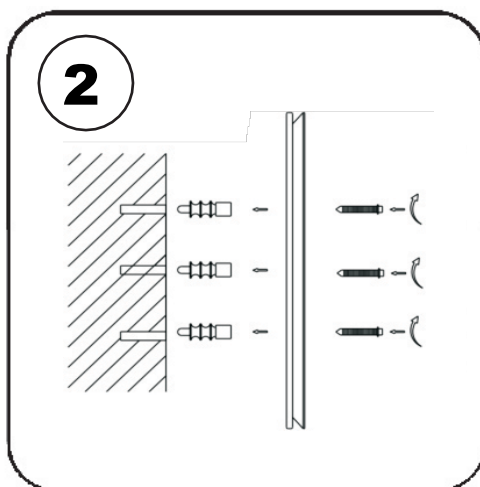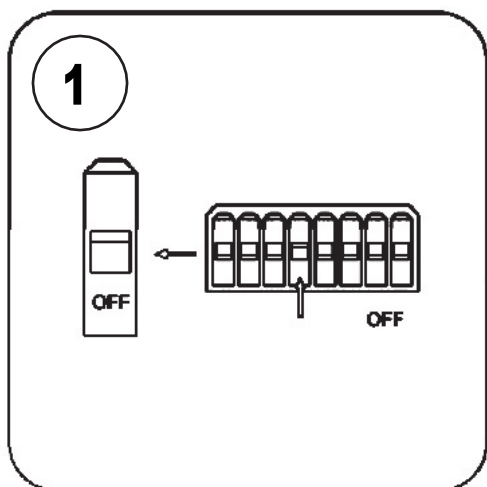

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

Стъпка 1: Изключете захранването, преди да започнете инсталирането.

Стъпка 2: Отвийте основата, като развийте винтовете от страните на осветителното тяло с помощта на шестограмен ключ (включен в комплекта).



Закрепете захранващия кабел през основната пластина, след което пробийте отворите в стената, като използвате основната пластина като водач. Закрепете основната пластина към стената, като използвате дюбелите и винтовете (включени в комплекта).

Стъпка 3: Свържете захранващия кабел към клемната кутия.

Стъпка 4: Монтирайте осветителното тяло върху основата с помощта на фиксиращите винтове. Уверете се, че фиксиращите винтове са добре затегнати с помощта на шестограмните винтове.


Стъпка 5: Включете захранването, за да тествате осветлението.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕНЗОРА

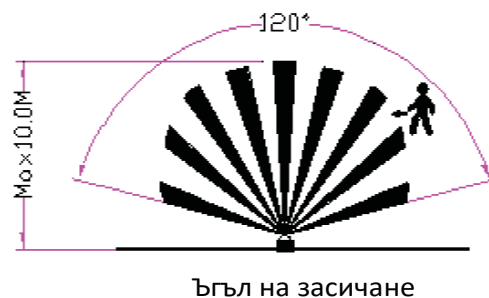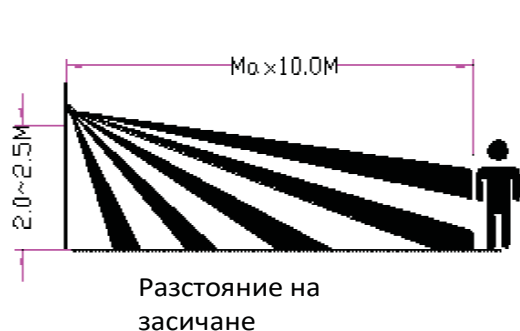


НАСТРОЙКИ НА СЕНЗОРА

Уверете се, че главата на сензора е позиционирана точно както е показано на фигура 1. Избягвайте накланяне или промяна на ориентацията на инсталацията. Насочете сондата към пътя, по който се очаква да се движат хора, както е показано на фигура 2.

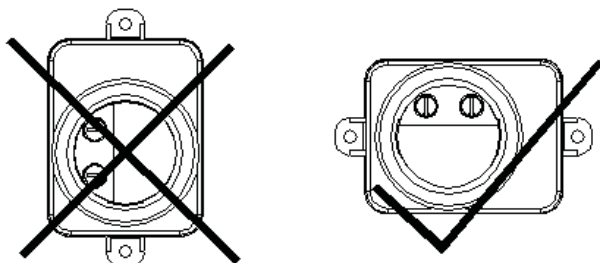


Фигура 1

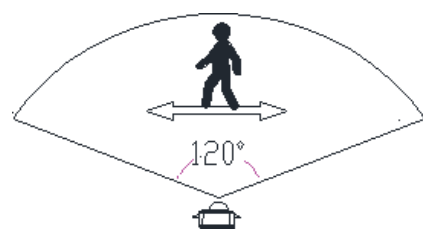

Фигура 2

Забележка: Не монтирайте сондата в близост до вентилационни отвори или други източници, където температурните промени са драстични, като например климатици.

ФУНКЦИЯ

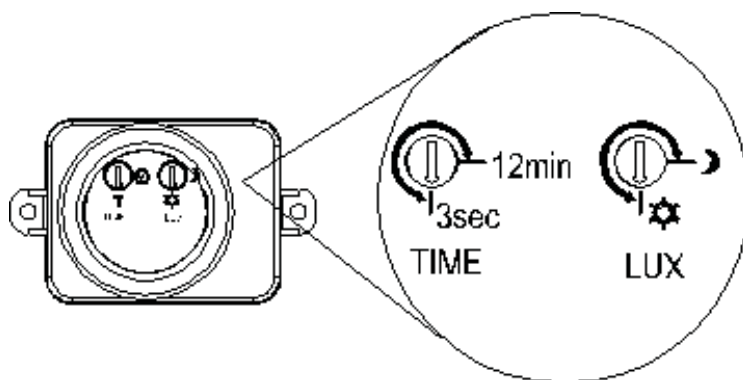

НАСТРОЙКА НА ЗАКЪСНЕНИЕТО

Тази настройка определя колко дълго свързаното натоварване остава включено, след като движението вече не се засича.
Процедура: Завъртете копчето за настройка „Време“.

Настройки

- Напълно обратно на часовниковата стрелка (MIN): Приблизително 5 секунди.
- Напълно по часовниковата стрелка (MAX): Приблизително 3 минути.
- Позициите между MIN и MAX позволяват междинни времена на забавяне.

Важно: Не насилвайте копчето да се върти отвъд крайните си позиции (не го въртете на 360°). Това ще доведе до механични повреди и ще направи функцията за регулиране неизползваема.

НАСТРОЙКА НА КОНТРОЛА НА СВЕТЛИНАТА (LUX)

Тази настройка определя нивото на околната светлина, при което сензорът ще работи.

Процедура: Завъртете копчето за настройка „LUX“.

Настройки

- **Напълно обратно на часовниковата стрелка: Режим от залез до изгрев.**
Сензорът работи само в тъмнина или при слаба светлина (например вечер/нощ). Той няма да се активира през деня.
- **Напълно по часовниковата стрелка: Режим „Тест/Винаги включен“.**
Сензорът работи независимо от околната светлина (денем и нощем). Използвайте тази настройка за тестване или за зони, които изискват 24-часова охрана.

ФУНКЦИЯ ЗА РЪЧНО ПРЕОДОЛЯВАНЕ

Тази функция ви позволява да наложите натоварването да остане включено непрекъснато, като заобикаляте датчика за движение.

Влизане в ръчен режим

1. Уверете се, че сензорът е включен и работи в нормален автоматичен режим.
2. Изключете захранването.
3. Изчакайте 0,5 до 1,5 секунди, след което включете отново захранването.
4. Свързаното натоварване ще се включи и ще остане включено непрекъснато, което показва успешното активиране на ръчния режим.
Ако натоварването не остане включено, времето е било неправилно. Моля, повторете процедурата.

Излизане от ръчен режим

1. Изключете захранването и го оставете изключено за около 10 секунди.
2. След възстановяване на захранването сензорът ще премине през първоначален 15-секунден период на загряване и след това ще се върне към нормална автоматична работа.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА И ТЕСТВАНЕ НА ИНСТАЛИРАНЕТО

Следвайте тази процедура, за да проверите дали инсталацията и функционалността са правилни.

1. **Първоначална настройка**
Настройте копчето за времево закъснение на минималната стойност (5 секунди).
Настройте копчето за контрол на осветлението (LUX) в положение „Тест“ (напълно по часовниковата стрелка).
2. **Включване и загряване**
Включете захранването. Натоварването може да се включи в началото.
Изчакайте около 15 секунди, докато сензорът завърши цикъла си на загряване. Натоварването трябва да се изключи.
3. **Тест за откриване на движение**
Пресечете зоната на откриване на сензора (движете се през неговото зрително поле, а не директно към него).
Сензорът трябва да активира натоварването и то трябва да остане включено за зададеното закъснение (5 секунди) след като спрете да се движите.
4. **Забележка за периода на блокиране**
След като натоварването се изключи, сензорът влиза в 3-секунден период на блокиране (имунитет) и няма да открива движение. Изчакайте поне 3 секунди, преди да тествате отново.
5. **Окончателна конфигурация**
След успешно тестване, настройте копчетата за забавяне на времето и управление на осветлението според желанияте от вас работни настройки.



V-TAC WEST EUROPE LTD. В СЛУЧАЙ НА ВЪПРОСИ/ПРОБЛЕМИ С ПРОДУКТА, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС НА: SUPPORT@V-TAC.EU ЗА ПОВЕЧЕ ПРОДУКТИ, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАШИЯ ДИСТРИБУТОР ИЛИ НАЙ-БЛИЗКИЯ ДИЛЪР. V-TAC WEST EUROPE LTD. ПЪРВИ ЕТАЖ, 71 LOWER BAGGOT STREET, ДУБЛИН 02, ИРЛАНДИЯ D02 P593

V-TAC UK LTD. В СЛУЧАЙ НА ВЪПРОСИ/ПРОБЛЕМИ С ПРОДУКТА, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС НА SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX



Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

UPUTE ZA UPORABU

LED ZIDNA SVJETILJKA S PIR SENZOROM



02 YEAR
WARRANTY*


IP65
RATING

TEHNIČKI PODACI

Model	Watts	Lumeni	CCT	Body Type	CRI	PF	Dimension	Udaljenost detekcije	Vrijeme detekcije	Input Power
VT-11020S	17W	2520	3000 tisuća	Aluminij	> 80	> 0,7	212*165*100 mm	10 milijuna	30 sekundi ~ 3 minute podesiv	AC: 220-240 V, 50-60 Hz
VT-11020S	17W	2580	4000 tisuća	Aluminij	> 80	> 0,7	212*165*100 mm	10 milijuna	30 sekundi ~ 3 minute podesiv	AC: 220-240 V, 50-60 Hz

UVOD I JAMSTVO

Hvala vam što ste odabrali i kupili V-TAC proizvod. V-TAC će vam pružiti najbolju moguću uslugu. Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute prije početka instalacije i sačuvate ovaj priručnik za buduću upotrebu. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, obratite se našem prodavaču ili lokalnom dobavljaču od kojeg ste kupili proizvod. Oni su obučeni i spremni vam pružiti najbolju moguću uslugu. Jamstvo vrijedi 2 godine od datuma kupnje. Jamstvo se ne odnosi na oštećenja uzrokovana nepravilnom instalacijom ili neuobičajenim habanjem. Tvrtka ne daje jamstvo za oštećenja bilo koje površine zbog nepravilnog uklanjanja i instalacije proizvoda. Proizvodi su prikladni za rad od 10-12 sati dnevno. Korištenje proizvoda 24 sata dnevno poništio bi jamstvo. Jamstvo za ovaj proizvod pokriva samo nedostatke u proizvodnji.

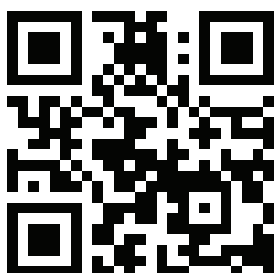

VIŠEJEZIČNO RUČNI QR KOD

Molimo skenirajte QR kod za pristup priručniku na više jezika.



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom.




Oprez, opasnost od strujnog udara.

UPOZORENJE

- Prije početka instalacije obavezno isključite napajanje.
- Instalaciju mora izvršiti kvalificirani električar.
- Izvor svjetlosti ove svjetiljke nije zamjenjiv. Kada izvor svjetlosti dosegne kraj svog vijeka trajanja, treba zamijeniti cijelu svjetiljku.
- Tijekom cijele instalacije treba osigurati pravilno uzemljenje.



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom.

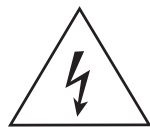


Oprez, opasnost od strujnog udara.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

DIJAGRAM UGRADNJE

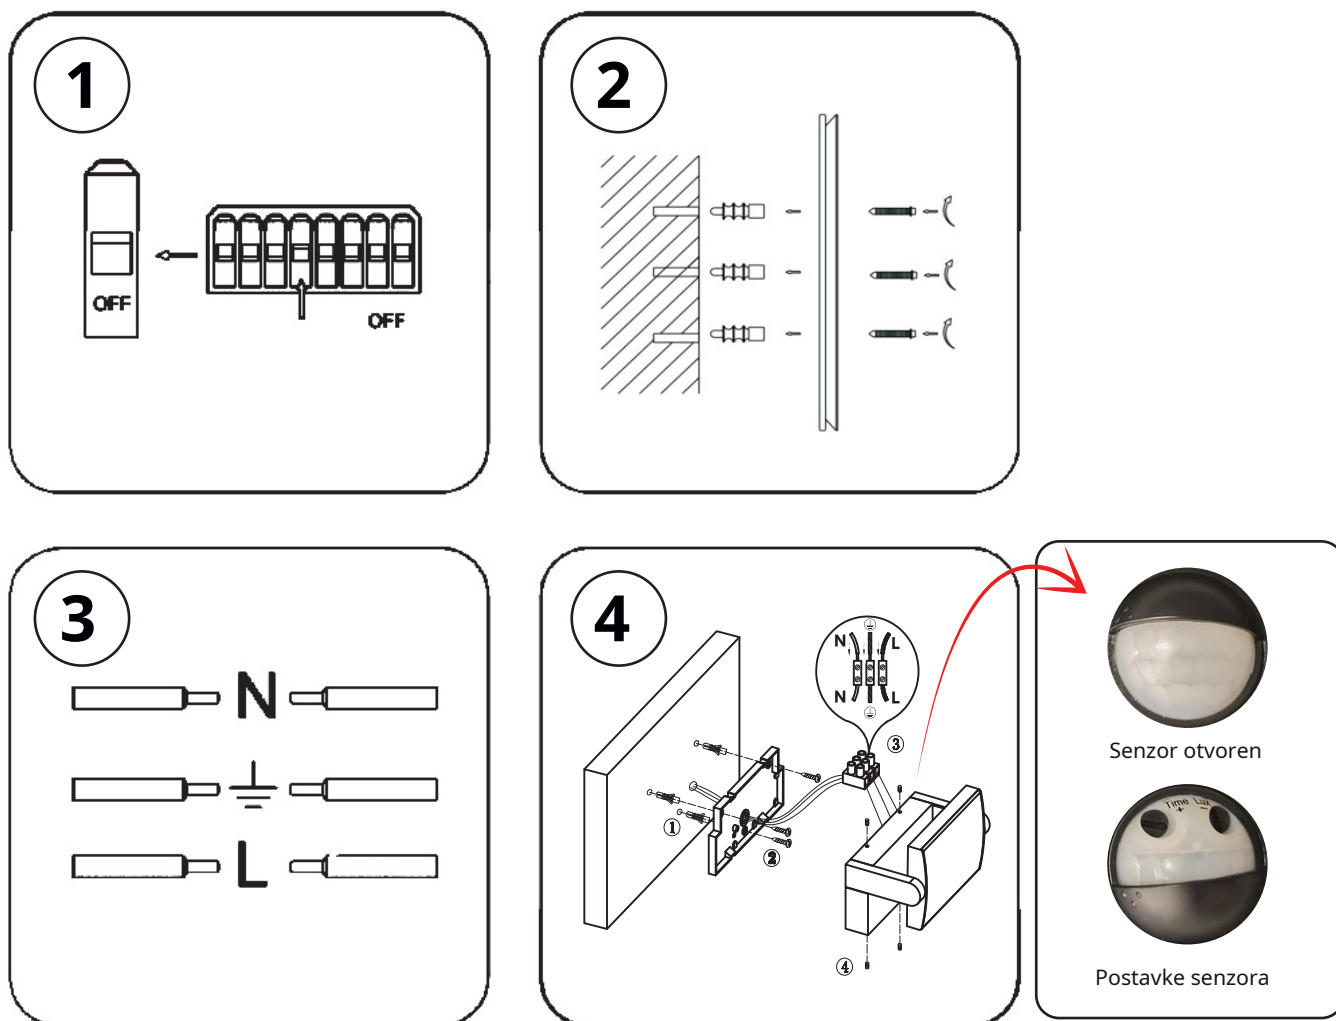

UPUTE ZA UGRADNJU

Korak 1: Isključite napajanje prije početka instalacije.

Korak 2: Otpustite osnovnu ploču odvrtnjem vijaka sa strane svjetiljke pomoću imbus ključa (priložen).


Provucite kabel za napajanje kroz osnovnu ploču, a zatim izbušite rupe na zidu koristeći osnovnu ploču kao vodilicu. Pričvrstite osnovnu ploču na zid pomoću tipli i vijaka (uključeni).

Korak 3: Ožičite i spojite kabel za napajanje na terminalni blok.


Korak 4: Montirajte svjetiljku na osnovnu ploču pomoću vijaka za pričvršćivanje. Provjerite jesu li vijci za pričvršćivanje pravilno pričvršćeni imbus vijcima.

Korak 5: Uključite napajanje kako biste testirali svjetlo.

SEN

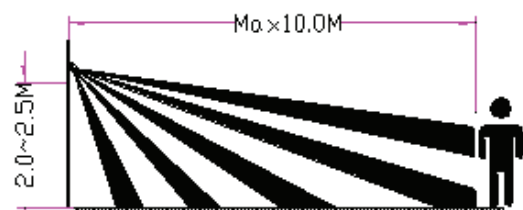


Udaljenost detekcije

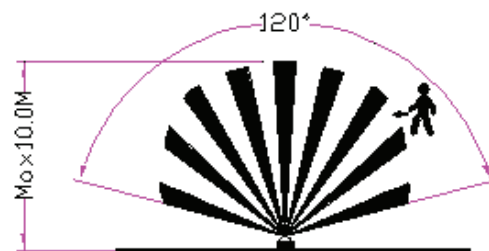


Kut osjeta

POSTAVKE SENZORA

Molimo Vas da provjerite je li glava senzora postavljena točno onako kako je prikazano na slici 1. Izbjegavajte nagnjanje ili promjenu orijentacije instalacije. Usmjerite sondu prema putu gdje se očekuje ljudski promet, kao što je prikazano na slici 2.

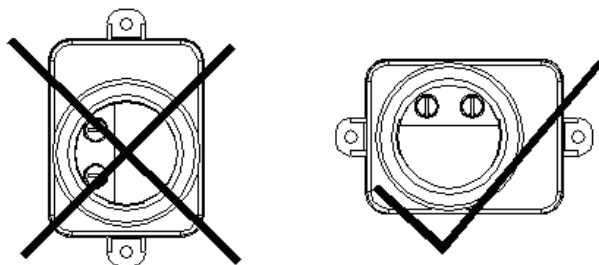


Slika 1

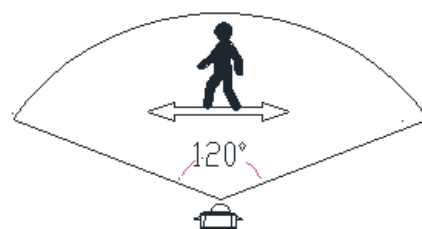

Slika 2

Bilješka: Ne postavljajte sondu u blizini ventilacijskih otvora ili drugih izvora gdje su promjene temperature drastične, poput klima uređaja.

FUNKCIJA

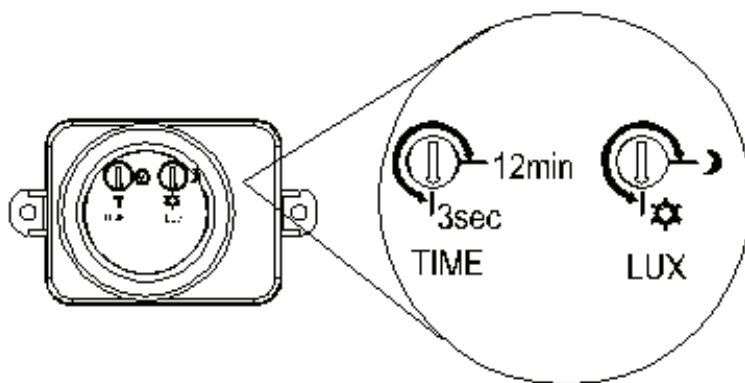

PODEŠAVANJE VREMENSKOG ODGODA

Ova postavka određuje koliko dugo priključeno opterećenje ostaje UKLJUČENO nakon što se više ne detektira kretanje.
Postupak: Okrenite gumb za podešavanje "Vrijeme".

Postavke

- Potpuno suprotno od smjera kazaljke na satu (MIN): Otprilike 5 sekundi.
- Potpuno u smjeru kazaljke na satu (MAX): Otprilike 3 minute.
- Položaji između MIN i MAX omogućuju međuvremena odgode.

Važno: Nemojte silom pomicati gumb preko njegovih rotacijskih graničnika (nemojte rotirati za 360°). To će uzrokovati mehanička oštećenja i učiniti funkciju podešavanja nefunkcionalnom.

PODEŠAVANJE KONTROLE SVJETLA (LUX)

Ova postavka određuje razinu ambijentalnog osvjetljenja pri kojoj će senzor raditi.

Postupak: Okrenite gumb za podešavanje "LUX".

Postavke

- **Potpuno suprotno od smjera kazaljke na satu:** Način rada od sumraka do zore.

Senzor radi samo u mraku ili pri slabom svjetlu (npr. večer/noć). Neće se aktivirati tijekom dnevnog svjetla.

- **Potpuno u smjeru kazaljke na satu:** Testni / Uvijek uključeni način rada.

Senzor radi bez obzira na ambijentalno svjetlo (dan i noć). Koristite ovu postavku za testiranje ili za područja koja zahtijevaju 24-satnu pokrivenost.

FUNKCIJA RUČNOG PREMAŠIVANJA

Ova funkcija vam omogućuje da prisilno osigurate da opterećenje ostane kontinuirano UKLJUČENO, zaobilazeći senzor pokreta.

Ulazak u ručni način rada

1. Provjerite je li senzor uključen i radi li normalno automatski.
2. Isključite napajanje.
3. Pričekajte 0,5 do 1,5 sekundi, a zatim ponovno uključite napajanje.
4. Priključeno opterećenje će se uključiti i ostati neprekidno uključeno, što ukazuje na uspješnu aktivaciju ručnog načina rada.

Ako opterećenje ne ostane UKLJUČENO, vrijeme je bilo netočno. Molimo ponovite postupak.

Izlaz iz ručnog načina rada

1. Isključite napajanje i ostavite ga ISKLJUČENO otprilike 10 sekundi.
2. Nakon vraćanja napajanja, senzor će proći kroz početno razdoblje zagrijavanja od 15 sekundi, a zatim će se vratiti u normalan automatski rad.

PROVJERA UGRADNJE I POSTUPAK ISPITIVANJA

Slijedite ovaj postupak kako biste provjerili ispravnu instalaciju i funkcionalnost.

1. Početno postavljanje

Podesite gumb za odgodu vremena na minimum (5 sekundi).

Postavite gumb za kontrolu svjetla (LUX) u položaj za testiranje (potpuno u smjeru kazaljke na satu).

2. Uključivanje i zagrijavanje

Priključite napajanje. Opterećenje se može isprva uključiti.

Pričekajte otprilike 15 sekundi da senzor završi ciklus zagrijavanja. Opterećenje bi se trebalo ISKLJUČITI.

3. Test detekcije pokreta

Hodajte preko područja detekcije senzora (krećući se preko njegovog vidnog polja, ne izravno prema njemu).

Senzor bi trebao aktivirati opterećenje i trebao bi ostati UKLJUČEN tijekom postavljenog kašnjenja (5 sekundi) nakon što se prestanete kretati.

4. Napomena o razdoblju zaključavanja

Nakon što se opterećenje ISKLJUČI, senzor ulazi u 3-sekundno razdoblje zaključavanja (imuniteta) i neće detektirati pokret. Pričekajte barem 3 sekunde prije ponovnog testiranja.

5. Konačna konfiguracija

Nakon uspješnog testiranja, podesite gumb za vremensko kašnjenje i kontrolu svjetla na željene operativne postavke.



V-TAC WEST EUROPE LTD. U SLUČAJU BILO KAKVOG UPITA/PROBLEMA S PROIZVODOM, MOLIMO VAS DA NAM SE OBRAĆATE NA: SUPPORT@V-TAC.EU ZA VIŠE PROIZVODA ILI UPITE MOLIMO VAS DA KONTAKTIRATE NAŠEG DISTRIBUTERA ILI NAJBЛИŽE TRGOVCE.
V-TAC WEST EUROPE LTD. PRIZEMLJE, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRSKA DO2 P593

V-TAC UK d.o.o. U SLUČAJU BILO KAKVIH UPITA/PROBLEMA S PROIZVODOM, MOLIMO VAS DA NAM SE OBRAĆATE NA SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX

NÁVOD K POUŽITÍ

LED NÁSTĚNNÁ LAMPY S PIR SNÍMAČEM


**02** YEAR
WARRANTY***IP65**
RATING

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	Watts	Lumen	CCT	Body Type	CRI	PF	Dimension	Snímací vzdálenost	Doba snímání	Input Power
VT-11020S	17	2520	3000K	Hliník	>80	>0,7	212*165*100MM	10	30 s~3 min nastavitelná	AC: 220~240 V, 50/60 Hz
VT-11020S	17 W	2580	4000K	Hliník	>80	>0,7	212*165*100MM	10M	30 s~3 min nastavitelná	AC: 220~240 V, 50/60 Hz

ÚVOD A ZÁRUKA

Děkujeme, že jste si vybrali a zakoupili produkt V-TAC. V-TAC vám poskytne ty nejlepší služby. Před zahájením instalace si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny a uchovejte tento návod pro budoucí použití. Máte-li jakékoli další dotazy, obraťte se na našeho prodejce nebo místního dodavatele, od kterého jste produkt zakoupili. Jsou proškoleni a připraveni vám poskytnout ty nejlepší služby. Záruka platí po dobu 2 let od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávnou instalací nebo abnormálním opotřebením. Společnost neposkytuje žádnou záruku na poškození povrchu v důsledku nesprávného demontování a instalace produktu. Produkty jsou vhodné pro 10-12 hodin denního provozu. Používání produktu 24 hodin denně vede ke ztrátě záruky. Na tento produkt se vztahuje záruka pouze na výrobní vady.

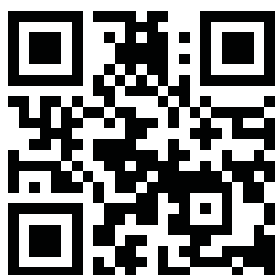

VÍCEJAZYČNÝ NÁVOD QR KÓD

Naskenujte QR kód
a získáte přístup k návodu v
několika jazycích.



Toto označení znamená, že tento produkt nesmí být likvidován spolu s ostatním domácím odpadem.



Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

- Před zahájením instalace se ujistěte, že je zařízení odpojeno od napájení.
- Instalace musí být provedena kvalifikovaným elektrikářem.
- Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný, po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celé svítidlo.
- Během instalace je nutné zajistit správné uzemnění.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !








Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním domácím odpadem.



Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

INSTALAČNÍ SCHÉMA

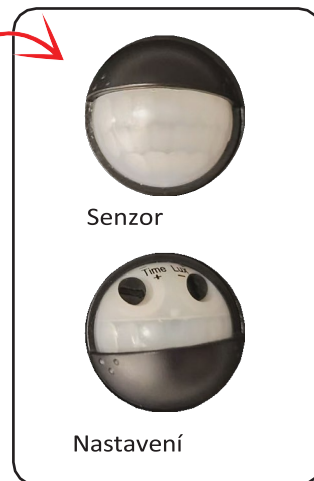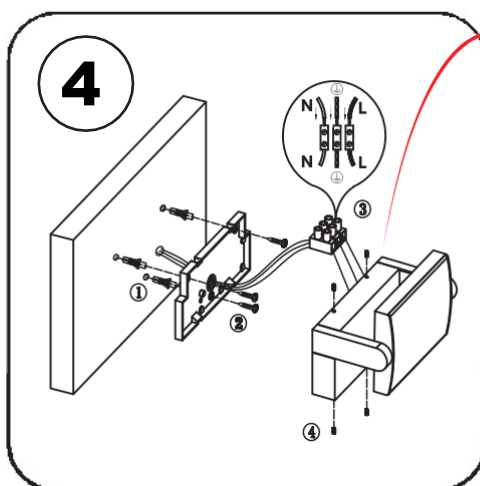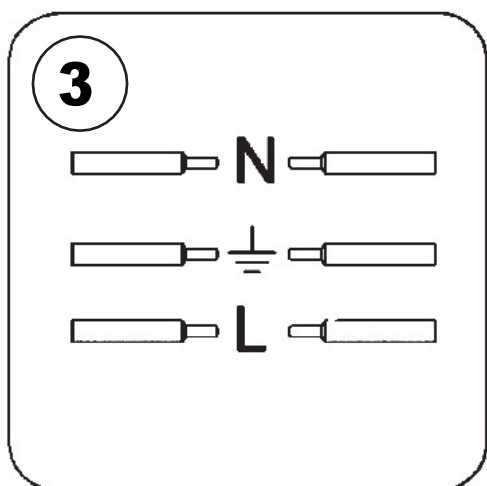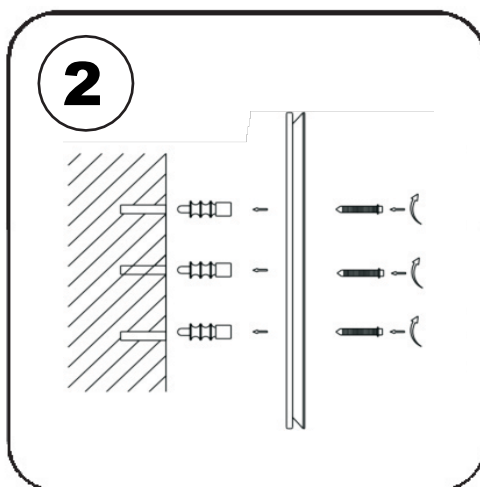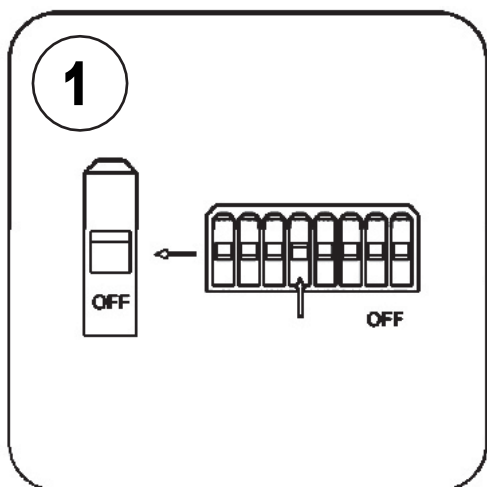

NÁVOD K INSTALACI

Krok 1: Před zahájením instalace vypněte napájení.

Krok 2: Uvolněte základovou desku odšroubováním stavečních šroubů z boků svítidla pomocí imbusového klíče (součástí balení).



Upevněte napájecí kabel přes základovou desku a poté vyvrtajte otvory do stěny pomocí základové desky jako vodítka. Upevněte základovou desku ke stěně pomocí hmoždinek a šroubů (součástí balení).

Krok 3: Zapojte a připojte napájecí kabel ke svorkovnici.

Krok 4: Namontujte svítidlo na základovou desku pomocí stavečních šroubů. Ujistěte se, že jsou stavecí šrouby správně upevněny pomocí imbusových šroubů.


Krok 5: Zapněte napájení a vyzkoušejte světlo.

INFORMACE O SNÍMAČI

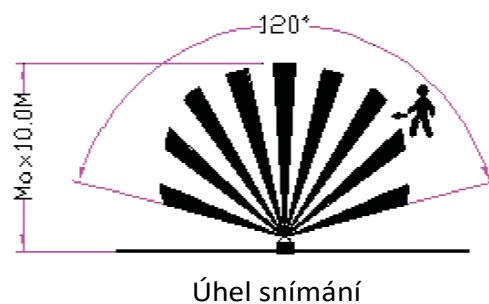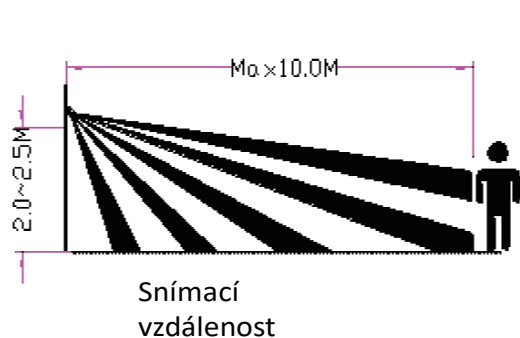


NASTAVENÍ SNÍMAČE

Ujistěte se, že je hlava senzoru umístěna přesně tak, jak je znázorněno na obrázku 1. Vyvarujte se naklánění nebo změně orientace instalace. Nasměrujte sondu směrem k cestě, kde se očekává pohyb osob, jak je znázorněno na obrázku 2.

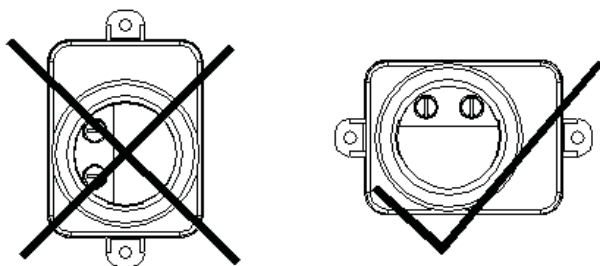


Obrázek 1

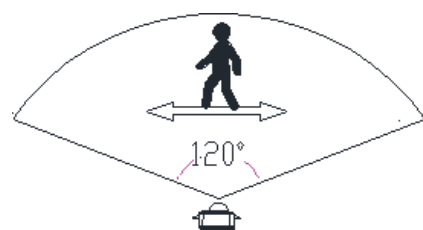

Obrázek 2

Poznámka: Neinstalujte sondu v blízkosti větracích otvorů nebo jiných zdrojů, kde dochází k výrazným teplotním změnám, jako jsou klimatizační jednotky.

FUNKCE

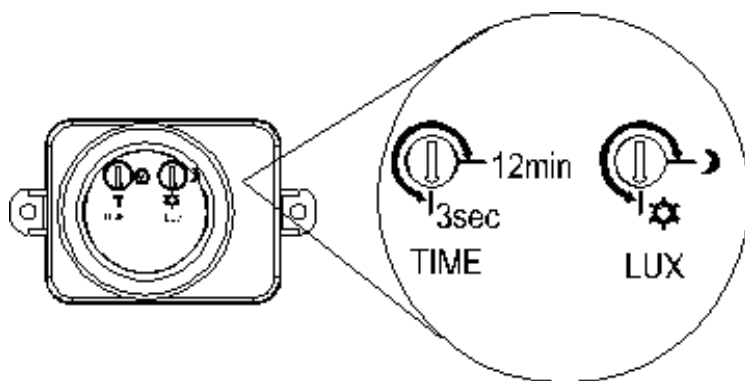

NASTAVENÍ ČASOVÉHO ZPOŽDĚNÍ

Toto nastavení určuje, jak dlouho zůstane připojená zátěž zapnutá poté, co již není detekován pohyb.

Postup: Otočte nastavovacím knoflíkem „Time“ (Čas).

Nastavení

- Plně proti směru hodinových ručiček (MIN): přibližně 5 sekund.
- Plně ve směru hodinových ručiček (MAX): přibližně 3 minuty.
- Polohy mezi MIN a MAX umožňují nastavení mezilehlých časů zpoždění.

Důležité: Neotáčejte knoflíkem nad jeho doraz (neotáčejte o 360°). Mohlo by dojít k mechanickému poškození a nefunkčnosti nastavovací funkce.

NASTAVENÍ ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ (LUX)

Toto nastavení určuje úroveň okolního osvětlení, při které bude senzor fungovat.

Postup: Otočte nastavovacím knoflíkem „LUX“.

Nastavení

- **Úplně proti směru hodinových ručiček: Režim od soumraku do úsvitu.**
Senzor funguje pouze ve tmě nebo při slabém osvětlení (např. večer/v noci). Během denních hodin se neaktivuje.
- **Úplně ve směru hodinových ručiček: Režim testování / vždy zapnutý.**
Senzor funguje bez ohledu na okolní světlo (ve dne i v noci). Toto nastavení použijte pro testování nebo pro oblasti vyžadující 24hodinové pokrytí.

FUNKCE RUČNÍHO PŘEPNUTÍ

Tato funkce umožňuje vynutit nepřetržitě zapnutí zátěže, čímž se obejde pohybový senzor.

Přechod do ručního režimu

1. Ujistěte se, že je senzor napájen a nachází se v normálním automatickém provozu.
2. Vypněte napájení.
3. Počkejte 0,5 až 1,5 sekundy a poté znovu zapněte napájení.
4. Připojené zařízení se zapne a zůstane zapnuté nepřetržitě, což znamená, že byl ruční režim úspěšně aktivován.

Pokud zátěž nezůstane zapnutá, bylo načasování nesprávné. Opakujte postup.

Ukončení ručního režimu

1. Vypněte napájení a nechte jej vypnuté po dobu přibližně 10 sekund.
2. Po obnovení napájení senzor projde počáteční 15sekundovou zahřívací fází a poté se vrátí do normálního automatického provozu.

OVĚŘENÍ INSTALACE A ZKOUŠEČNÍ POSTUP

Postupujte podle tohoto postupu, abyste ověřili správnou instalaci a funkčnost.

1. **Počáteční nastavení**
Nastavte knoflík časového zpoždění na minimum (5 sekund).
Nastavte knoflík pro ovládání osvětlení (LUX) do polohy Test (plně ve směru hodinových ručiček).
2. **Zapnutí a zahřátí**
Zapněte napájení. Zátěž se může zpočátku zapnout.
Počkejte přibližně 15 sekund, než senzor dokončí svůj zahřívací cyklus. Zátěž by se měla vypnout.
3. **Test detekce pohybu**
Projděte přes detekční oblast senzoru (pohybujte se přes jeho zorné pole, ne přímo směrem k němu).
Senzor by měl aktivovat zátěž, která by měla zůstat zapnutá po nastavenou dobu zpoždění (5 sekund) poté, co se přestanete pohybovat.
4. **Poznámka k blokovací době**
Po vypnutí zátěže senzor přejde do 3sekundového období blokování (imunity) a nebude detekovat pohyb. Před dalším testováním počkejte alespoň 3 sekundy.
5. **Konečná konfigurace**
Po úspěšném otestování nastavte knoflíky Time Delay (Časové zpoždění) a Light Control (Ovládání osvětlení) na požadované provozní nastavení.



V-TAC WEST EUROPE LTD. V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI DOTAZŮ/PROBLÉMŮ S PRODUKTEM NÁS KONTAKTUJTE NA ADRESE: SUPPORT@V-TAC.EU PRO VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTOVÉ ŘADĚ SE OBRATTE NA NAŠEHO DISTRIBUTORA NEBO NEJBLIŽŠÍHO PRODEJCE. V-TAC WEST EUROPE LTD. GROUND FLOOR, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRSKO DO2 P593

V-TAC UK LTD. V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI DOTAZŮ/PROBLÉMŮ S PRODUKTEM NÁS KONTAKTUJTE NA ADRESE: SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX



Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUEL D'INSTRUCTIONS

APPLIQUE MURALE À LED AVEC CAPTEUR PIR



02 YEAR
WARRANTY*


IP65
RATING

DONNÉES TECHNIQUES

Model	Watts	Lumens	CCT	Body Type	IR	PF	Dimension	Distance de détection	Temps de détection	Input Power
VT-11020S	17 W	2520	3000K	Aluminium	>80	>0,7	212*165*100 mm	10M	30 sec~3 min réglable	CA : 220-240 V, 50/60 Hz
VT-11020S	17 W	2580	4000K	Aluminium	>80	>0,7	212*165*100 mm	10M	30 sec~3 min réglable	CA : 220-240 V, 50/60 Hz

INTRODUCTION ET GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté un produit V-TAC. V-TAC s'engage à vous offrir le meilleur service possible. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conserver ce manuel à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre revendeur ou le fournisseur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. La garantie est valable pendant 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. La société n'offre aucune garantie contre les dommages causés à toute surface en raison d'un démontage et d'une installation incorrects du produit. Les produits sont adaptés à une utilisation quotidienne de 10 à 12 heures. L'utilisation du produit 24 heures sur 24 annulerait la garantie. Ce produit est garanti uniquement contre les défauts de fabrication.

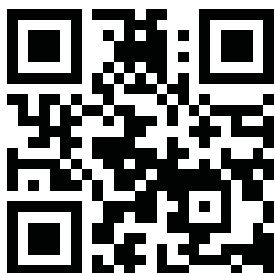

MANUEL MULTILINGUE CODE QR

Veuillez scanner le code QR pour accéder au manuel en plusieurs langues.



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers.



Attention, risque d'électrocution.

EN CAS DE QUESTION OU DE PROBLÈME CONCERNANT LE PRODUIT, VEUILLEZ NOUS CONTACTER À L'ADRESSE SUIVANTE : SUPPORT@V-TAC.EU POUR CONNAÎTRE LA GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE DISTRIBUTEUR OU LE REVendeur LE PLUS PROCHE.

V-TAC EUROPE LTD. BULGARIE, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

AVERTISSEMENT

- Veillez à couper l'alimentation électrique avant de commencer l'installation.
- L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse arrive en fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- Une mise à la terre appropriée doit être assurée tout au long de l'installation.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !








Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers.



Attention, risque d'électrocution.

SCHÉMA D'INSTALLATION

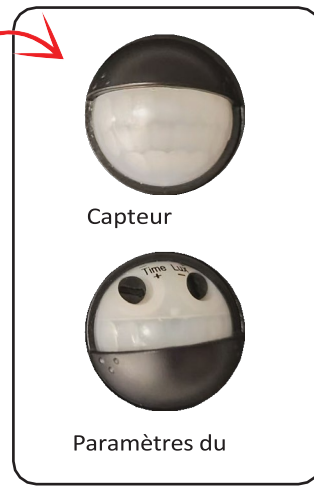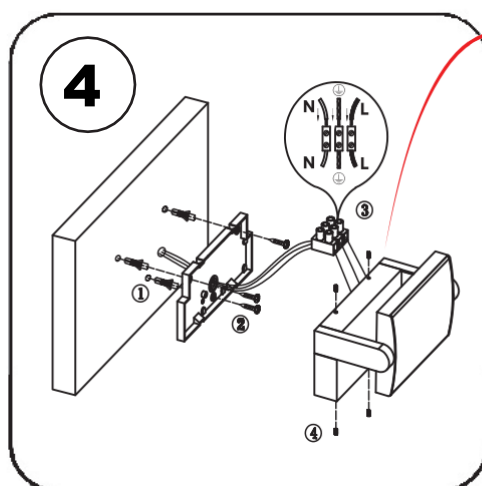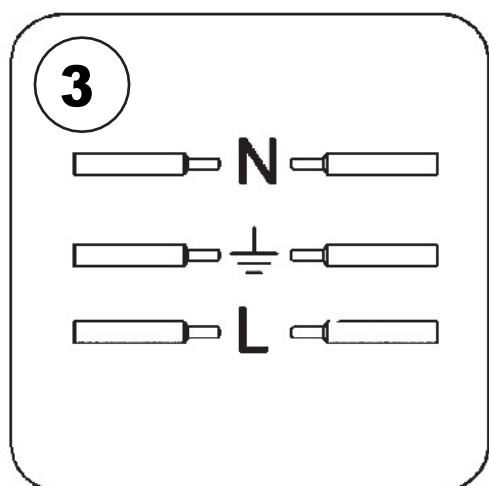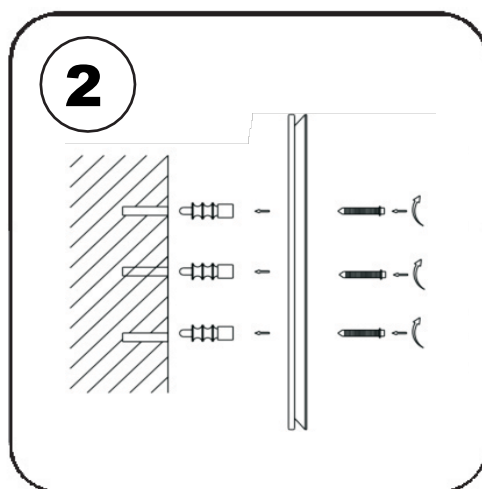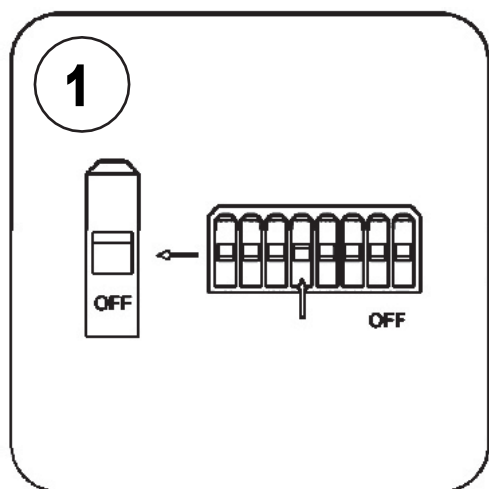

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Étape 1 : Coupez l'alimentation électrique avant de commencer l'installation.

Étape 2 : Dégagez la plaque de base en dévissant les vis de fixation situées sur les côtés du luminaire à l'aide d'une clé Allen (fournie).



Fixez le câble d'alimentation à travers la plaque de base, puis percez les trous dans le mur en utilisant la plaque de base comme guide. Fixez la plaque de base au mur à l'aide des chevilles et des vis (fournies).

Étape 3 : Câblez et connectez le câble d'alimentation au bornier.

Étape 4 : Fixez le luminaire sur la plaque de base à l'aide des vis de fixation. Assurez-vous que les vis de fixation sont correctement serrées à l'aide des vis Allen.

Étape 5 : Mettez l'appareil sous tension pour tester l'éclairage.

INFORMATIONS SUR LE CAPTEUR

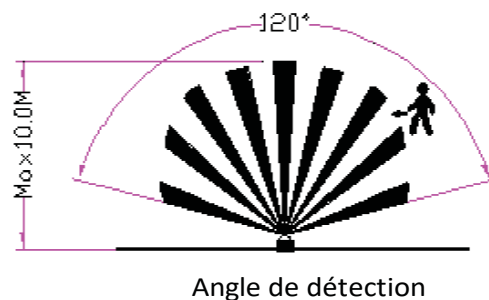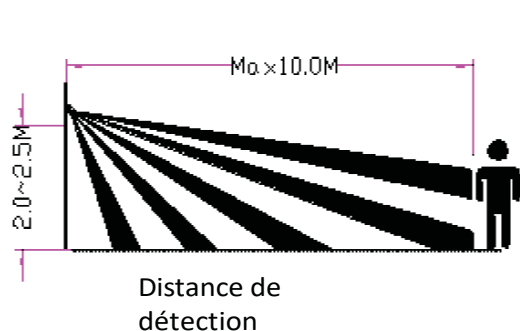

RÉGLAGES DU CAPTEUR

Veillez à ce que la tête du capteur soit positionnée exactement comme illustré à la figure 1. Évitez d'incliner ou de modifier l'orientation de l'installation. Orientez la sonde vers le chemin où le passage de personnes est prévu, comme illustré à la figure 2.

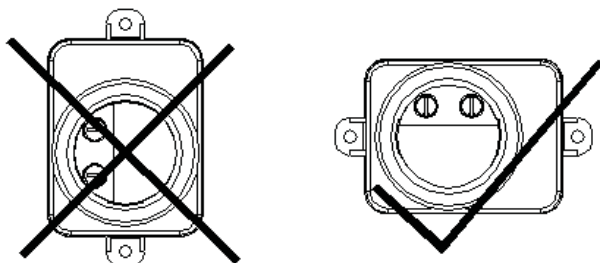


Figure 1


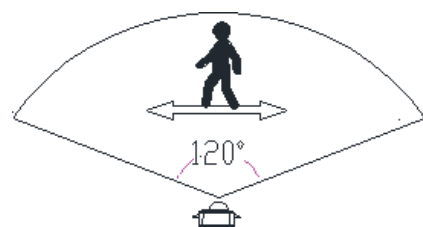


Figure 2

Remarque : n'installez pas la sonde à proximité de bouches d'aération ou d'autres sources de variations de température importantes, telles que des climatiseurs.

FONCTION

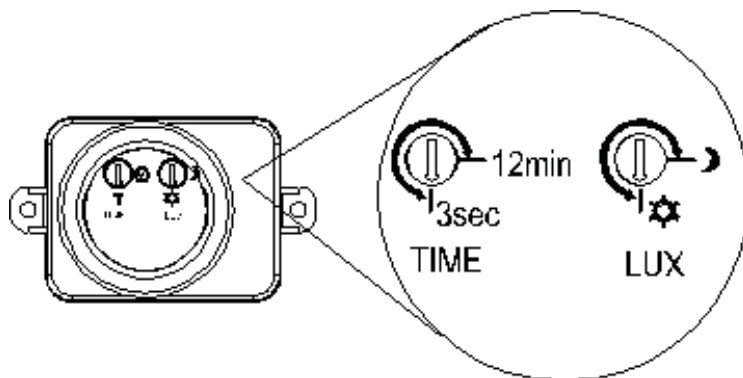

RÉGLAGE DU DÉLAI

Ce réglage détermine la durée pendant laquelle la charge connectée reste sous tension après qu'aucun mouvement n'a été détecté.

Procédure : Tournez le bouton de réglage « Time » (Temps).

Réglages

- Complètement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (MIN) : environ 5 secondes.
- Entièrement dans le sens horaire (MAX) : environ 3 minutes.
- Les positions entre MIN et MAX permettent des temps de retard intermédiaires.

Important : ne forcez pas le bouton au-delà de ses butées de rotation (ne le tournez pas à 360°). Cela causerait des dommages mécaniques et rendrait la fonction de réglage inopérante.

RÉGLAGE DU CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE (LUX)

Ce réglage détermine le niveau de lumière ambiante auquel le capteur fonctionnera.

Procédure : tournez le bouton de réglage « LUX ».

Réglages

- **Complètement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : mode crépuscule à aube.**
Le capteur ne fonctionne que dans l'obscurité ou dans des conditions de faible luminosité (par exemple, le soir/la nuit). Il ne s'active pas pendant les heures de clarté.
- **Complètement dans le sens horaire : mode test / toujours activé.**
Le capteur fonctionne quelle que soit la luminosité ambiante (de jour comme de nuit). Utilisez ce réglage pour les tests ou pour les zones nécessitant une couverture 24 heures sur 24.

FONCTION DE COMMANDE MANUELLE

Cette fonction vous permet de forcer la charge à rester allumée en permanence, en contournant le capteur de mouvement.

Passage en mode manuel

1. Assurez-vous que le capteur est alimenté et fonctionne normalement en mode automatique.
2. Mettez l'appareil hors tension.
3. Attendez 0,5 à 1,5 seconde, puis remettez l'appareil sous tension.
4. La charge connectée s'allumera et restera allumée en continu, indiquant que le mode manuel a été activé avec succès.
Si la charge ne reste pas allumée, le timing était incorrect. Veuillez répéter la procédure.

Quitter le mode manuel

1. Mettez l'appareil hors tension et laissez-le éteint pendant environ 10 secondes.
2. Une fois l'alimentation rétablie, le capteur effectuera une période de préchauffage initiale de 15 secondes, puis reprendra son fonctionnement automatique normal.

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION ET PROCÉDURE DE TEST

Suivez cette procédure pour vérifier que l'installation et le fonctionnement sont corrects.

1. **Configuration initiale**
Réglez le bouton de temporisation au minimum (5 secondes).
Réglez le bouton de contrôle de la lumière (LUX) sur la position Test (à fond dans le sens horaire).
2. **Mise sous tension et préchauffage**
Mettez l'appareil sous tension. La charge peut s'allumer initialement.
Attendez environ 15 secondes que le capteur termine son cycle de préchauffage. La charge devrait s'éteindre.
3. **Test de détection de mouvement**
Traversez la zone de détection du capteur (en vous déplaçant dans son champ de vision, et non directement vers lui).
Le capteur doit activer la charge, qui doit rester allumée pendant le délai défini (5 secondes) après que vous ayez cessé de bouger.
4. **Remarque sur la période de verrouillage**
Une fois la charge désactivée, le capteur entre dans une période de verrouillage (immunité) de 3 secondes et ne détecte aucun mouvement. Attendez au moins 3 secondes avant de refaire le test.
5. **Configuration finale**
Après avoir effectué les tests avec succès, réglez les boutons Time Delay (Retard) et Light Control (Contrôle de la lumière) selon les paramètres de fonctionnement souhaités.



V-TAC WEST EUROPE LTD. EN CAS DE QUESTION OU DE PROBLÈME CONCERNANT LE PRODUIT, VEUILLEZ NOUS CONTACTER À L'ADRESSE SUIVANTE : SUPPORT@V-TAC.EU POUR CONNAÎTRE LA GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE DISTRIBUTEUR OU LE REVENDEUR LE PLUS PROCHE. V-TAC WEST EUROPE LTD. REZ-DE-CHAUSSÉE, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRLANDE DO2 P593

V-TAC UK LTD. EN CAS DE QUESTION/PROBLÈME CONCERNANT LE PRODUIT, VEUILLEZ NOUS CONTACTER À L'ADRESSE SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX



Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

BEDIENUNGSANLEITUNG

LED-WANDLEUCHE MIT PIR-SENSOR



02 YEAR
WARRANTY*


IP65
RATING

TECHNISCHE DATEN

Model	Watts	Lumen	CCT	Body Type	CRI	PF	Dimension	Erfassungsreichweite	Erfassungszeit	Input Power
VT-11020S	17 W	2520	3000K	Aluminium	>80	>0,7	212*165*100MM	10M	30 Sek. bis 3 Min. einstellbar	Wechselstrom: 220–240 V, 50/60 Hz
VT-11020S	17 W	2580	4000K	Aluminium	>80	>0,7	212*165*100 mm	10M	30 Sek. bis 3 Min. einstellbar	Wechselstrom: 220–240 V, 50/60 Hz

EINFÜHRUNG & GARANTIE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von V-TAC entschieden haben. V-TAC wird Ihnen den bestmöglichen Service bieten. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Installation sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen griffbereit auf. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Händler oder den lokalen Anbieter, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Diese sind geschult und stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Die Garantie gilt für 2 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder abnormalen Verschleiß verursacht wurden. Das Unternehmen übernimmt keine Garantie für Schäden an Oberflächen, die durch unsachgemäße Entfernung und Installation des Produkts entstanden sind. Die Produkte sind für einen täglichen Betrieb von 10-12 Stunden geeignet. Bei einer Nutzung des Produkts für 24 Stunden am Tag erlischt die Garantie. Diese Garantie gilt nur für Herstellungsfehler.

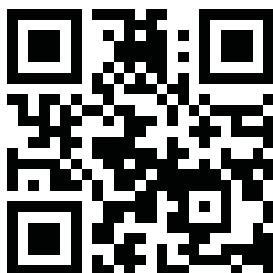

MEHRSPRACHIGES HANDBUCH QR-CODE

Bitte scannen Sie den QR-Code
, um auf das Handbuch in
mehreren Sprachen zuzugreifen.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass
dieses Produkt nicht mit dem
Hausmüll entsorgt werden darf.



Achtung, Gefahr eines Stromschlags.

BEI FRAGEN/PROBLEMEN MIT DEM PRODUKT WENDEN SIE SICH BITTE AN: SUPPORT@V-TAC.EU FÜR WEITERE PRODUKTE
UND ANFRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN VERTRIEBSPARTNER ODER DEN NÄCHSTGELEGENEN HÄNDLER.

V-TAC EUROPE LTD. BULGARIEN, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

WARNUNG

- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie vor Beginn der Installation den Strom abschalten.
- Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
- Während der gesamten Installation muss für eine ordnungsgemäße Erdung gesorgt werden.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !








Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.



Vorsicht, Gefahr eines Stromschlags.

INSTALLATIONS DIAGRAMM

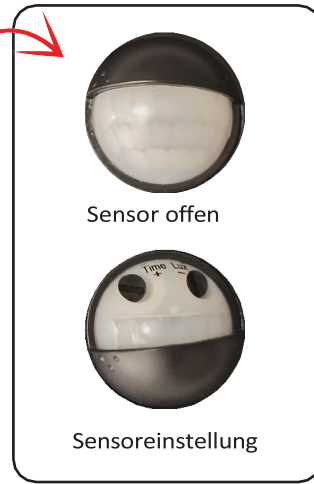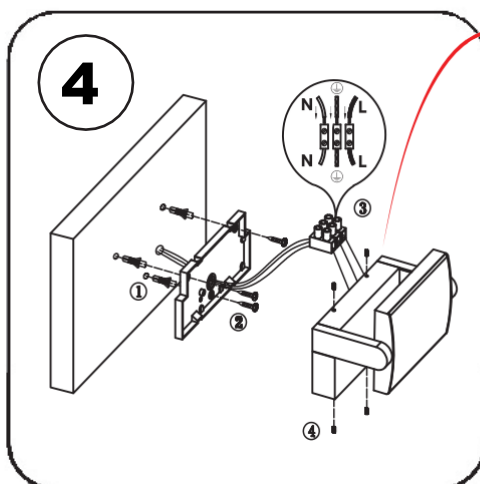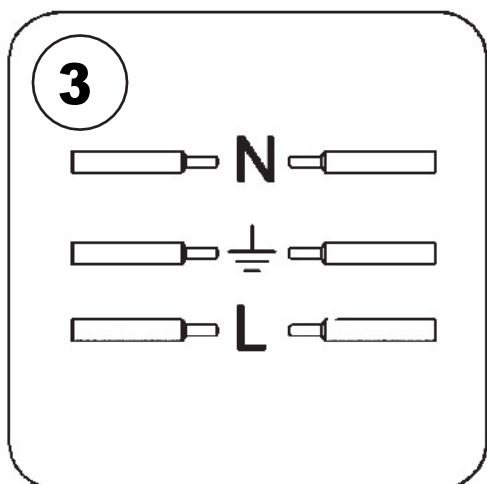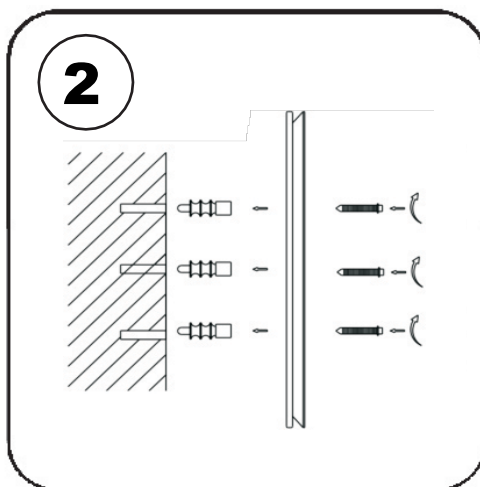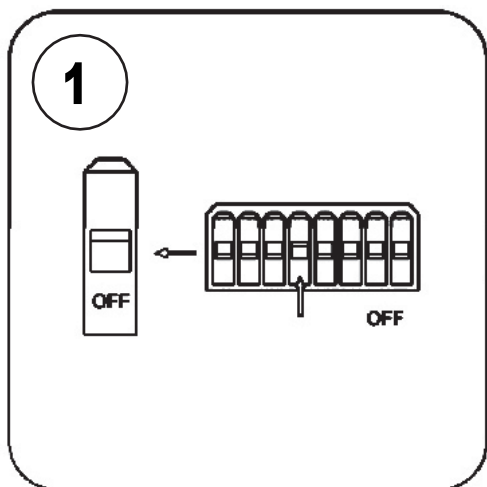

INSTALLATIONSANLEITUNG

Schritt 1: Schalten Sie vor Beginn der Installation die Stromversorgung aus.

Schritt 2: Lösen Sie die Grundplatte, indem Sie die Stellschrauben an den Seiten der Leuchte mit einem Inbusschlüssel (im Lieferumfang enthalten) herausdrehen.



Befestigen Sie das Stromkabel durch die Grundplatte und bohren Sie dann die Löcher in die Wand, wobei Sie die Grundplatte als Vorlage verwenden. Befestigen Sie die Grundplatte mit den Dübeln und Schrauben (im Lieferumfang enthalten) an der Wand.

Schritt 3: Verlegen Sie das Stromkabel und schließen Sie es an den Klemmenblock an.

Schritt 4: Befestigen Sie die Leuchte mit den Stellschrauben auf der Grundplatte. Vergewissern Sie sich, dass die Stellschrauben mit den Inbusschrauben ordnungsgemäß befestigt sind.

Schritt 5: Schalten Sie die Stromversorgung ein, um die Leuchte zu testen.

SENSORINFORMATIONEN

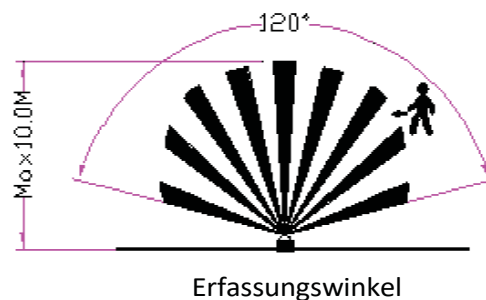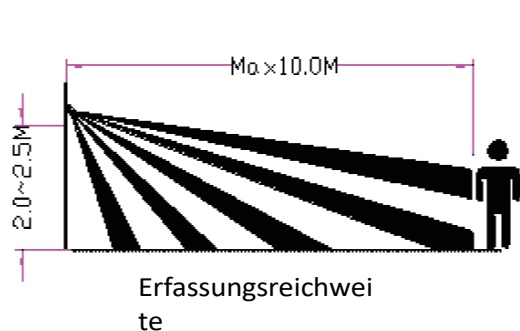

SENSOR-EINSTELLUNGEN

Bitte stellen Sie sicher, dass der Sensorkopf genau wie in Abbildung 1 dargestellt positioniert ist. Vermeiden Sie es, die Installationsausrichtung zu neigen oder zu verändern. Richten Sie die Sonde auf den Weg, auf dem Personenverkehr zu erwarten ist, wie in Abbildung 2 dargestellt.

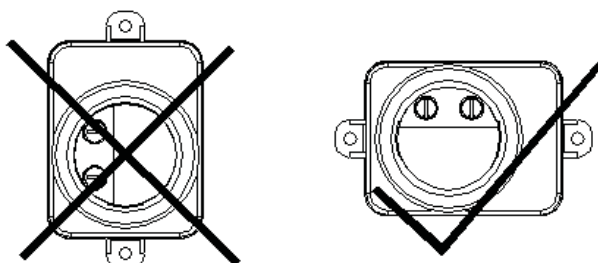


Abbildung 1


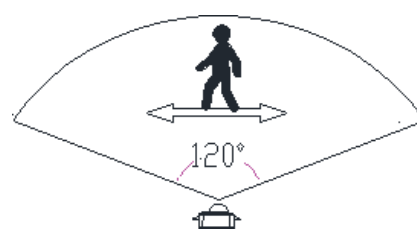


Abbildung 2

Hinweis: Installieren Sie die Sonde nicht in der Nähe von Lüftungsöffnungen oder anderen Quellen, an denen es zu starken Temperaturschwankungen kommt, wie z. B. Klimaanlage.

FUNKTION

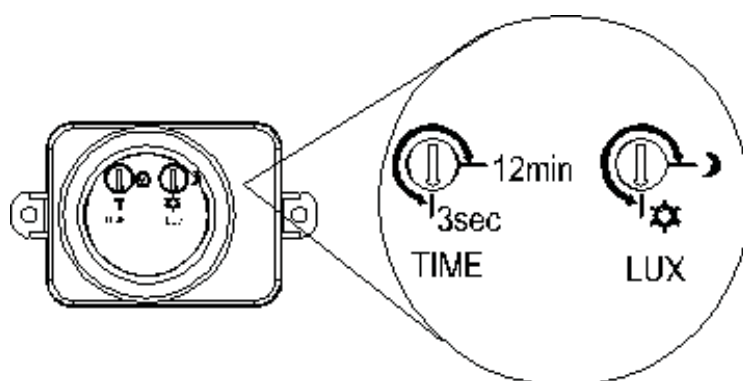

EINSTELLUNG DER ZEITVERZÖGERUNG

Diese Einstellung bestimmt, wie lange die angeschlossene Last eingeschaltet bleibt, nachdem keine Bewegung mehr erkannt wurde.

Vorgehensweise: Drehen Sie den Einstellknopf „Time“ (Zeit).

Einstellungen

- Vollständig gegen den Uhrzeigersinn (MIN): ca. 5 Sekunden.
- Vollständig im Uhrzeigersinn (MAX): ca. 3 Minuten.
- Positionen zwischen MIN und MAX ermöglichen Zwischenverzögerungszeiten.

Wichtig: Drehen Sie den Knopf nicht über seine Drehanschläge hinaus (nicht um 360° drehen). Dies führt zu mechanischen Schäden und macht die Einstellfunktion unbrauchbar.

EINSTELLUNG DER BELEUCHTUNGSSTEUERUNG (LUX)

Diese Einstellung bestimmt die Umgebungshelligkeit, bei der der Sensor aktiv wird.

Vorgehensweise: Drehen Sie den Einstellknopf „LUX“.

Einstellungen

- **Vollständig gegen den Uhrzeigersinn: Dämmerungsmodus.**

Der Sensor funktioniert nur bei Dunkelheit oder schwachem Licht (z. B. abends/nachts). Bei Tageslicht wird er nicht aktiviert.

- **Vollständig im Uhrzeigersinn: Test-/Dauerbetriebsmodus.**

Der Sensor funktioniert unabhängig vom Umgebungslicht (Tag und Nacht). Verwenden Sie diese Einstellung zum Testen oder für Bereiche, die eine 24-Stunden-Überwachung erfordern.

MANUELLE ÜBERBRÜCKUNGSFUNKTION

Mit dieser Funktion können Sie die Last zwingen, kontinuierlich eingeschaltet zu bleiben, wobei der Bewegungssensor umgangen wird.

Aufrufen des manuellen Modus

1. Stellen Sie sicher, dass der Sensor mit Strom versorgt wird und sich im normalen Automatikbetrieb befindet.
2. Schalten Sie die Stromversorgung aus.
3. Warten Sie 0,5 bis 1,5 Sekunden und schalten Sie dann die Stromversorgung wieder ein.
4. Die angeschlossene Last schaltet sich ein und bleibt kontinuierlich eingeschaltet, was die erfolgreiche Aktivierung des manuellen Modus anzeigt.
Wenn die Last nicht eingeschaltet bleibt, war das Timing falsch. Bitte wiederholen Sie den Vorgang.

Beenden des manuellen Modus

1. Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es etwa 10 Sekunden lang ausgeschaltet.
2. Nach dem Wiedereinschalten durchläuft der Sensor eine anfängliche Aufwärmphase von 15 Sekunden und kehrt dann zum normalen Automatikbetrieb zurück.

INSTALLATIONSÜBERPRÜFUNG UND TESTVERFAHREN

Befolgen Sie dieses Verfahren, um die korrekte Installation und Funktionalität zu überprüfen.

1. **Ersteinrichtung**

Stellen Sie den Zeitverzögerungsregler auf den Mindestwert (5 Sekunden).

Stellen Sie den Lichtsteuerungsknopf (LUX) auf die Testposition (ganz nach rechts).

2. **Einschalten und Aufwärmen**

Schalten Sie das Gerät ein. Die Last wird möglicherweise zunächst eingeschaltet.

Warten Sie etwa 15 Sekunden, bis der Sensor seinen Aufwärmzyklus abgeschlossen hat. Die Last sollte sich ausschalten.

3. **Bewegungserkennungstest**

Gehen Sie über den Erfassungsbereich des Sensors (bewegen Sie sich quer über sein Sichtfeld, nicht direkt auf ihn zu).

Der Sensor sollte die Last aktivieren, die nach Beendigung Ihrer Bewegung für die eingestellte Verzögerungszeit (5 Sekunden) eingeschaltet bleiben sollte.

4. **Sperrzeit Hinweis**

Nachdem sich die Last ausgeschaltet hat, tritt der Sensor in eine 3-sekündige Sperrzeit (Immunität) ein und erkennt keine Bewegungen. Warten Sie mindestens 3 Sekunden, bevor Sie den Test wiederholen.

5. **Endgültige Konfiguration**

Nach erfolgreichem Testen stellen Sie die Drehknöpfe für Zeitverzögerung und Lichtsteuerung auf die gewünschten Betriebseinstellungen ein.



V-TAC WEST EUROPE LTD. BEI FRAGEN/PROBLEMEN MIT DEM PRODUKT WENDEN SIE SICH BITTE AN: SUPPORT@V-TAC.EU FÜR WEITERE PRODUKTE UND ANFRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN VERTRIEB ODER DEN NÄCHSTGELEGENEN HÄNDLER. V-TAC WEST EUROPE LTD. GROUND FLOOR, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRLAND D02 P593

V-TAC UK LTD. BEI FRAGEN/PROBLEMEN MIT DEM PRODUKT WENDEN SIE SICH BITTE AN SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ PIR


02 YEAR
WARRANTY*IP65
RATING

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Model	Watts	Λούμεν	CCT	Body Type	CRI	PF	Dimension	Απόσταση ανίχνευσης	Χρόνος ανίχνευσης	Input Power
VT-11020S	17W	2520	3000K	Αλουμίνιο	>80	>0,7	212*165*100MM	10M	30 δευτ.~3 λεπτά ρυθμιζόμενο	AC: 220-240 V, 50/60 Hz
VT-11020S	17W	2580	4000K	Αλουμίνιο	>80	>0,7	212*165*100MM	10M	30 δευτ.~3 λεπτά ρυθμιζόμενο	AC: 220-240 V, 50/60 Hz

ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε και αγοράσατε το προϊόν V-TAC. Η V-TAC θα σας προσφέρει την καλύτερη εξυπηρέτηση. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση και φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε προσιτό μέρος για μελλοντική αναφορά. Εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τον τοπικό προμηθευτή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Είναι εκπαιδευμένοι και έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η εγγύηση ισχύει για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση δεν ισχύει για ζημιές που προκλήθηκαν από λανθασμένη εγκατάσταση ή ανώμαλη φθορά. Η εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση για ζημιές σε οποιαδήποτε επιφάνεια λόγω λανθασμένης αφαίρεσης και εγκατάστασης του προϊόντος. Τα προϊόντα είναι κατάλληλα για 10-12 ώρες καθημερινής λειτουργίας. Η χρήση του προϊόντος για 24 ώρες την ημέρα θα ακυρώσει την εγγύηση. Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση μόνο για κατασκευαστικά ελαττώματα.

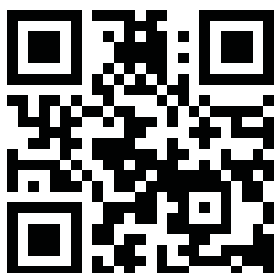ΠΟΛΥΓΩΣΣΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ QR
CODE

Σαρώστε τον κωδικό QR
για να αποκτήσετε πρόσβαση
στο εγχειρίδιο σε πολλές
γλώσσες.



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το
προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται
μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα.



Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει την τροφοδοσία πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Η πηγή φωτός αυτού του φωτιστικού δεν είναι αντικαταστάσιμη. Όταν η πηγή φωτός φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό.
- Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης πρέπει να εξασφαλιστεί η σωστή γείωση.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !








Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα.

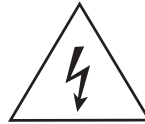

Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

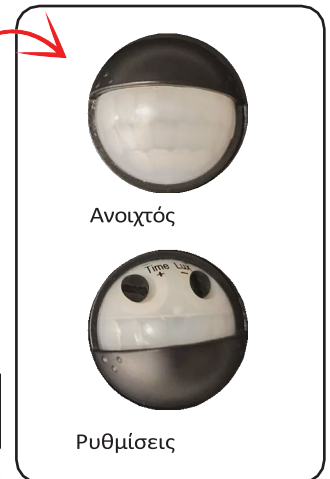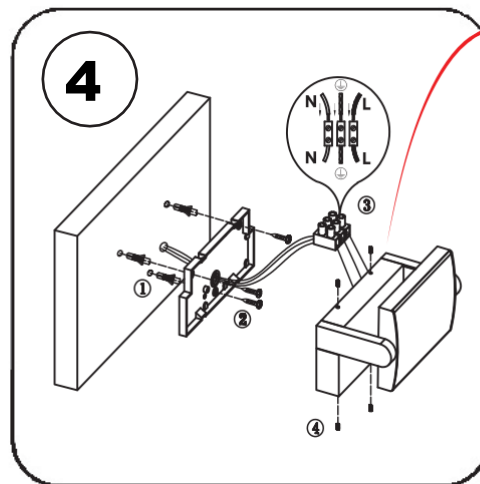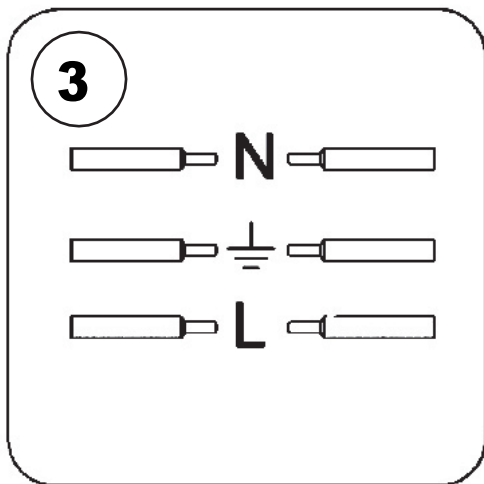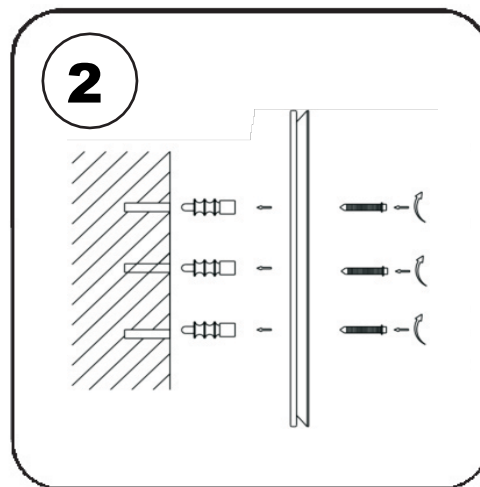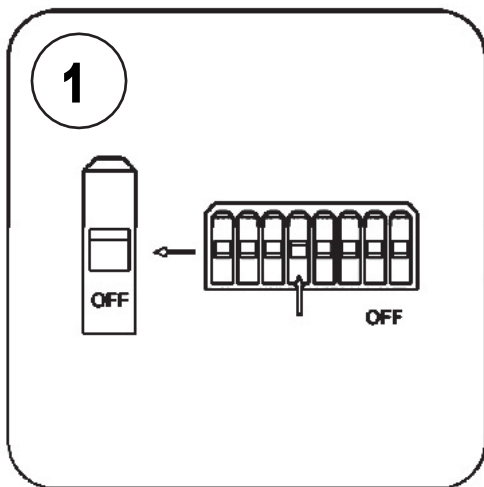

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Βήμα 1: Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

Βήμα 2: Απελευθερώστε την πλάκα βάσης ξεβιδώνοντας τις βίδες ρύθμισης από τις πλευρές του φωτιστικού χρησιμοποιώντας ένα κλειδί Άλεν (περιλαμβάνεται).


Στερεώστε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσω της πλάκας βάσης και, στη συνέχεια, ανοίξτε τις οπές στον τοίχο χρησιμοποιώντας την πλάκα βάσης ως οδηγό. Στερεώστε την πλάκα βάσης στον τοίχο χρησιμοποιώντας τα βύσματα και τις βίδες (περιλαμβάνονται).

Βήμα 3: Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο μπλοκ ακροδεκτών.

Βήμα 4: Τοποθετήστε το φωτιστικό στη βάση χρησιμοποιώντας τις βίδες ρύθμισης. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες ρύθμισης είναι σωστά στερεωμένες χρησιμοποιώντας τις βίδες Άλεν.


Βήμα 5: Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία για να ελέγξετε το φως.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

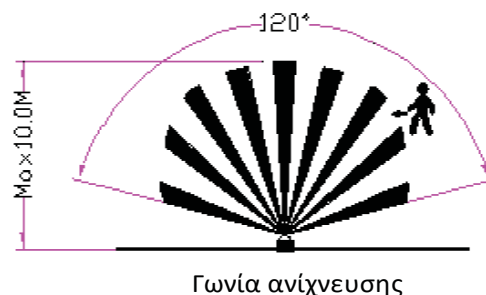


ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή του αισθητήρα είναι τοποθετημένη ακριβώς όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Αποφύγετε την κλίση ή την αλλαγή της κατεύθυνσης εγκατάστασης. Κατευθύνετε τον αισθητήρα προς το μονοπάτι όπου αναμένεται κίνηση ανθρώπων, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.

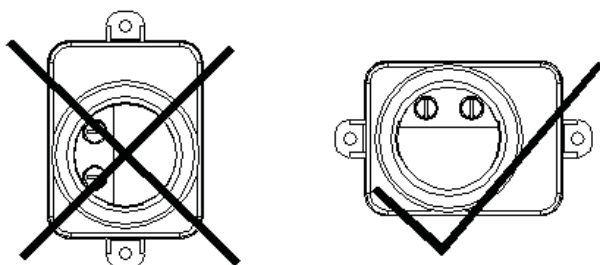


Εικόνα 1

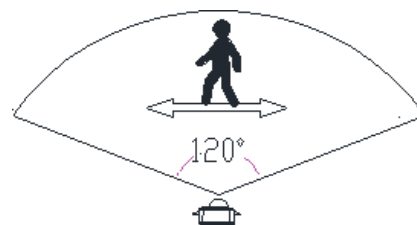

Εικόνα 2

Σημείωση: Μην εγκαθιστάτε τον αισθητήρα κοντά σε αεραγωγούς ή άλλες πηγές όπου οι αλλαγές θερμοκρασίας είναι δραστικές, όπως κλιματιστικά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

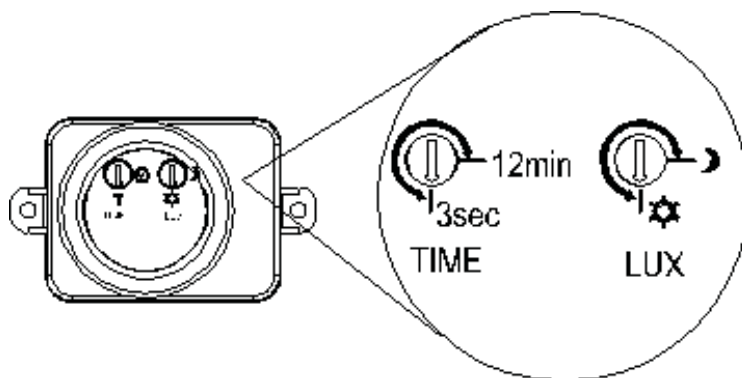

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

Αυτή η ρύθμιση καθορίζει για πόσο χρόνο το συνδεδεμένο φορτίο παραμένει ενεργοποιημένο μετά τη διακοπή της ανίχνευσης κίνησης.

Διαδικασία: Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης «Time» (Χρόνος).

Ρυθμίσεις

- Πλήρως αριστερόστροφα (MIN): Περίπου 5 δευτερόλεπτα.
- Πλήρως δεξιόστροφα (MAX): Περίπου 3 λεπτά.
- Οι θέσεις μεταξύ MIN και MAX επιτρέπουν ενδιάμεσους χρόνους καθυστέρησης.

Σημαντικό: Μην πιέζετε το κουμπί πέρα από τα όρια περιστροφής του (μην το περιστρέψετε 360°). Αυτό θα προκαλέσει μηχανική βλάβη και θα καταστήσει τη λειτουργία ρύθμισης μη λειτουργική.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (LUX)

Αυτή η ρύθμιση καθορίζει το επίπεδο του φωτισμού περιβάλλοντος στο οποίο θα λειτουργεί ο αισθητήρας.

Διαδικασία: Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης "LUX".

Ρυθμίσεις

- **Πλήρως αριστερόστροφα: Λειτουργία από το σούρουπο έως την αυγή.**
Ο αισθητήρας λειτουργεί μόνο στο σκοτάδι ή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού (π.χ. βράδυ/νύχτα). Δεν ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της ημέρας.
- **Πλήρως δεξιόστροφα: Λειτουργία δοκιμής / συνεχούς λειτουργίας.**
Ο αισθητήρας λειτουργεί ανεξάρτητα από το φως του περιβάλλοντος (μέρα και νύχτα). Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για δοκιμές ή για περιοχές που απαιτούν 24ωρη κάλυψη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αναγκάσετε το φορτίο να παραμείνει συνεχώς ενεργοποιημένο, παρακάμπτοντας τον αισθητήρα κίνησης.

Είσοδος στη χειροκίνητη λειτουργία

1. Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας είναι ενεργοποιημένος και λειτουργεί κανονικά σε αυτόματη λειτουργία.
2. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
3. Περιμένετε 0,5 έως 1,5 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά την τροφοδοσία.
4. Το συνδεδεμένο φορτίο θα ενεργοποιηθεί και θα παραμείνει συνεχώς ενεργοποιημένο, υποδεικνύοντας την επιτυχή ενεργοποίηση της χειροκίνητης λειτουργίας.

Εάν το φορτίο δεν παραμείνει ενεργοποιημένο, ο χρονισμός ήταν λανθασμένος. Επαναλάβετε τη διαδικασία.

Έξοδος από τη χειροκίνητη λειτουργία

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την απενεργοποιημένη για περίπου 10 δευτερόλεπτα.
2. Μόλις επαναφέρετε την τροφοδοσία, ο αισθητήρας θα περάσει από την αρχική περίοδο προθέρμανσης 15 δευτερολέπτων και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην κανονική αυτόματη λειτουργία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗΣ

Ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία για να επαληθεύσετε τη σωστή εγκατάσταση και λειτουργία.

1. **Αρχική ρύθμιση**
Ρυθμίστε το κουμπί χρονικής καθυστέρησης στο ελάχιστο (5 δευτερόλεπτα).
Ρυθμίστε το κουμπί ελέγχου φωτισμού (LUX) στη θέση δοκιμής (πλήρως δεξιόστροφα).
2. **Ενεργοποίηση & προθέρμανση**
Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία. Το φορτίο ενδέχεται να ενεργοποιηθεί αρχικά.
Περιμένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα μέχρι ο αισθητήρας να ολοκληρώσει τον κύκλο προθέρμανσης. Το φορτίο θα πρέπει να απενεργοποιηθεί.
3. **Δοκιμή ανίχνευσης κίνησης**
Περπατήστε στην περιοχή ανίχνευσης του αισθητήρα (κινούμενοι στο οπτικό του πεδίο, όχι κατευθείαν προς αυτόν).
Ο αισθητήρας θα πρέπει να ενεργοποιήσει το φορτίο, το οποίο θα παραμείνει ενεργοποιημένο για το καθορισμένο χρονικό διάστημα (5 δευτερόλεπτα) μετά τη διακοπή της κίνησης.
4. **Περίοδος κλειδώματος Σημείωση**
Αφού το φορτίο απενεργοποιηθεί, ο αισθητήρας εισέρχεται σε περίοδο κλειδώματος (ανοσίας) 3 δευτερολέπτων και δεν θα ανιχνεύει κίνηση. Περιμένετε τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα πριν επαναλάβετε τη δοκιμή.
5. **Τελική διαμόρφωση**
Μετά την επιτυχή δοκιμή, ρυθμίστε τα κουμπιά Time Delay (Χρονική καθυστέρηση) και Light Control (Έλεγχος φωτισμού) στις επιθυμητές ρυθμίσεις λειτουργίας.



V-TAC WEST EUROPE LTD. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: SUPPORT@V-TAC.EU ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΜΑΣ Ή ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΤΕΡΟ ΕΜΠΟΡΟ. V-TAC WEST EUROPE LTD, GROUND FLOOR, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN D02 P593

V-TAC UK LTD. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX



Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LED FALI LÁMPA PIR ÉRZÉKELŐVEL



02 YEAR
WARRANTY*


IP65
RATING

MŰSZAKI ADATOK

Model	Watts	Lumen	CCT	Body Type	CRI	PF	Dimension	Érzékelési távolság	Érzékelési idő	Input Power
VT-11020S	17 W	2520	3000K	Alumínium	>80	>0,7	212*165*100MM	10M	30 másodperc~3 perc állítható	AC: 220~240 V, 50/60 Hz
VT-11020S	17 W	2580	4000K	Alumínium	>80	>0,7	212*165*100MM	10M	30 másodperc~3 perc állítható	AC: 220~240 V, 50/60 Hz

BEVEZETÉS ÉS GYÁRTÁSI GARANCIA

Köszönjük, hogy a V-TAC terméket választotta és megvásárolta. A V-TAC a legjobb szolgáltatást nyújtja Önnek. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat a telepítés megkezdése előtt, és tartsa kéznél ezt a kézikönyvet a jövőbeni referencia céljából. Ha bármilyen további kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a termék forgalmazójával vagy a helyi kereskedővel, akitől a terméket vásárolta. Ők képzettek és készek a legjobb szolgáltatást nyújtani Önnek. A garancia a vásárlás napjától számított 2 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen telepítés vagy rendellenes kopás okozta károkra. A vállalat nem vállal garanciát a termék helytelen eltávolítása és telepítése miatt bekövetkezett felületi károkra. A termékek napi 10-12 órás működésre alkalmasak. A termék napi 24 órás használata a garancia elvesztését vonja maga után. A termékekre csak gyártási hibákra vonatkozik a garancia.

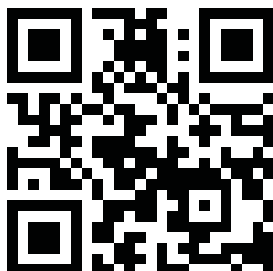

TÖBB NYELVŰ KÉZIKÖNYV QR-KÓD

Kérjük, olvassa be a QR-kódot a többnyelvű kézikönyv eléréséhez.



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.



Figyelem, áramütés veszélye!

A TERMÉKKEL KAPCSOLATOS BÁRMELY KÉRDÉS/PROBLÉMA ESETÉN KÉRJÜK, FORDULJON HOZZÁNK: SUPPORT@V-TAC.EU
TOVÁBBI TERMÉKEKÉRT, ÉS KÉRDÉSEKÉRT KÉRJÜK, FORDULJON FORGALMAZÓNKHOZ VAGY A LEGKÖZELEBBI
KERESKEDŐHÖZ.

V-TAC EUROPE LTD. BULGÁRIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

FIGYELMEZTETÉS


- A telepítés megkezdése előtt feltétlenül kapcsolja ki az áramellátást.
- A telepítést szakképzett villanszerelőnek kell elvégeznie.
- A lámpatest fényforrása nem cserélhető, ha a fényforrás élettartama lejárt, a teljes lámpatestet ki kell cserélni.
- A telepítés során gondoskodni kell a megfelelő földelésről.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !







Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

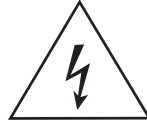

Vigyázat, áramütés veszélye!



TELEPÍTÉSI ÁBRA

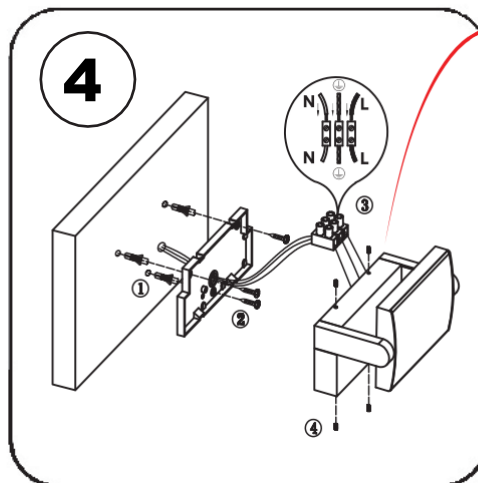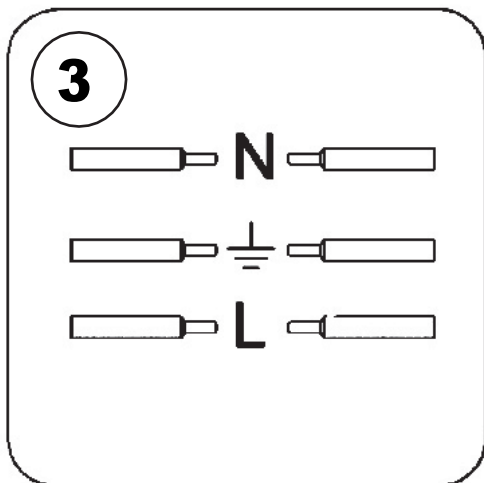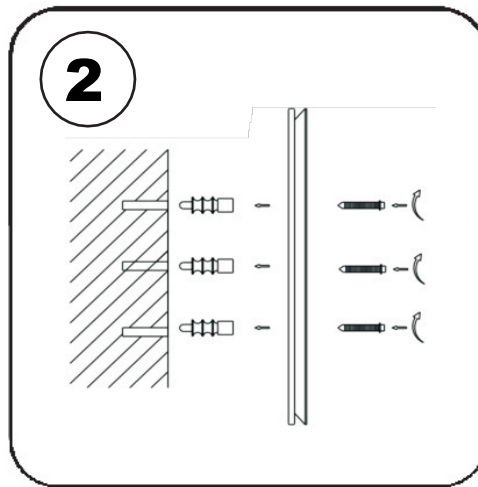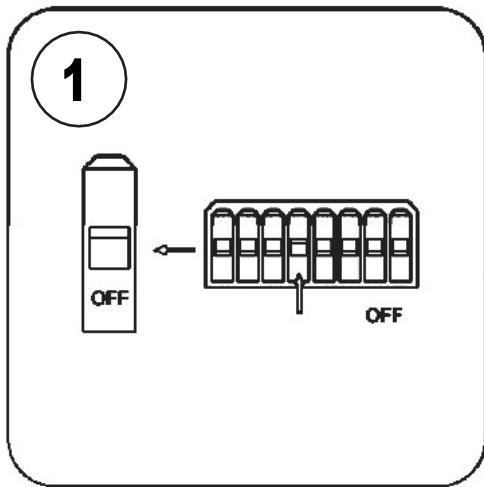

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ



1. lépés: A telepítés megkezdése előtt kapcsolja ki az áramellátást.
2. lépés: Lazítsa meg az alaplemezt úgy, hogy a mellékelt imbuszkulccsal kicsavarja a lámpatest oldalán található rögzítőcsavarokat.
Rögzítse a tápkábelt az alaplemezhez, majd az alaplemez vezetéként használva fúrja ki a lyukakat a falon. Rögzítse az alaplemez a falhoz a dugókkal és csavarokkal (mellékelve).
3. lépés: Vezesse át és csatlakoztassa a tápkábelt a sorkapocshoz.
4. lépés: Rögzítse a lámpatestet az alaplemezre a rögzítőcsavarokkal. Győződjön meg arról, hogy a rögzítőcsavarok megfelelően vannak rögzítve az imbuszkulcsokkal.
5. lépés: Kapcsolja be az áramellátást, hogy tesztelje a világítást.

ÉRZÉKELŐ INFORMÁCIÓK

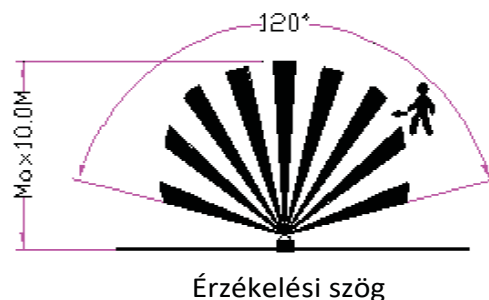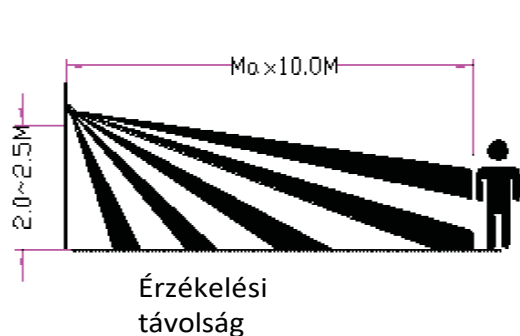


ÉRZÉKELŐ BEÁLLÍTÁSOK

Győződjön meg arról, hogy az érzékelő feje pontosan az 1. ábrán látható módon van elhelyezve. Kerülje az érzékelő dőlését vagy a beépítési irány megváltoztatását. Az érzékelőt irányítsa az emberek által használt útvonal felé, az 2. ábrán látható módon.

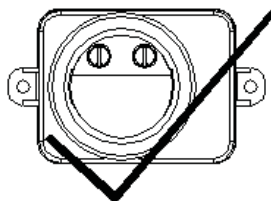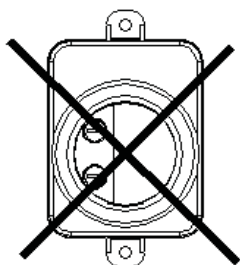


1. ábra

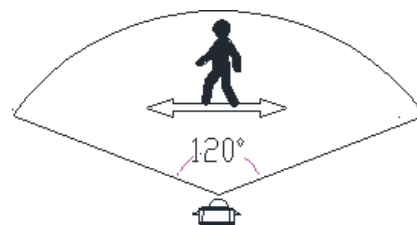

2. ábra

Megjegyzés: Ne szerelje a szondát légbefúvók vagy más, hirtelen hőmérséklet-változásokkal járó források, például légkondicionálók közelében.

FUNKCIÓ

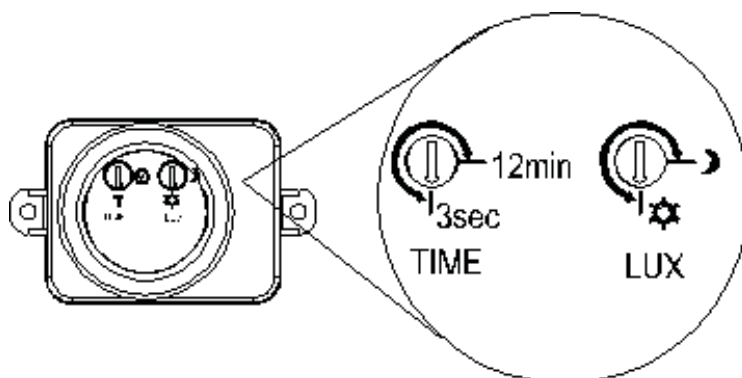

IDŐKÉSES BEÁLLÍTÁS

Ez a beállítás határozza meg, hogy a mozgás észlelése után mennyi ideig marad bekapcsolva a csatlakoztatott terhelés. *Eljárás:* Forgassa el az „Idő” beállító gombot.

Beállítások

- Teljesen balra (MIN): körülbelül 5 másodperc.
- Teljesen az óramutató járásával megegyező irányba (MAX): körülbelül 3 perc.
- A MIN és MAX közötti pozíciók közbenső késleltetési időket tesznek lehetővé.

Fontos: Ne erőltesse a gombot a forgási útközzön túlra (ne forgassa 360°-kal). Ez mechanikai károsodást okozhat, és a beállító funkciót működésképtelenné teheti.

FÉNYVEZÉRLÉS (LUX) BEÁLLÍTÁS

Ez a beállítás határozza meg azt a környezeti fényerőt, amelynél az érzékelő működni fog.

Eljárás: Forgassa el a „LUX” beállító gombot.

Beállítások

- **Teljesen balra: Alkonyattól hajnalig mód.**

Az érzékelő csak sötétben vagy gyenge fényviszonyok között (pl. este/éjszaka) működik. Nappal nem aktiválódik.

- **Teljesen jobbra: Teszt/állandó üzemmód.**

Az érzékelő a környezeti fénytől függetlenül működik (nappal és éjszaka). Ezt a beállítást teszteléshez vagy 24 órás lefedettséget igénylő területeken használja.

KÉZI ÁTÁLLÍTÁSI FUNKCIÓ

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a terhelés folyamatosan bekapcsolt állapotban maradjon, megkerülve a mozgásérzékelőt.

Kézi üzemmódba lépés

1. Győződjön meg arról, hogy az érzékelő be van kapcsolva és normál automatikus üzemmódban működik.
2. Kapcsolja ki az áramellátást.
3. Várjon 0,5–1,5 másodpercet, majd kapcsolja be újra a tápellátást.
4. A csatlakoztatott terhelés bekapcsol és folyamatosan bekapcsolt állapotban marad, jelezve a kézi üzemmód sikeres aktiválását.

Ha a terhelés nem marad bekapcsolva, akkor az időzítés nem volt megfelelő. Ismételje meg az eljárást.

Kézi üzemmódból való kilépés

1. Kapcsolja ki az áramellátást, és hagyja kikapcsolt állapotban körülbelül 10 másodpercig.
2. Az áramellátás helyreállítása után az érzékelő 15 másodperces bemelegedési időszakon megy keresztül, majd visszatér a normál automatikus működéshez.

TELEPÍTÉS ELLENŐRZÉSE ÉS TESZTELÉSI ELJÁRÁS

Kövesse az alábbi eljárást a helyes telepítés és működés ellenőrzéséhez.

1. **Kezdeti beállítás**

Állítsa az időzítő gombot a minimális értékre (5 másodperc).

Állítsa a fényvezérlő (LUX) gombot tesztpozícióba (teljesen jobbra).

2. **Bekapcsolás és bemelegítés**

Kapcsolja be az áramellátást. A terhelés kezdetben bekapcsolódhat.

Várjon körülbelül 15 másodpercet, amíg az érzékelő befejezi a bemelegítési ciklust. A terhelésnek ki kell kapcsolódnia.

3. **Mozgásérzékelő teszt**

Sétáljon át az érzékelő érzékelési területén (mozgás közben ne nézzen közvetlenül az érzékelőre, hanem mozogjon a látómezőjén keresztül).

Az érzékelőnek be kell kapcsolnia a terhelést, és az mozgás leállítása után a beállított késleltetési idő (5 másodperc) alatt bekapcsolva kell maradnia.

4. **Zárási időszak Megjegyzés**

Miután a terhelés kikapcsol, az érzékelő 3 másodperces zárási (immunitási) időszakba lép, és nem érzékeli a mozgást. Várjon legalább 3 másodpercet, mielőtt újra tesztelne.

5. **Végső konfiguráció**

A sikeres tesztelés után állítsa be a Time Delay (Időkésleltetés) és a Light Control (Világításvezérlés) gombokat a kívánt működési beállításokra.



V-TAC WEST EUROPE LTD. A TERMÉKKEL KAPCSOLATOS BÁRMELY KÉRDÉS/PROBLÉMA ESETÉN KÉRJÜK, FORDULJON HOZZÁNK: SUPPORT@V-TAC.EU TOVÁBBI TERMÉKEKÉRT, ÉS ÉRDEKLŐDÉSÉRT KÉRJÜK, FORDULJON FORGALMAZÓNKHOZ VAGY A LEGKÖZELEBBI KERESKEDŐHÖZ. V-TAC WEST EUROPE LTD. GROUND FLOOR, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, ÍRORSZÁG DO2 P593

V-TAC UK LTD. A TERMÉKKEL KAPCSOLATOS BÁRMELY KÉRDÉS/PROBLÉMA ESETÉN KÉRJÜK, FORDULJON HOZZÁNK A SUPPORT@VTACEXPORTS.COM CÍMEN. V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX



Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUALE DI ISTRUZIONI

LAMPADA DA PARETE A LED CON SENSORE PIR



02 YEAR
WARRANTY*

IP65
RATING

DATI TECNICI

Model	Watts	Lumen	CCT	Body Type	CRI	PF	Dimension	Distanza di rilevamento	Tempo di rilevamento	Input Power
VT-11020S	17W	2520	3000K	Alluminio	>80	>0,7	212*165*100 mm	10M	30 sec~3 min regolabile	CA: 220-240 V, 50/60 Hz
VT-11020S	17 W	2580	4000K	Alluminio	>80	>0,7	212*165*100 mm	10M	30 sec~3 min regolabile	CA: 220-240 V, 50/60 Hz


INTRODUZIONE E GARANZIA

Grazie per aver scelto e acquistato un prodotto V-TAC. V-TAC vi offrirà il miglior servizio possibile. Leggete attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e conservate questo manuale a portata di mano per riferimento futuro. Per qualsiasi altra domanda, contattate il nostro rivenditore o il fornitore locale presso il quale avete acquistato il prodotto. Sono personale qualificato e pronto a offrirvi il miglior servizio possibile. La garanzia è valida per 2 anni dalla data di acquisto. La garanzia non si applica ai danni causati da un'installazione errata o da un'usura anomala. L'azienda non fornisce alcuna garanzia per i danni causati a qualsiasi superficie a causa di una rimozione e installazione errata del prodotto. I prodotti sono adatti per un funzionamento giornaliero di 10-12 ore. L'utilizzo del prodotto per 24 ore al giorno invaliderà la garanzia. Questo prodotto è garantito solo per i difetti di fabbricazione.



MANUALE MULTILINGUE CODICE QR

Si prega di scansionare il codice QR per accedere al manuale in più lingue.

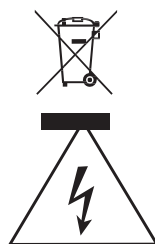

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.

Attenzione, pericolo di scossa elettrica.

IN CASO DI DOMANDE/PROBLEMI RELATIVI AL PRODOTTO, CONTATTACI ALL'INDIRIZZO: SUPPORT@V-TAC.EU PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA GAMMA DI PRODOTTI, CONTATTARE IL NOSTRO DISTRIBUTORE O I RIVENDITORI PIÙ VICINI.

V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

AVVERTENZA

- Assicurarsi di spegnere l'alimentazione prima di iniziare l'installazione.
- L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato.
- La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine della sua durata, è necessario sostituire l'intero apparecchio.
- Durante l'installazione è necessario garantire un corretto collegamento a terra.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !







Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.



Attenzione, pericolo di scossa elettrica.

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

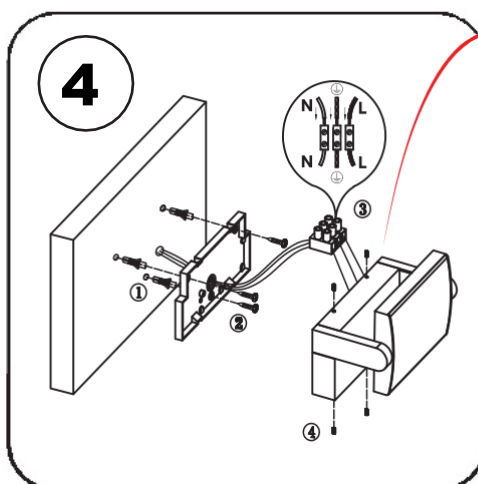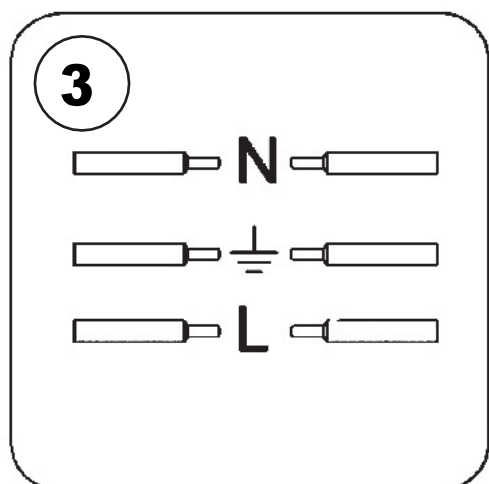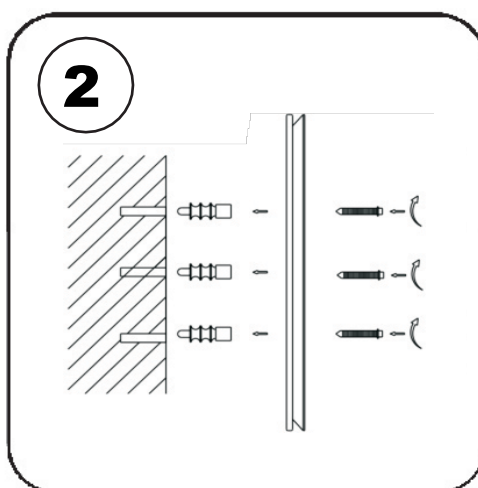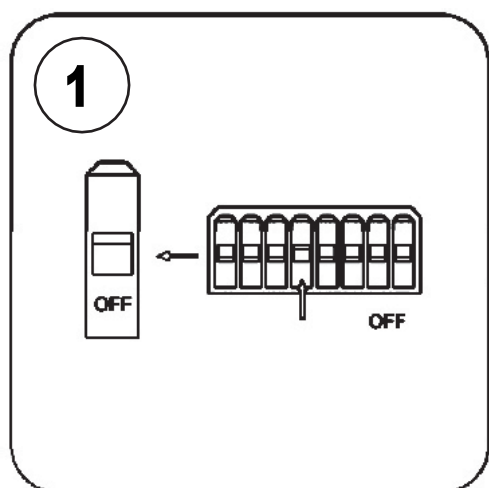

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Fase 1: spegnere l'alimentazione prima di iniziare l'installazione.

Fase 2: Sganciare la piastra di base svitando le viti di fissaggio dai lati dell'apparecchio utilizzando una chiave a brugola (inclusa).

Fissare il cavo di alimentazione attraverso la piastra di base, quindi praticare i fori sulla parete utilizzando la piastra di base come guida.


Fissare la piastra di base alla parete utilizzando i tasselli e le viti (inclusi).

Fase 3: Cablare e collegare il cavo di alimentazione alla morsettiera.

Fase 4: Montare l'apparecchio sulla piastra di base utilizzando le viti di fissaggio. Assicurarsi che le viti di fissaggio siano fissate correttamente utilizzando le viti a brugola.

Fase 5: Accendere l'alimentazione per testare la luce.

INFORMAZIONI SUL SENSORE

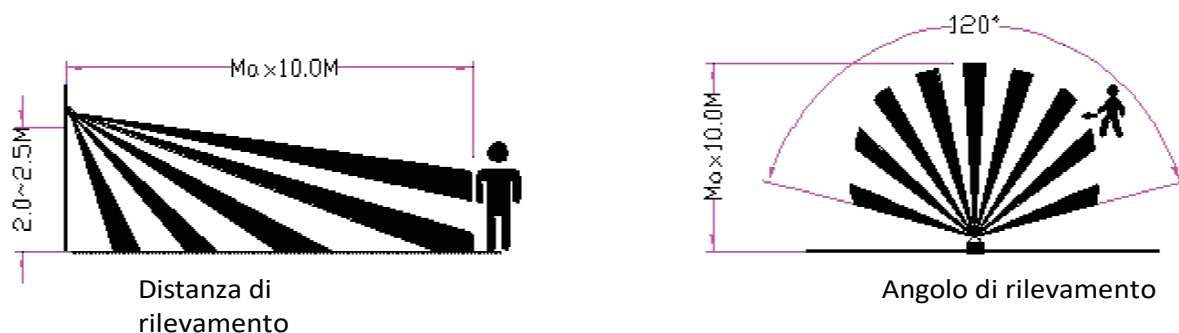

IMPOSTAZIONI DEL SENSORE

Assicurarsi che la testa del sensore sia posizionata esattamente come illustrato nella Figura 1. Evitare di inclinare o alterare l'orientamento dell'installazione. Dirigere la sonda verso il percorso dove è previsto il passaggio di persone, come mostrato nella Figura 2.

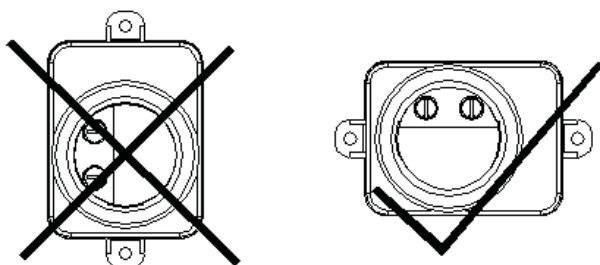


Figura 1


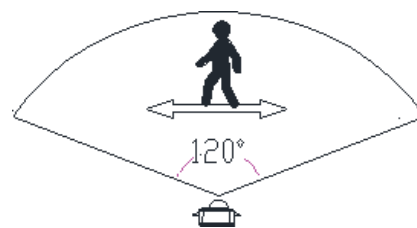


Figura 2

Nota: non installare la sonda vicino a prese d'aria o altre fonti di variazioni drastiche di temperatura, come i condizionatori d'aria.

FUNZIONE

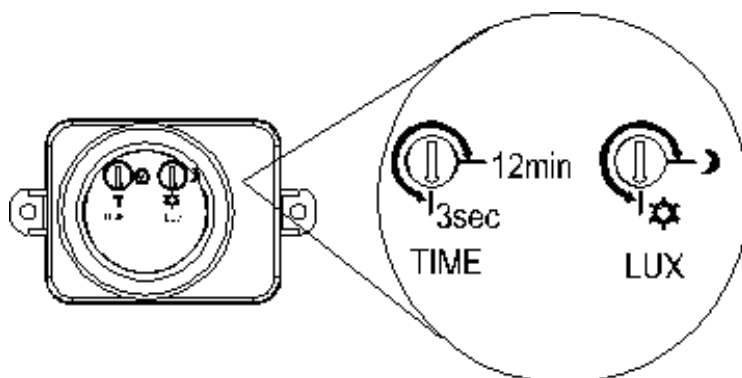

REGOLAZIONE DEL RITARDO

Questa impostazione determina per quanto tempo il carico collegato rimane acceso dopo che non viene più rilevato alcun movimento.

Procedura: ruotare la manopola di regolazione "Time" (Tempo).

Impostazioni

- Completamente in senso antiorario (MIN): circa 5 secondi.
- Completamente in senso orario (MAX): circa 3 minuti.
- Le posizioni tra MIN e MAX consentono tempi di ritardo intermedi.

Importante: non forzare la manopola oltre i suoi arresti di rotazione (non ruotare di 360°). Ciò causerebbe danni meccanici e renderebbe inoperativa la funzione di regolazione.

REGOLAZIONE DEL CONTROLLO DELLA LUCE (LUX)

Questa impostazione determina il livello di luce ambientale al quale il sensore funzionerà.

Procedura: ruotare la manopola di regolazione "LUX".

Impostazioni

- **Completamente in senso antiorario: modalità dal tramonto all'alba.**

Il sensore funziona solo al buio o in condizioni di scarsa illuminazione (ad esempio, di sera/notte). Non si attiva durante le ore diurne.

- **Completamente in senso orario: modalità Test / Sempre attivo.**

Il sensore funziona indipendentemente dalla luce ambientale (giorno e notte). Utilizzare questa impostazione per i test o per le aree che richiedono una copertura 24 ore su 24.

FUNZIONE DI OVERRIDE MANUALE

Questa funzione consente di forzare il carico a rimanere continuamente acceso, bypassando il sensore di movimento.

Accesso alla modalità manuale

1. Assicurarsi che il sensore sia alimentato e in normale funzionamento automatico.
2. Spegnerne l'alimentazione.
3. Attendere da 0,5 a 1,5 secondi, quindi riaccendere l'alimentazione.
4. Il carico collegato si accenderà e rimarrà acceso in modo continuo, indicando l'attivazione corretta della modalità manuale.
Se il carico non rimane acceso, il tempo non era corretto. Ripetere la procedura.

Uscita dalla modalità manuale

1. Spegnerne l'alimentazione e lasciarla spenta per circa 10 secondi.
2. Al ripristino dell'alimentazione, il sensore eseguirà il periodo di riscaldamento iniziale di 15 secondi, quindi tornerà al normale funzionamento automatico.

VERIFICA DELL'INSTALLAZIONE E PROCEDURA DI PROVA

Seguire questa procedura per verificare la corretta installazione e funzionalità.

1. Configurazione iniziale

Impostare la manopola Time Delay (Ritardo) sul valore minimo (5 secondi).

Impostare la manopola di controllo della luce (LUX) sulla posizione di prova (completamente in senso orario).

2. Accensione e riscaldamento

Accendere l'alimentazione. Il carico potrebbe accendersi inizialmente.

Attendere circa 15 secondi affinché il sensore completi il ciclo di riscaldamento. Il carico dovrebbe spegnersi.

3. Test di rilevamento del movimento

Attraversare l'area di rilevamento del sensore (muovendosi attraverso il suo campo visivo, non direttamente verso di esso).

Il sensore dovrebbe attivare il carico, che dovrebbe rimanere acceso per il ritardo impostato (5 secondi) dopo che hai smesso di muoverti.

4. Periodo di blocco Nota

Dopo che il carico si è spento, il sensore entra in un periodo di blocco (immunità) di 3 secondi e non rileverà alcun movimento.

Attendere almeno 3 secondi prima di ripetere il test.

5. Configurazione finale

Dopo aver completato con successo il test, regolare le manopole Time Delay (Ritardo temporale) e Light Control (Controllo luce) in base alle impostazioni operative desiderate.



V-TAC WEST EUROPE LTD. IN CASO DI DOMANDE/PROBLEMI RELATIVI AL PRODOTTO, CONTATTACI ALL'INDIRIZZO: SUPPORT@V-TAC.EU PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA GAMMA DI PRODOTTI, CONTATTARE IL NOSTRO DISTRIBUTORE O I RIVENDITORI PIÙ VICINI.
V-TAC WEST EUROPE LTD. PIANO TERRA, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLINO 02, IRLANDA DO2 P593

V-TAC UK LTD. IN CASO DI DOMANDE/PROBLEMI RELATIVI AL PRODOTTO, CONTATTACI ALL'INDIRIZZO SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC,
5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LAMPKA ŚCIENNA LED Z CZUJNIKIEM PIR



02 YEAR
WARRANTY*


IP65
RATING

DANE TECHNICZNE

Model	Watts	Lumen	CCT	Body Type	CRI	PF	Dimension	Odległość wykrywania	Czas wykrywania	Input Power
VT-11020S	17 W	2520	3000K	Aluminium	>80	>0,7	212*165*100 mm	10 m	30 sekund~3 minuty regulowane	AC: 220~240 V, 50/60 Hz
VT-11020S	17 W	2580	4000 K	Aluminium	>80	>0,7	212*165*100 mm	10 m	30 sekund~3 minuty regulowane	AC: 220~240 V, 50/60 Hz


WPROWADZENIE I GWARANCJA

Dziękujemy za wybór i zakup produktu V-TAC. V-TAC zapewni Państwu najlepszą obsługę. Przed rozpoczęciem instalacji prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej w celu wykorzystania w przyszłości. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym dystrybutorem lub lokalnym sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Są oni przeszkoleni i gotowi zapewnić Państwu najlepszą obsługę. Gwarancja obowiązuje przez 2 lata od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową instalacją lub nienormalnym zużyciem. Firma nie udziela gwarancji na uszkodzenia powierzchni spowodowane nieprawidłowym demontażem i instalacją produktu. Produkty są przystosowane do codziennej pracy przez 10-12 godzin. Używanie produktu przez 24 godziny na dobę spowoduje utratę gwarancji. Niniejszy produkt jest objęty gwarancją wyłącznie na wady produkcyjne.

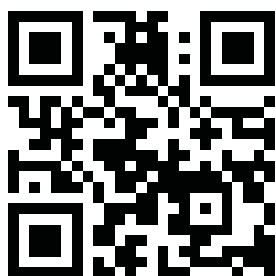

WIELOJĘZYCZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI KOD QR

Proszę zeskanować kod QR, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi w wielu językach.

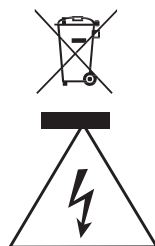

To oznaczenie wskazuje, że produkt nie powinien być wyrzucany wraz z innymi odpadami domowymi.

Uwaga, istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE

- Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć zasilanie.
- Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka.
- Źródło światła tej oprawy nie nadaje się do wymiany, po wyczerpaniu się żywotności źródła światła należy wymienić całą oprawę.
- Podczas instalacji należy zapewnić prawidłowe uziemienie.



To oznaczenie wskazuje, że produkt nie powinien być utylizowany wraz z innymi odpadami domowymi.




Uwaga, istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SCHEMAT INSTALACJI

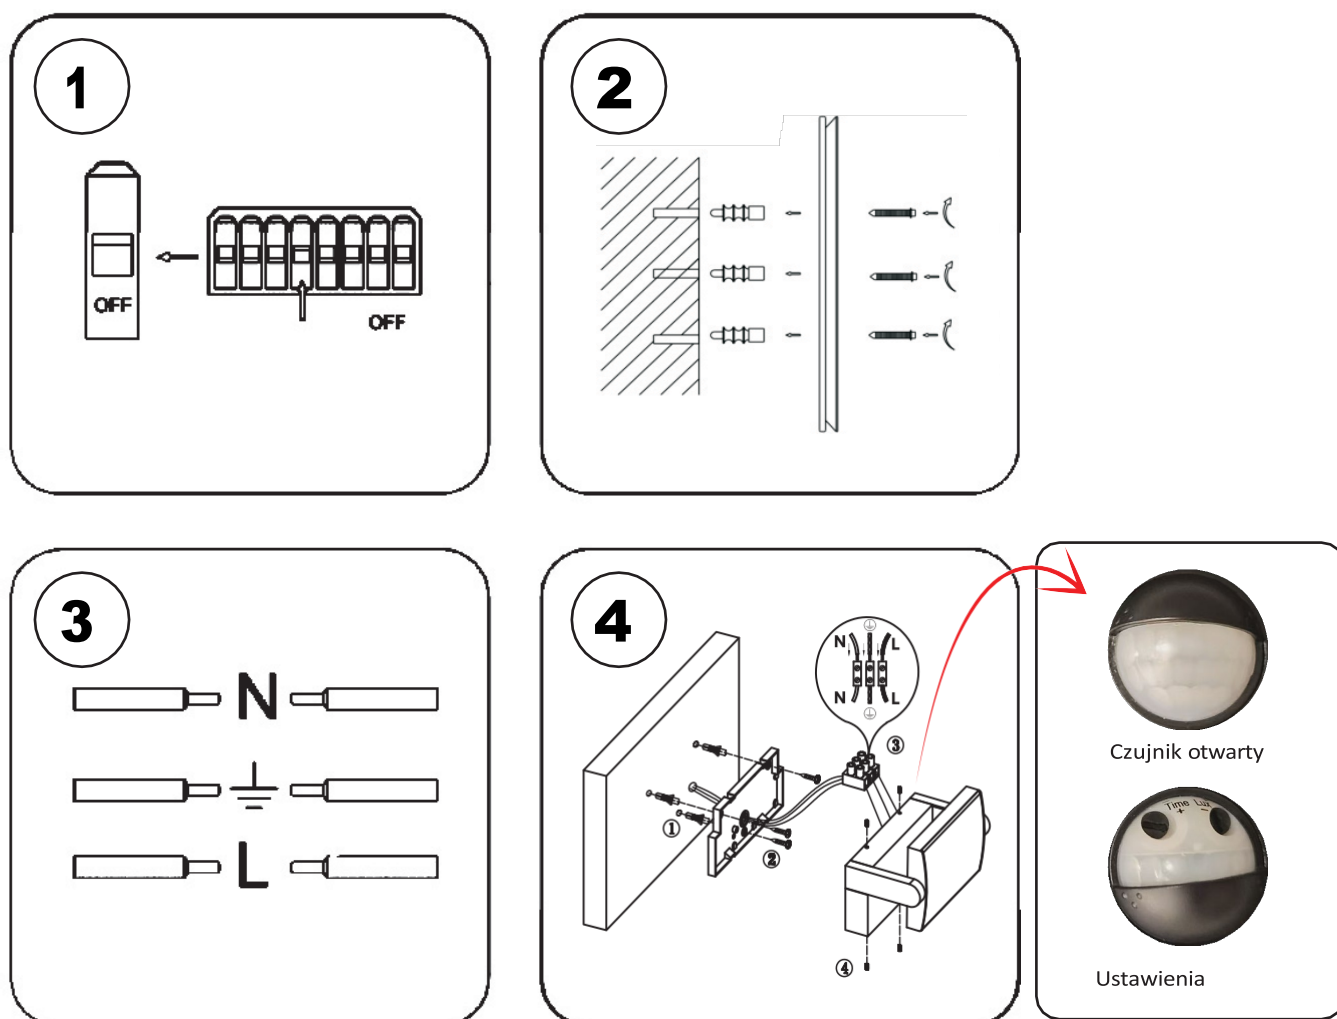

INSTRUKCJA INSTALACJI

Krok 1: Przed rozpoczęciem montażu należy wyłączyć zasilanie.

Krok 2: Odkręć śruby mocujące z boków oprawy za pomocą klucza imbusowego (dołączonego do zestawu), aby odłączyć płytę podstawy.



Przymocuj kabel zasilający do płyty podstawy, a następnie wywierć otwory w ścianie, używając płyty podstawy jako prowadnicy. Przymocuj płytę podstawy do ściany za pomocą kołków i śrub (dołączonych do zestawu).

Krok 3: Podłącz kabel zasilający do listwy zaciskowej.

Krok 4: Zamontuj oprawę oświetleniową na płycie podstawy za pomocą śrub ustalających. Upewnij się, że śruby ustalające są prawidłowo zamocowane za pomocą śrub imbusowych.


Krok 5: Włącz zasilanie, aby przetestować oświetlenie.

INFORMACJE O CZUJNIKU

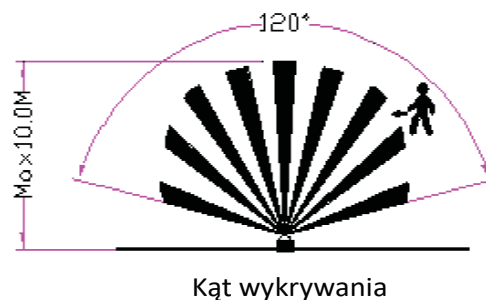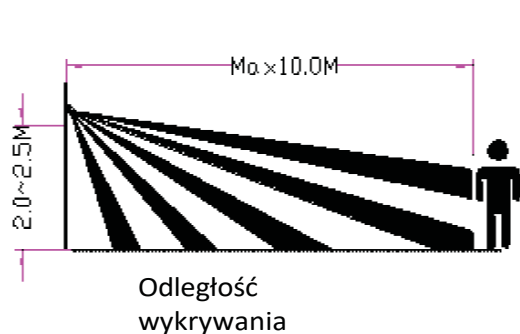


USTAWIENIA CZUJNIKA

Upewnij się, że głowica czujnika jest ustawiona dokładnie tak, jak pokazano na rysunku 1. Unikaj przechylania lub zmiany orientacji instalacji. Skieruj sondę w stronę ścieżki, na której spodziewany jest ruch ludzi, jak pokazano na rysunku 2.

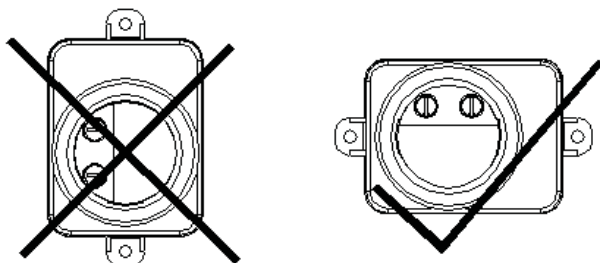


Rysunek 1

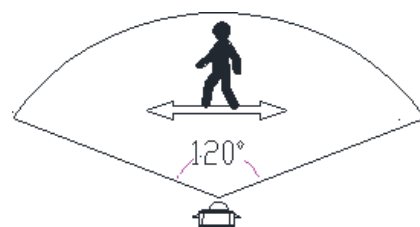

Rysunek 2

Uwaga: Nie należy instalować sondy w pobliżu otworów wentylacyjnych lub innych źródeł, w których występują drastyczne zmiany temperatury, takich jak klimatyzatory.

FUNKCJA

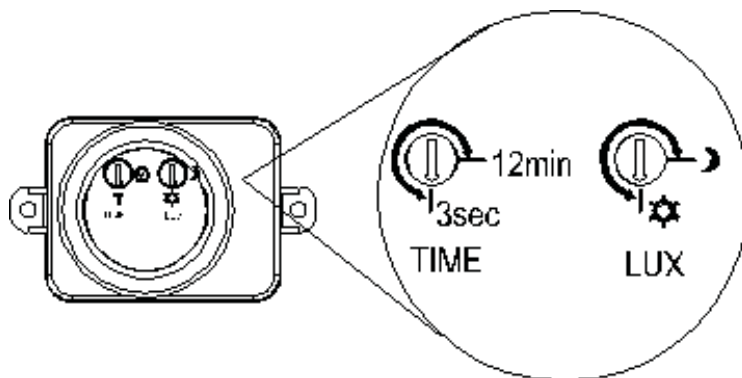

REGULACJA OPÓŹNIENIA CZASOWEGO

To ustawienie określa, jak długo podłączone urządzenie pozostanie włączone po ustaniu wykrywania ruchu.

Procedura: Obróć pokrętkę regulacji „Time” (Czas).

Ustawienia

- Całkowicie w lewo (MIN): około 5 sekund.
- Całkowicie w prawo (MAX): około 3 minuty.
- Pozycje pomiędzy MIN a MAX pozwalają na uzyskanie pośrednich czasów opóźnienia.

Ważne: Nie należy przekraczać ograniczeń obrotu pokrętła (nie należy obracać go o 360°). Spowoduje to uszkodzenie mechaniczne i uniemożliwi działanie funkcji regulacji.

REGULACJA KONTROLI OŚWIETLENIA (LUX)

To ustawienie określa poziom oświetlenia otoczenia, przy którym czujnik będzie działał.

Procedura: Obrócić pokrętkę regulacji „LUX”.

Ustawienia

- **Całkowicie w lewo: tryb od zmierzchu do świtu.**

Czujnik działa tylko w ciemności lub przy słabym oświetleniu (np. wieczorem/w nocy). Nie aktywuje się w ciągu dnia.

- **Całkowicie w prawo: Tryb testowy / zawsze włączony.**

Czujnik działa niezależnie od oświetlenia otoczenia (w dzień i w nocy). Użyj tego ustawienia do testowania lub w obszarach wymagających całodobowego monitorowania.

FUNKCJA RĘCZNEGO PRZEŁĄCZANIA

Ta funkcja pozwala wymusić ciągłe pozostawanie obciążenia w stanie włączonym, omijając czujnik ruchu.

Przechodzenie do trybu ręcznego

1. Upewnij się, że czujnik jest zasilany i działa w trybie automatycznym.
2. Wyłącz zasilanie.
3. Odczekaj od 0,5 do 1,5 sekundy, a następnie ponownie włącz zasilanie.
4. Podłączone obciążenie włączy się i pozostanie włączone w trybie ciągłym, co oznacza pomyślne uruchomienie trybu ręcznego.
Jeśli obciążenie nie pozostaje włączone, oznacza to, że czas był nieprawidłowy. Powtórz procedurę.

Wychodzenie z trybu ręcznego

1. Wyłącz zasilanie i pozostaw je wyłączone przez około 10 sekund.
2. Po przywróceniu zasilania czujnik przejdzie przez 15-sekundowy okres rozgrzewania, a następnie powróci do normalnego trybu automatycznego działania.

WERYFIKACJA INSTALACJI I PROCEDURA TESTOWA

Aby sprawdzić prawidłowość instalacji i funkcjonalność, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

1. **Wstępna konfiguracja**

Ustaw pokrętkę opóźnienia czasowego na minimum (5 sekund).

Ustaw pokrętkę sterowania oświetleniem (LUX) w pozycji testowej (całkowicie w prawo).

2. **Włączenie zasilania i rozgrzewanie**

Podłącz zasilanie. Obciążenie może początkowo włączyć się.

Odczekaj około 15 sekund, aż czujnik zakończy cykl rozgrzewania. Obciążenie powinno się wyłączyć.

3. **Test wykrywania ruchu**

Przejdź przez obszar wykrywania czujnika (poruszając się w poprzek jego pola widzenia, a nie bezpośrednio w jego kierunku).

Czujnik powinien aktywować obciążenie, które powinno pozostać włączone przez ustawiony czas opóźnienia (5 sekund) po zatrzymaniu się.

4. **Okres blokady Uwaga**

Po wyłączeniu obciążenia czujnik przechodzi w 3-sekundowy okres blokady (odporności) i nie wykrywa ruchu. Odczekaj co najmniej 3 sekundy przed ponownym przetestowaniem.

5. **Ostateczna konfiguracja**

Po pomyślnym zakończeniu testów należy ustawić pokrętkę opóźnienia czasowego i sterowania oświetleniem zgodnie z pożądanymi ustawieniami roboczymi.



V-TAC WEST EUROPE LTD. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ/PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z PRODUKTEM PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM: SUPPORT@V-TAC.EU ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT ASORTYMENTU PRODUKTÓW, PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM DYSTRYBUTOREM LUB NAJBLIŻSZYM DEALEREM. V-TAC WEST EUROPE LTD. GROUND FLOOR, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRLANDIA D02 P593

V-TAC UK LTD. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ/PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z PRODUKTEM PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX



Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUAL DE INSTRUÇÕES

LÂMPADA DE PAREDE LED COM SENSOR PIR



02 YEAR
WARRANTY*


IP65
RATING

DADOS TÉCNICOS

Model	Watts	Lúmenes	CCT	Body Type	CRI	PF	Dimension	Distância de deteção	Tempo de deteção	Input Power
VT-11020S	17W	2520	3000K	Alumínio	>80	>0,7	212*165*100MM	10M	30 seg~3 min ajustável	CA: 220-240 V, 50/60 Hz
VT-11020S	17 W	2580	4000K	Alumínio	>80	>0,7	212*165*100MM	10M	30 seg~3 min ajustável	CA: 220-240 V, 50/60 Hz

INTRODUÇÃO E GARANTIA

Obrigado por escolher e comprar um produto V-TAC. A V-TAC irá atendê-lo da melhor forma possível. Leia atentamente estas instruções antes de iniciar a instalação e mantenha este manual à mão para referência futura. Se tiver alguma outra dúvida, entre em contacto com o nosso revendedor ou fornecedor local onde adquiriu o produto. Eles são treinados e estão prontos para atendê-lo da melhor forma possível. A garantia é válida por 2 anos a partir da data de compra. A garantia não se aplica a danos causados por instalação incorreta ou desgaste anormal. A empresa não oferece garantia contra danos a qualquer superfície devido à remoção e instalação incorretas do produto. Os produtos são adequados para 10-12 horas de operação diária. O uso do produto por 24 horas por dia invalidará a garantia. Este produto tem garantia apenas para defeitos de fabricação.

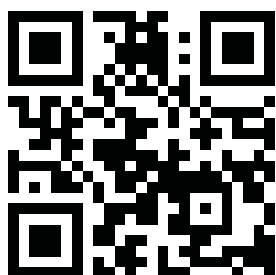

CÓDIGO QR DO MANUAL MULTILÍNGUE

Digitalize o código QR
para aceder ao manual em
vários idiomas.



Esta marcação indica que este
produto não deve ser eliminado com
outros resíduos domésticos.



Cuidado, risco de choque elétrico.

EM CASO DE QUALQUER DÚVIDA/PROBLEMA COM O PRODUTO, ENTRE EM CONTATO CONOSCO ATRAVÉS DO E-MAIL:
SUPPORT@V-TAC.EU PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A GAMA DE PRODUTOS, ENTRE EM CONTATO COM O NOSSO
DISTRIBUIDOR OU COM O REVENDEDOR MAIS PRÓXIMO.

V-TAC EUROPE LTD. BULGÁRIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

AVISO

- Certifique-se de desligar a alimentação antes de iniciar a instalação.
- A instalação deve ser realizada por um electricista qualificado.
- A fonte de luz desta luminária não é substituível. Quando a fonte de luz chegar ao fim da sua vida útil, toda a luminária deverá ser substituída.
- Deve ser assegurada uma ligação à terra adequada durante toda a instalação.



Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos.




Cuidado, risco de choque elétrico.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

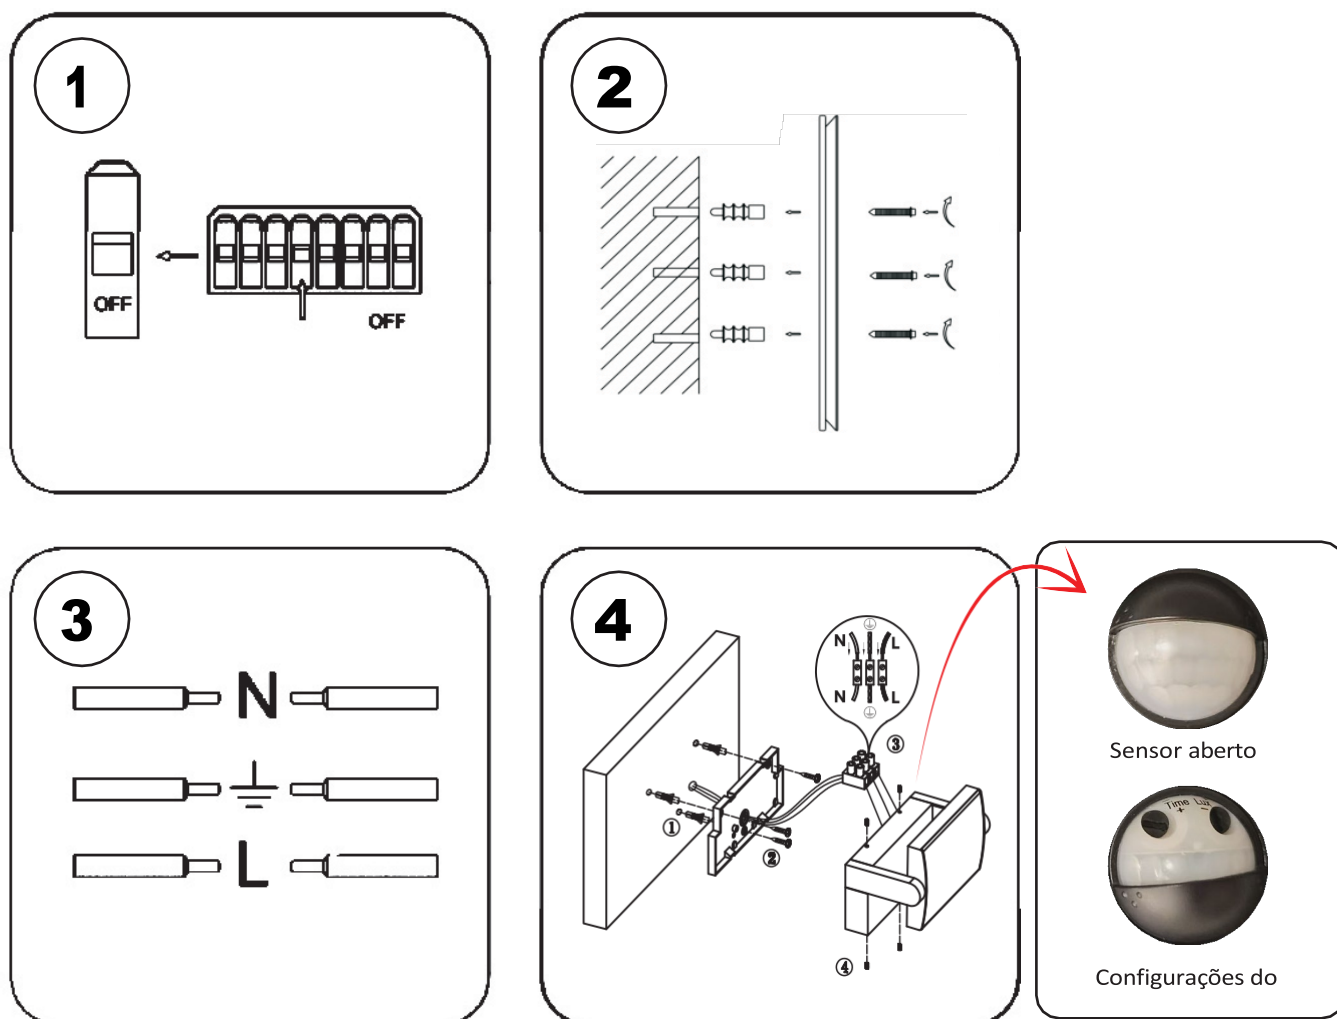

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Passo 1: Desligue a alimentação antes de iniciar a instalação.

Passo 2: Solte a placa de base desaparafusando os parafusos de fixação nas laterais da luminária com uma chave Allen (incluída).


Prenda o cabo de alimentação através da placa de base e, em seguida, faça os furos na parede usando a placa de base como guia. Prenda a placa de base à parede usando os buchas e parafusos (incluídos).

Passo 3: Ligue e conecte o cabo de alimentação ao bloco de terminais.

Passo 4: Monte a luminária na placa de base usando os parafusos de fixação. Certifique-se de que os parafusos de fixação estão bem apertados usando os parafusos Allen.

Passo 5: Ligue a alimentação para testar a luz.

INFORMAÇÕES SOBRE O SENSOR

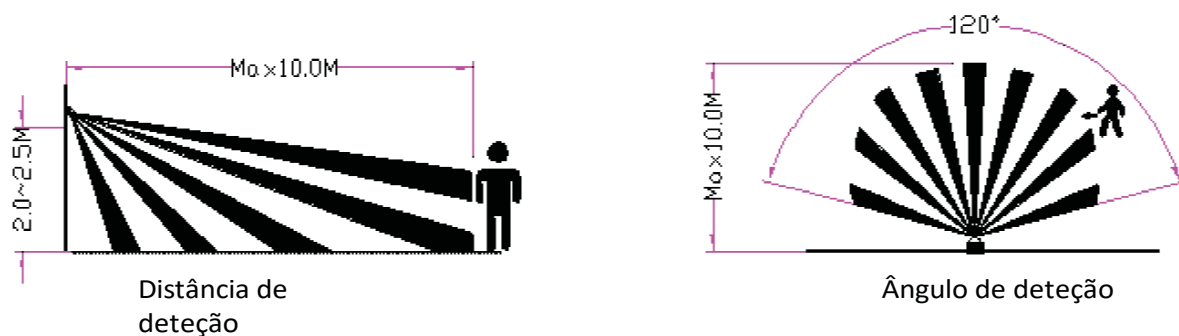

CONFIGURAÇÕES DO SENSOR

Certifique-se de que a cabeça do sensor está posicionada exatamente como ilustrado na Figura 1. Evite inclinar ou alterar a orientação da instalação. Direcione a sonda para o caminho onde é esperado tráfego humano, conforme demonstrado na Figura 2.

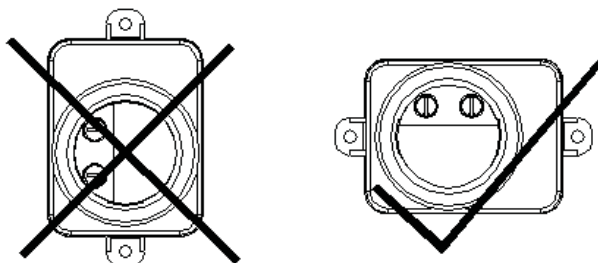


Figura 1


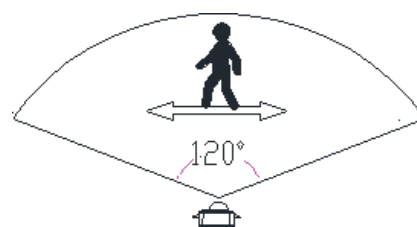


Figura 2

Nota: Não instale a sonda perto de saídas de ar ou outras fontes onde as mudanças de temperatura sejam drásticas, como aparelhos de ar condicionado.

FUNÇÃO

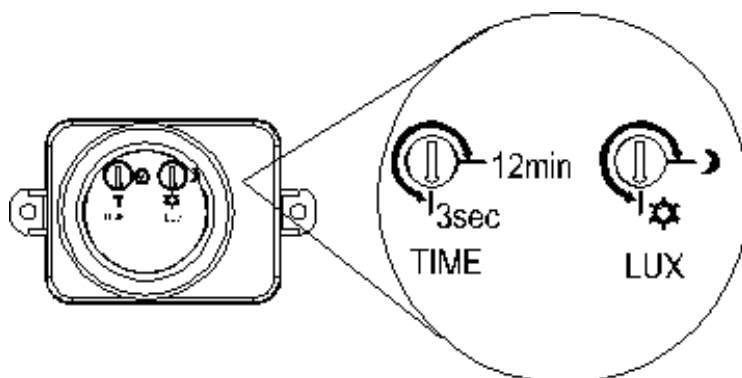

AJUSTE DO ATRASO DE TEMPO

Esta configuração determina por quanto tempo a carga conectada permanece LIGADA após o movimento não ser mais detectado.
Procedimento: Gire o botão de ajuste "Time" (Tempo).

Configurações

- Totalmente no sentido anti-horário (MÍN): aproximadamente 5 segundos.
- Totalmente no sentido horário (MAX): aproximadamente 3 minutos.
- As posições entre MÍN e MÁX permitem tempos de atraso intermédios.

Importante: Não force o botão além dos seus limites de rotação (não gire 360°). Isso causará danos mecânicos e tornará a função de ajuste inoperante.

AJUSTE DO CONTROLO DE LUZ (LUX)

Esta configuração determina o nível de luz ambiente no qual o sensor irá funcionar.

Procedimento: Rode o botão de ajuste «LUX».

Configurações

- **Totalmente no sentido anti-horário: Modo crepúsculo ao amanhecer.**
O sensor funciona apenas na escuridão ou com pouca luz (por exemplo, ao entardecer/à noite). Não será ativado durante o dia.
- **Totalmente no sentido horário: Modo de teste/sempre ligado.**
O sensor funciona independentemente da luz ambiente (dia e noite). Use esta configuração para testes ou para áreas que exigem cobertura 24 horas.

FUNÇÃO DE SUPERAÇÃO MANUAL

Esta função permite forçar a carga a permanecer ligada continuamente, ignorando o sensor de movimento.

Entrar no modo manual

1. Certifique-se de que o sensor está ligado e em funcionamento automático normal.
2. Desligue a alimentação.
3. Aguarde 0,5 a 1,5 segundos e, em seguida, ligue novamente a alimentação.
4. A carga conectada ligar-se-á e permanecerá ligada continuamente, indicando a ativação bem-sucedida do modo manual.
Se a carga não permanecer ligada, o tempo foi incorreto. Repita o procedimento.

Sair do modo manual

1. Desligue a alimentação e deixe-a desligada por aproximadamente 10 segundos.
2. Ao restaurar a alimentação, o sensor passará por um período inicial de aquecimento de 15 segundos e, em seguida, voltará ao funcionamento automático normal.

VERIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO E PROCEDIMENTO DE TESTE

Siga este procedimento para verificar a instalação e o funcionamento corretos.

1. **Configuração inicial**
Defina o botão de atraso de tempo para o mínimo (5 segundos).
Defina o botão de controlo de luz (LUX) para a posição de teste (totalmente no sentido horário).
2. **Ligar e aquecer**
Ligue a alimentação. A carga pode ligar inicialmente.
Aguarde aproximadamente 15 segundos para que o sensor conclua o seu ciclo de aquecimento. A carga deve desligar-se.
3. **Teste de deteção de movimento**
Atravesse a área de deteção do sensor (movendo-se pelo seu campo de visão, não diretamente em direção a ele).
O sensor deve ativar a carga, que deve permanecer ligada durante o atraso definido (5 segundos) após parar de se mover.
4. **Período de bloqueio Observação**
Depois de a carga se desligar, o sensor entra num período de bloqueio (imunidade) de 3 segundos e não deteta movimento.
Aguarde pelo menos 3 segundos antes de testar novamente.
5. **Configuração final**
Após o teste bem-sucedido, ajuste os botões de atraso de tempo e controlo de luz para as configurações operacionais desejadas.



V-TAC WEST EUROPE LTD. EM CASO DE QUALQUER DÚVIDA/PROBLEMA COM O PRODUTO, ENTRE EM CONTATO CONOSCO ATRAVÉS DO E-MAIL: SUPPORT@V-TAC.EU PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A GAMA DE PRODUTOS, ENTRE EM CONTATO COM O NOSSO DISTRIBUIDOR OU REVENDADORES MAIS PRÓXIMOS. V-TAC WEST EUROPE LTD. TÉRREO, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRLANDA DO2 P593

V-TAC UK LTD. EM CASO DE QUALQUER DÚVIDA/PROBLEMA COM O PRODUTO, ENTRE EM CONTATO CONOSCO ATRAVÉS DO E-MAIL SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX



Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

LAMPĂ DE PERETE CU LED CU SENSOR PIR



02 YEAR
WARRANTY*


IP65
RATING

DATE TEHNICE

Model	Watts	Lumeni	CCT	Body Type	CRI	PF	Dimension	Distanță de detectare	Timp de detectare	Input Power
VT-11020S	17W	2520	3000K	Aluminiu	>80	>0,7	212*165*100MM	10M	30 sec~3 min reglabil	AC: 220-240 V, 50/60 Hz
VT-11020S	17 W	2580	4000K	Aluminiu	>80	>0,7	212*165*100MM	10M	30 sec~3 min reglabil	AC: 220-240 V, 50/60 Hz

INTRODUCERE ȘI GARANȚIE

Vă mulțumim că ați ales și ați cumpărat produsul V-TAC. V-TAC vă va oferi cele mai bune servicii. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a începe instalarea și să păstrați acest manual la îndemână pentru referințe viitoare. Dacă aveți alte întrebări, vă rugăm să contactați distribuitorul nostru sau vânzătorul local de la care ați achiziționat produsul. Aceștia sunt instruiți și pregătiți să vă ofere cele mai bune servicii. Garanția este valabilă timp de 2 ani de la data achiziției. Garanția nu se aplică daunelor cauzate de instalarea incorectă sau uzura anormală. Compania nu oferă nicio garanție împotriva deteriorării oricărei suprafețe din cauza demontării și instalării incorecte a produsului. Produsele sunt potrivite pentru o funcționare zilnică de 10-12 ore. Utilizarea produsului timp de 24 de ore pe zi va anula garanția. Acest produs este garantat numai pentru defecte de fabricație.

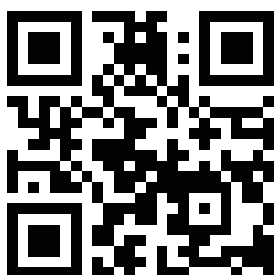


MANUAL MULTILINGV COD QR

Vă rugăm să scanați codul QR
pentru a accesa manualul în
mai multe limbi.



Această marcă indică faptul că
acest produs nu trebuie aruncat
împreună cu alte deșeuri menajere.

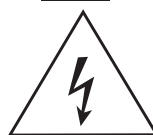

Atenție, risc de electrocutare.

ÎN CAZUL ORICĂREI ÎNTREBĂRI/PROBLEME LEGATE DE PRODUS, VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA: SUPPORT@V-TAC.EU PENTRU MAI MULTE PRODUSE DIN GAMĂ, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAȚI DISTRIBUTORUL NOSTRU SAU CEL MAI APROPIAT DEALER.

V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

AVERTISMENT

- Asigurați-vă că ați oprit alimentarea cu energie electrică înainte de a începe instalarea.
- Instalarea trebuie efectuată de un electrician calificat.
- Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu este înlocuibilă; atunci când sursa de lumină ajunge la sfârșitul duratei de viață, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.
- Pe parcursul instalării trebuie asigurată o împănântare corespunzătoare.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !







Această marcă indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere.



Atenție, risc de electrocutare.

DIAGRAMĂ DE INSTALARE

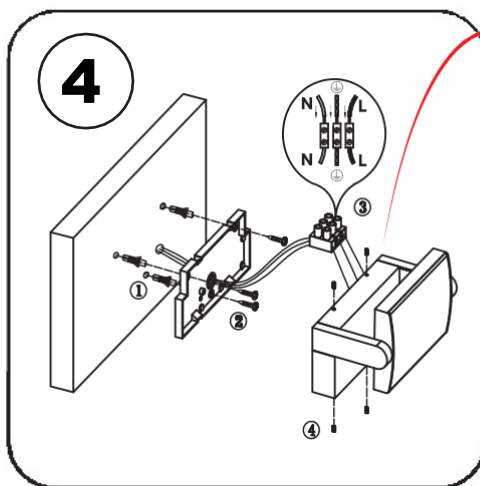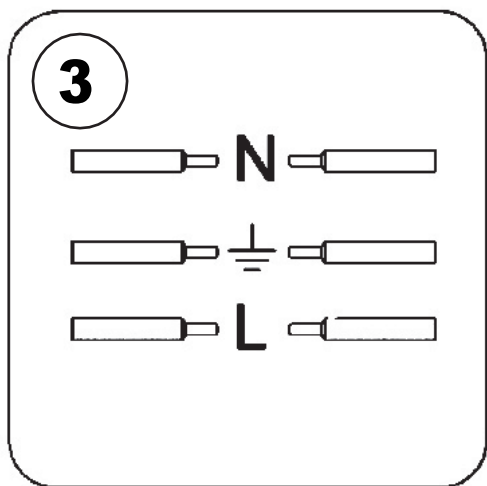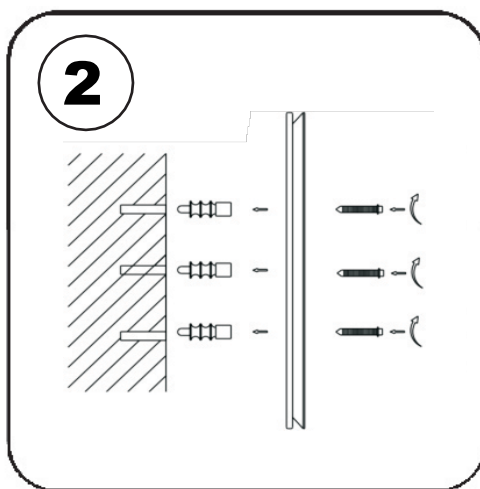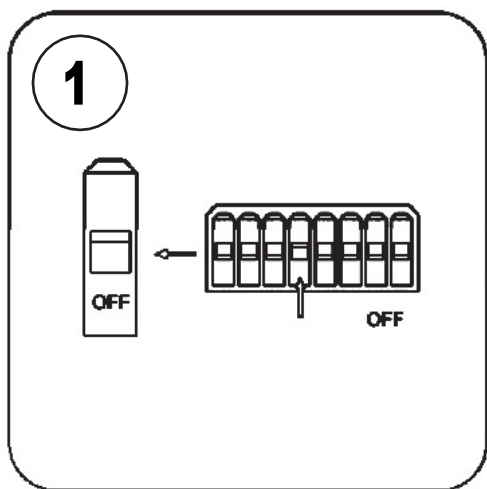

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

Pasul 1: Opriti alimentarea cu energie electrică înainte de a începe instalarea.

Pasul 2: Eliberați placa de bază deșurubând șuruburile de fixare din lateralele corpului de iluminat cu ajutorul unei chei hexagonale (inclusă).


Fixați cablul de alimentare prin placa de bază, apoi găuriți pereții folosind placa de bază ca ghid. Fixați placa de bază pe perete folosind diblurile și șuruburile (incluse).

Pasul 3: Conectați cablul de alimentare la blocul terminal.

Pasul 4: Montați corpul de iluminat pe placa de bază folosind șuruburile de fixare. Asigurați-vă că șuruburile de fixare sunt fixate corespunzător folosind șuruburile Allen.

Pasul 5: Porniți alimentarea pentru a testa lumina.

INFORMAȚII DESPRE SENSOR

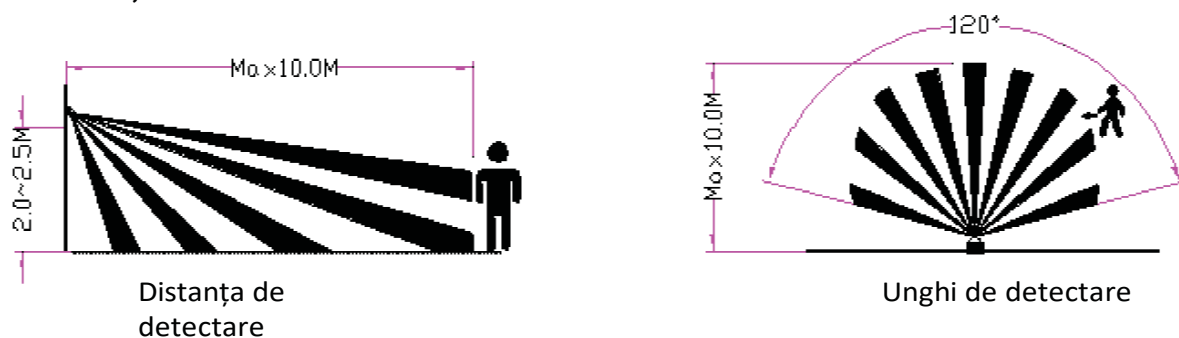

SETĂRI SENSOR

Asigurați-vă că capul senzorului este poziționat exact așa cum este ilustrat în Figura 1. Evitați înclinarea sau modificarea orientării instalării. Direcționați sonda către calea pe care se preconizează traficul uman, așa cum se arată în Figura 2.

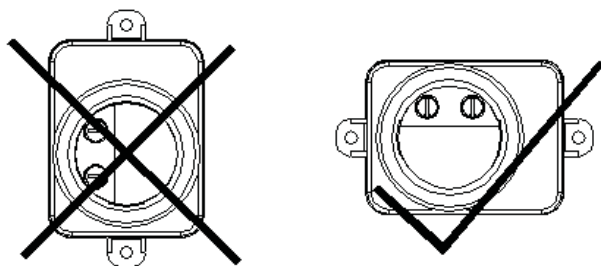


Figura 1


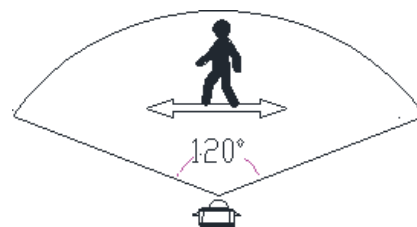


Figura 2

Notă: Nu instalați sonda în apropierea orificiilor de ventilație sau a altor surse unde schimbările de temperatură sunt drastice, cum ar fi aparatele de aer condiționat.

FUNCȚIE

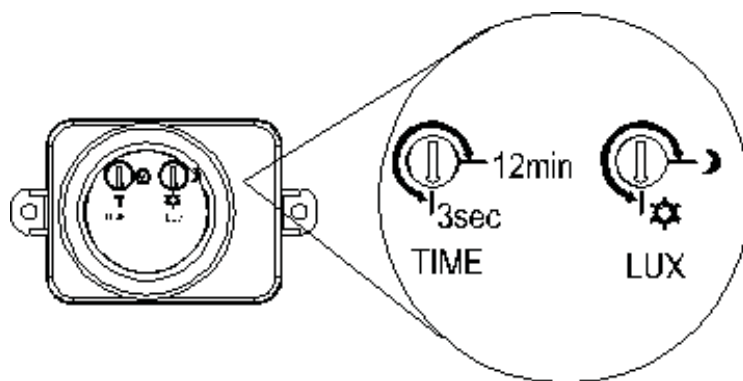

REGLAJUL ÎNTÂRZIERII

Această setare determină cât timp rămâne pornită sarcina conectată după ce nu mai este detectată mișcare.

Procedură: Rotiți butonul de reglare „Time” (Timp).

Setări

- Complet în sens invers acelor de ceasornic (MIN): aproximativ 5 secunde.
- Complet în sensul acelor de ceasornic (MAX): aproximativ 3 minute.
- Pozițiile între MIN și MAX permit timpi de întârziere intermediari.

Important: Nu forțați butonul dincolo de limitele sale de rotație (nu rotiți 360°). Acest lucru va provoca daune mecanice și va face ca funcția de reglare să nu mai funcționeze.

REGLAJUL CONTROLULUI LUMINII (LUX)

Această setare determină nivelul de lumină ambientală la care va funcționa senzorul.

Procedură: Rotiți butonul de reglare „LUX”.

Setări

- **Complet în sens antiorar: Mod de la apus la răsărit.**

Senzorul funcționează numai în întuneric sau în condiții de lumină slabă (de exemplu, seara/noaptea). Nu se va activa în timpul zilei.

- **Complet în sensul acelor de ceasornic: Mod testare/mereu activ.**

Senzorul funcționează indiferent de lumina ambientală (zi și noapte). Utilizați această setare pentru testare sau pentru zone care necesită acoperire 24 de ore pe zi.

FUNCȚIE DE SUPRA-CONTROL MANUAL

Această funcție vă permite să forțați încărcarea să rămână continuu activă, ocolind senzorul de mișcare.

Intrarea în modul manual

1. Asigurați-vă că senzorul este alimentat și funcționează normal în modul automat.
2. Opriți alimentarea.
3. Așteptați 0,5 până la 1,5 secunde, apoi porniți din nou alimentarea.
4. Sarcina conectată se va activa și va rămâne activă în mod continuu, indicând activarea cu succes a modului manual.

Dacă sarcina nu rămâne pornită, sincronizarea a fost incorectă. Repetați procedura.

Ieșirea din modul manual

1. Opriți alimentarea și lăsați-o oprită timp de aproximativ 10 secunde.
2. La repunerea sub tensiune, senzorul va trece printr-o perioadă inițială de încălzire de 15 secunde, după care va reveni la funcționarea automată normală.

VERIFICAREA INSTALĂRII ȘI PROCEDURA DE TESTARE

Urmați această procedură pentru a verifica instalarea și funcționalitatea corectă.

1. **Configurare inițială**

Setați butonul de întârziere la minim (5 secunde).

Setați butonul de control al luminii (LUX) în poziția Test (complet în sensul acelor de ceasornic).

2. **Pornire și încălzire**

Porniți alimentarea. Sarcina se poate activa inițial.

Așteptați aproximativ 15 secunde până când senzorul își finalizează ciclul de încălzire. Sarcina ar trebui să se oprească.

3. **Test de detectare a mișcării**

Traversați zona de detectare a senzorului (mișcându-vă în câmpul său vizual, nu direct spre el).

Senzorul ar trebui să activeze sarcina, care ar trebui să rămână pornită pentru perioada de întârziere setată (5 secunde) după ce vă opriți din mișcare.

4. **Notă privind perioada de blocare**

După ce sarcina se oprește, senzorul intră într-o perioadă de blocare (imunitate) de 3 secunde și nu va detecta mișcarea.

Așteptați cel puțin 3 secunde înainte de a testa din nou.

5. **Configurație finală**

După testarea cu succes, reglați butoanele Time Delay (Întârziere) și Light Control (Control lumină) la setările de funcționare dorite.



V-TAC WEST EUROPE LTD. ÎN CAZUL ORICĂREI ÎNTREBĂRI/PROBLEME LEGATE DE PRODUS, VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA: SUPPORT@V-TAC.EU PENTRU MAI MULTE PRODUSE DIN GAMĂ, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAȚI DISTRIBUTORUL NOSTRU SAU CEL MAI APROPIAT DEALER. V-TAC WEST EUROPE LTD. PARTER, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLIN 02, IRLANDA DO2 P593

V-TAC UK LTD. ÎN CAZUL ORICĂREI ÎNTREBĂRI/PROBLEME CU PRODUSUL, VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX



Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LÁMPARA DE PARED LED CON SENSOR PIR



02 YEAR
WARRANTY*


IP65
RATING

DATOS TÉCNICOS

Model	Watts	Lúmenes	CCT	Body Type	CRI	PF	Dimension	Distancia de detección	Tiempo de detección	Input Power
VT-11020S	17 W	2520	3000 K	Aluminio	>80	>0,7	212*165*100 mm	10 m	30 s~3 min ajustable	CA: 220-240 V, 50/60 Hz
VT-11020S	17 W	2580	4000 K	Aluminio	>80	>0,7	212*165*100 mm	10 m	30 s~3 min ajustable	CA: 220-240 V, 50/60 Hz

INTRODUCCIÓN Y GARANTÍA

Gracias por seleccionar y comprar un producto V-TAC. V-TAC le ofrecerá el mejor servicio. Lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar la instalación y conserve este manual a mano para futuras consultas. Si tiene alguna otra pregunta, póngase en contacto con nuestro distribuidor o con el proveedor local al que le haya comprado el producto. Están capacitados y listos para ofrecerle el mejor servicio. La garantía tiene una validez de 2 años a partir de la fecha de compra. La garantía no se aplica a los daños causados por una instalación incorrecta o un desgaste anormal. La empresa no ofrece ninguna garantía por los daños causados a cualquier superficie debido a una retirada e instalación incorrectas del producto. Los productos son aptos para un funcionamiento diario de 10-12 horas. El uso del producto durante 24 horas al día anularía la garantía. Este producto solo está garantizado contra defectos de fabricación.

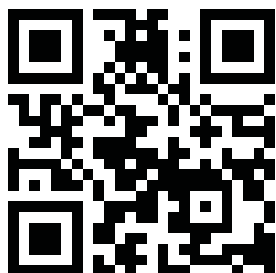

MÚSICAL MULTILINGÜE CÓDIGO QR

Escanee el código QR
para acceder al manual en
varios idiomas.



Esta marca indica que este
producto no debe desecharse junto
con otros residuos domésticos.



Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

EN CASO DE CUALQUIER DUDA O PROBLEMA CON EL PRODUCTO, PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS EN:
SUPPORT@V-TAC.EU PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA GAMA DE PRODUCTOS, PÓNGASE EN CONTACTO CON NUESTRO
DISTRIBUIDOR O CON EL DISTRIBUIDOR MÁS CERCANO.

V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B

ADVERTENCIA

- Asegúrese de desconectar la alimentación eléctrica antes de comenzar la instalación.
- La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado.
- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se deberá sustituir toda la luminaria.
- Se debe garantizar una conexión a tierra adecuada durante toda la instalación.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos.



Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

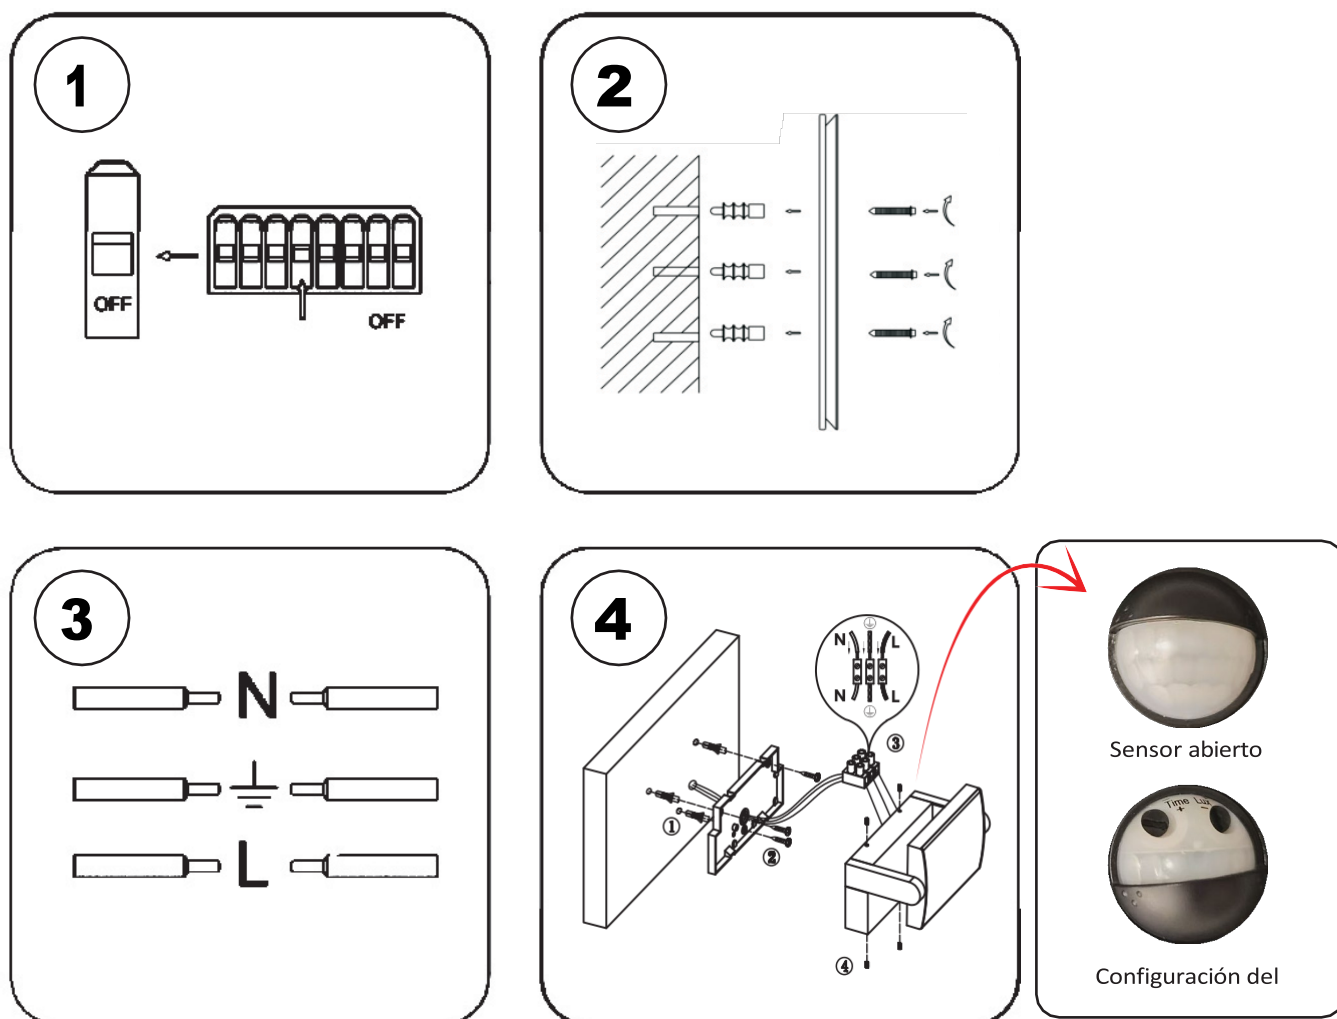

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 1: Apague la alimentación eléctrica antes de comenzar la instalación.

Paso 2: Suelte la placa base desenroscando los tornillos de fijación de los laterales de la luminaria con una llave Allen (incluida).


Fije el cable de alimentación a través de la placa base y, a continuación, taladre los agujeros en la pared utilizando la placa base como guía. Fije la placa base a la pared con los tacos y tornillos (incluidos).

Paso 3: Cablee y conecte el cable de alimentación al bloque de terminales.

Paso 4: Monte la luminaria en la placa base utilizando los tornillos de fijación. Asegúrese de que los tornillos de fijación estén bien sujetos con los tornillos Allen.

Paso 5: Encienda la alimentación para probar la luz.

INFORMACIÓN DEL SENSOR

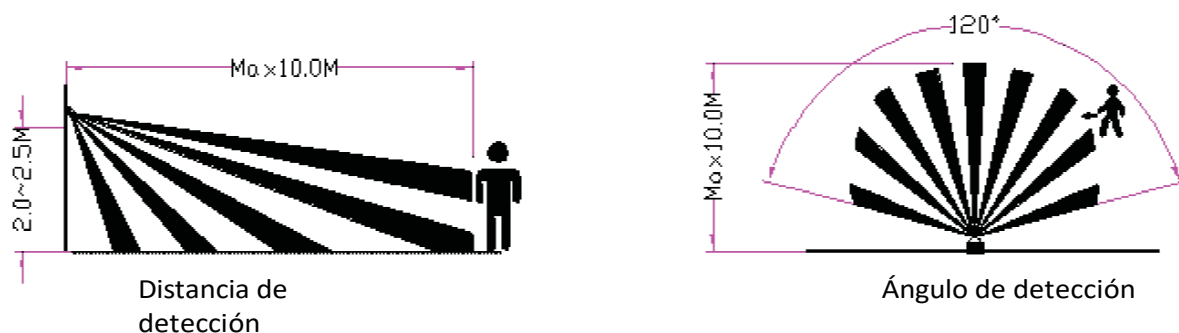

AJUSTES DEL SENSOR

Asegúrese de que el cabezal del sensor esté colocado exactamente como se muestra en la figura 1. Evite inclinar o alterar la orientación de la instalación. Dirija la sonda hacia el camino por donde se espera que pase gente, como se muestra en la figura 2.

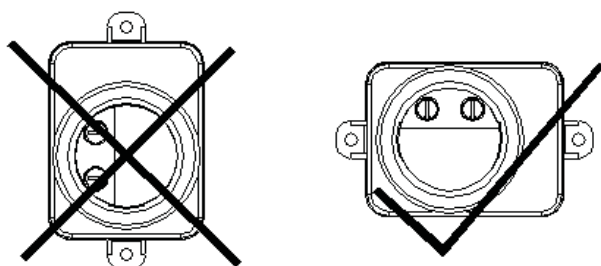


Figura 1


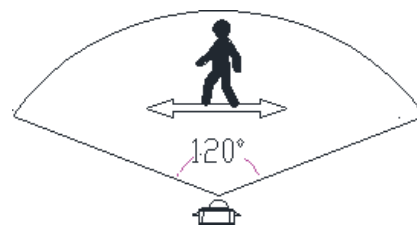


Figura 2

Nota: No instale la sonda cerca de rejillas de ventilación u otras fuentes donde los cambios de temperatura sean drásticos, como los aires acondicionados.

FUNCIÓN

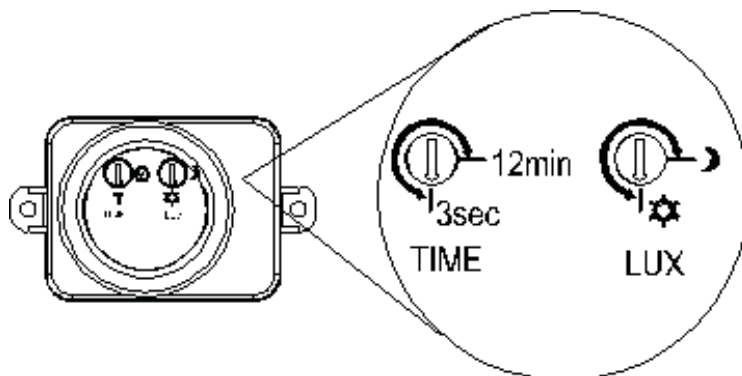

AJUSTE DEL RETARDO

Este ajuste determina cuánto tiempo permanece encendida la carga conectada después de que ya no se detecte movimiento.

Procedimiento: Gire el mando de ajuste «Time» (Tiempo).

Ajustes

- Completamente en sentido antihorario (MÍN.): Aproximadamente 5 segundos.
- Completamente en sentido horario (MÁX): aproximadamente 3 minutos.
- Las posiciones entre MÍN y MÁX permiten tiempos de retardo intermedios.

Importante: No fuerce el mando más allá de sus topes de rotación (no lo gire 360°). Esto causaría daños mecánicos y dejaría inoperativa la función de ajuste.

AJUSTE DEL CONTROL DE LUZ (LUX)

Este ajuste determina el nivel de luz ambiental en el que funcionará el sensor.

Procedimiento: Gire el mando de ajuste «LUX».

Ajustes

- **Completamente en sentido antihorario: Modo crepúsculo-amanecer.**

El sensor solo funciona en la oscuridad o con poca luz (por ejemplo, al atardecer o por la noche). No se activará durante las horas diurnas.

- **Completamente en sentido horario: Modo de prueba/siempre encendido.**

El sensor funciona independientemente de la luz ambiental (día y noche). Utilice este ajuste para realizar pruebas o para áreas que requieran cobertura las 24 horas.

FUNCIÓN DE ANULACIÓN MANUAL

Esta función le permite forzar que la carga permanezca encendida de forma continua, sin pasar por el sensor de movimiento.

Entrar en modo manual

1. Asegúrese de que el sensor esté encendido y en funcionamiento automático normal.
2. Apague la alimentación.
3. Espere entre 0,5 y 1,5 segundos y, a continuación, vuelva a encenderlo.
4. La carga conectada se encenderá y permanecerá encendida de forma continua, lo que indica que el modo manual se ha activado correctamente.

Si la carga no permanece encendida, el tiempo no era el correcto. Repita el procedimiento.

Salir del modo manual

1. Apague el dispositivo y déjelo apagado durante aproximadamente 10 segundos.
2. Al restablecerse la alimentación, el sensor pasará por su periodo inicial de calentamiento de 15 segundos y luego volverá a su funcionamiento automático normal.

VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Siga este procedimiento para verificar la correcta instalación y funcionalidad.

1. **Configuración inicial**

Ajuste el mando de retardo de tiempo al mínimo (5 segundos).

Ajuste el mando de control de luz (LUX) en la posición de prueba (completamente hacia la derecha).

2. **Encendido y calentamiento**

Conecte la alimentación. Es posible que la carga se encienda inicialmente.

Espere aproximadamente 15 segundos a que el sensor complete su ciclo de calentamiento. La carga debería apagarse.

3. **Prueba de detección de movimiento**

Camine por el área de detección del sensor (moviéndose por su campo de visión, no directamente hacia él).

El sensor debe activar la carga, que debe permanecer encendida durante el tiempo de retardo establecido (5 segundos) después de que usted deje de moverse.

4. **Periodo de bloqueo Nota**

Después de que la carga se apague, el sensor entra en un periodo de bloqueo (inmunidad) de 3 segundos y no detectará movimiento. Espere al menos 3 segundos antes de volver a realizar la prueba.

5. **Configuración final**

Después de realizar las pruebas con éxito, ajuste los mandos de retardo y control de luz a los ajustes de funcionamiento que desee.



V-TAC WEST EUROPE LTD. EN CASO DE CUALQUIER CONSULTA O PROBLEMA CON EL PRODUCTO, PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS EN: SUPPORT@V-TAC.EU PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA GAMA DE PRODUCTOS, PÓNGASE EN CONTACTO CON NUESTRO DISTRIBUIDOR O CON EL DISTRIBUIDOR MÁS CERCANO. V-TAC WEST EUROPE LTD. PLANTILLA BAJA, 71 LOWER BAGGOT STREET, DUBLÍN 02, IRLANDA DO2 P593

V-TAC UK LTD. EN CASO DE CUALQUIER CONSULTA O PROBLEMA CON EL PRODUCTO, PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS EN SUPPORT@VTACEXPORTS.COM V-TAC, 5A TUNGSTEN PARK, DOWNS ROAD, WITNEY, OXFORDSHIRE, OX29 0AX